

Hornický skanzen Mayrau  
Dodatek k aktualizaci 8/2022

položka	umístění	popis	výměra	poznámka
3/D	1.04	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
4/D	1.03	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
5/D	1.05	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
6/D	1.06	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
7/D	1.07	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
8/D*	1.07	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
9/D	1.07	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
10/D*	1.08	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
11/D*	1.09	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
16/D	1.18	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
27/D*	1.11	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
28/D*	1.06	nutná kompletní výměna obložek - poškození dřevomorkou	1 ks	obložka + tesař. rám
stěny	1.01-1.09	sanace stěn kolem prvků napadených dřevomorkou	300 m <sup>2</sup>	
stěny	1.15- 1.18	sanace stěn kolem prvků napadených dřevomorkou	29 m <sup>2</sup>	
stěny	1.19	sanace stěn kolem prvků napadených dřevomorkou	18 m <sup>2</sup>	
stěny	1.21	sanace stěn kolem prvků napadených dřevomorkou	11 m <sup>2</sup>	
strop	2.08, 2.13	sanace stropu - poškození dřevomorkou	20 m <sup>2</sup>	
stěny	2.13	sanace stěn kolem prvků napadených dřevomorkou	25 m <sup>2</sup>	
strop	1.02	výměna napadených zhlaví dřevěných stropních trámů	18 bm	210/250
strop	2.01	výměna napadených zhlaví dřevěných stropních trámů	20 bm	180/250, 100/160
krov	2.01	výměna napadených dřevěných krokví	40 bm	140/170
stěny	1.03, 1.04, 2.08	Přezdění části degradovaných stěn dřevomorkou	9 m <sup>3</sup>	parapet, stěny
okna	1/O-10/O	aktualizace stavu (4/O-10/O vzhledem k aktivní dřevomorce	7 ks	
		v prostorách a poškození dolních částí oken dřevomorkou,		
		plyne nutnost výměny profilů cca 1 m od parapetu a s ohledem		
		na celkové rozměry výplně, náhradit kopiemi oken)		