

KSÚS STČ kraj

Újezd nad Zbečnem

Úsek Masarykův most – odbočka Zbečno železniční stanice



PROJEKT PÉČE O STROMY 2025

SAFE TREES, s.r.o. | kancelář: Kyselkova 285/4, 612 00 Brno

tel.: +420 546 412 793 | ID datové schránky: yhvvyups | e-mail: info@safetrees.cz

www.safetrees.cz

Posouzení stavu stromů podél komunikace III. třídy č. 20112 a 2112n v úseku od Masarykova mostu směrem k železniční stanici Zbečno v obci Újezd nad Zbečnem bylo zpracováno v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci duben 2025.

V Brně dne 14. 4. 2025

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit péstebními zásady bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snížená
- 2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seříznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	Povinné uvedení počtu podpěr
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Legenda – Stromy a stromové skupiny Dle naléhavosti zásahu:

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)
-  Aktualizované (bez navrženého zásahu)
-  Ostatní (bez navrženého zásahu)

SEZNAM PLOCH

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
Zbečno	1.	20112 Újezd nad Zbečnem	60	16

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1	1
Kácení stromů s přetažením	1	4
Odstranění výmladků	1	3
Řez bezpečnostní	1	32
Redukce obvodová	1	14
Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	2
	2	5
Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	14
	2	2
Řez sesazovací	1	12
Řez zdravotní	1	9

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Zbečno	20112 Újezd nad Zbečnem	6	Fraxinus excelsior	56,0	18,0	Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů s přetažením
Zbečno	20112 Újezd nad Zbečnem	33	Tilia cordata	76,0	18,0		Kácení stromů s přetažením
Zbečno	20112 Újezd nad Zbečnem	34	Tilia cordata	52,0	17,0	Odlomená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Kácení stromů s přetažením
Zbečno	20112 Újezd nad Zbečnem	37	Tilia cordata	55,0	19,0	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Zbečno	20112 Újezd nad Zbečnem	55	Tilia cordata	63,0	23,0	Sekundární koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: 20112 Újezd nad Zbečnem

Skupina ploch:	Zbečno
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč
Počet stromů:	60
Počet stromových skupin:	0
Poznámka:	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1	1390001	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	68,0	19,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu		2	
2	1390002	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67,0	19,0	7,0	9,0	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně. Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní		1	
3	1390003	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	66,0	20,0	7,0	9,0	4	a	2	2	4		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní		1	
4	1390004	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	74,0	20,0	6,0	9,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
5	1390005	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65,0	21,0	6,0	9,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní		1	
6	1390006	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	56,0	18,0	5,0	10,0	4	c	4	3	4	Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů s přetažením		1	
7	1390007	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	23,0	6,0	11,0	4	b	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Odstranění výmladků		1	
														Řez bezpečnostní		1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Redukovat slabší kmen o 5-7m
8	1390008	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	22,0	3,0	11,0	4	a	2	1	2		Odstranění výmladků		1	
														Řez bezpečnostní		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
9	1390009	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	23,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Redukovat větve kmene nad silnici o 7m
10	1390010	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	23,0	6,0	12,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		2	
														Řez zdravotní		1	Potlačit tlakové větvení. 7m větev k řece
11	1390011	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	66,0	24,0	4,0	12,0	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez bezpečnostní		1	
														Redukce obvodová		1	20 procent.
12	1390012	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69,0	22,0	3,0	12,0	4	a	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní		1	
13	1390013	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	24,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	
														Řez bezpečnostní		1	Odlehčení nestabilních větví.
14	1390014	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	23,0	3,0	13,0	4	a	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu		1	
														Řez zdravotní		1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
15	1390015	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	50,0	22,0	3,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu		2	
16	1390016	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41,0	19,0	5,0	9,0	4	a	1	2	2					
17	1390017	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	23,0	5,0	12,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní		1	
18	1390018	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43,0	20,0	5,0	7,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
19	1390019	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	23,0	4,0	13,0	4	a	2	1	2		Řez bezpečnostní		1	
20	1390020	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	62,0	24,0	8,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	
21	1390021	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52,0	23,0	4,0	12,0	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní		1	
22	1390022	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	52,0	23,0	7,0	11,0	4	b	1	2	3	Sekundární koruna. Poškození kmene.	Řez bezpečnostní		1	30 procent.
														Redukce obvodová		1	
23	1390023	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	24,0	6,0	12,0	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Odstranění výmladků		1	30 procent.
														Řez bezpečnostní		1	
24	1390024	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42,0	23,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Redukce obvodová		1	
														Řez zdravotní		1	
25	1390025	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	27,0	4,0	13,0	4	a	2	2	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Řez bezpečnostní		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová		1	
26	1390026	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	22,0	4,0	11,0	4	b	3	3	3	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v koruně. Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní		1	40 procent.
														Redukce obvodová		1	
27	1390027	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50,0	23,0	10,0	10,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	
28	1390028	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58,0	23,0	4,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez bezpečnostní		1	
29	1390029	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	62,0	23,0	4,0	11,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní		1	
30	1390030	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78,0	25,0	5,0	13,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní		1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
31	1390031	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	50,0	19,0	4,0	9,0	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
32	1390032	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	70,0	26,0	6,0	13,0	4	b	2	3	4	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní		1	
														Redukce obvodová		1	40 procent.
33	1390033	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76,0	18,0	2,0	6,0	4	c	4	3	4		Kácení stromů s přetažením		1	
34	1390034	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52,0	17,0	2,0	6,0	4	c	3	3	3	Odložená část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Kácení stromů s přetažením		1	
35	1390035	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67,0	23,0	3,0	11,0	4	a	2	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní		1	
														Úprava průjezdného či průchozího profilu		2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
36	1390036	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	21,0	6,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní		1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.
37	1390037	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55,0	19,0	5,0	8,0	4	c	2	4	4	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		1	
38	1390038	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	24,0	5,0	11,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová		1	30 procent.
39	1390039	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42,0	19,0	4,0	8,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez sesazovací		1	40 -60 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
40	1390040	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	40,0	18,0	4,0	7,0	4	b	3	3	4	Sekundární koruna. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní		1	
														Řez sesazovací		1	70 procent.
41	1390041	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0	20,0	9,0	10,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní		1	
														Redukce obvodová		1	30 procent.
42	1390042	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	22,0	5,0	11,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní		1	
														Redukce obvodová		1	50 procent.
43	1390043	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42,0	20,0	5,0	10,0	4	b	2	3	4		Řez sesazovací		1	70% Symetrizovat.
44	1390044	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	69,0	23,0	4,0	11,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová		1	30 procent.
45	1390045	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	44,0	20,0	5,0	9,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení. Poškození větví. Poškození kmene.	Řez sesazovací		1	70-80 procent.
46	1390046	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42,0	20,0	5,0	10,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová		1	50 procent.
47	1390047	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	23,0	5,0	11,0	4	a	2	2	3	Sekundární koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez zdravotní		1	
48	1390048	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48,0	22,0	6,0	11,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez sesazovací		1	40 -60 procent.
49	1390049	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0	19,0	5,0	9,0	4	b	2	3	3		Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez sesazovací		1	50 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
50	1390050	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	44,0	19,0	5,0	10,0	4	b	2	3	4		Řez bezpečnostní Řez sesazovací		1 1	 60 procent.
51	1390051	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58,0	22,0	5,0	12,0	4	b	2	3	3		Lokální redukce z důvodu stabilizace Redukce obvodová		1 1	 Odlehčení nestabilních větví. 50 procent.
52	1390052	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	24,0	6,0	12,0	4	b	2	4	4	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Redukce obvodová		1 1	 70% větev nad trať 50 procent.
53	1390053	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51,0	23,0	6,0	10,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez sesazovací		1	40 -60 procent.
54	1390054	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59,0	21,0	3,0	8,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní Řez sesazovací		1 1	 40 -60 procent.
55	1390055	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	23,0	3,0	9,0	4	c	3	4	4	Sekundární koruna. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
56	1390056	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	49,0	20,0	7,0	10,0	4	b	2	3	3	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez sesazovací		1	40 -60 procent.
57	1390057	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	49,0	21,0	8,0	10,0	4	b	3	3	3	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní Redukce obvodová		1 1	 50 procent.
58	1390058	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56,0	23,0	7,0	12,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez sesazovací		1	40 -60 procent.
59	1390059	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51,0	22,0	8,0	11,0	4	b	2	3	3		Řez sesazovací		1	70 procent.
60	1390060	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53,0	23,0	5,0	11,0	4	a	2	2	2		Řez zdravotní		1	


20112 Újezd nad Zbečnem(1:450) - Klad listů (1:1912)



20112 Újezd nad Zbečnem(1:450), 1/4



20112 Újezd nad Zbečnem(1:450), 2/4

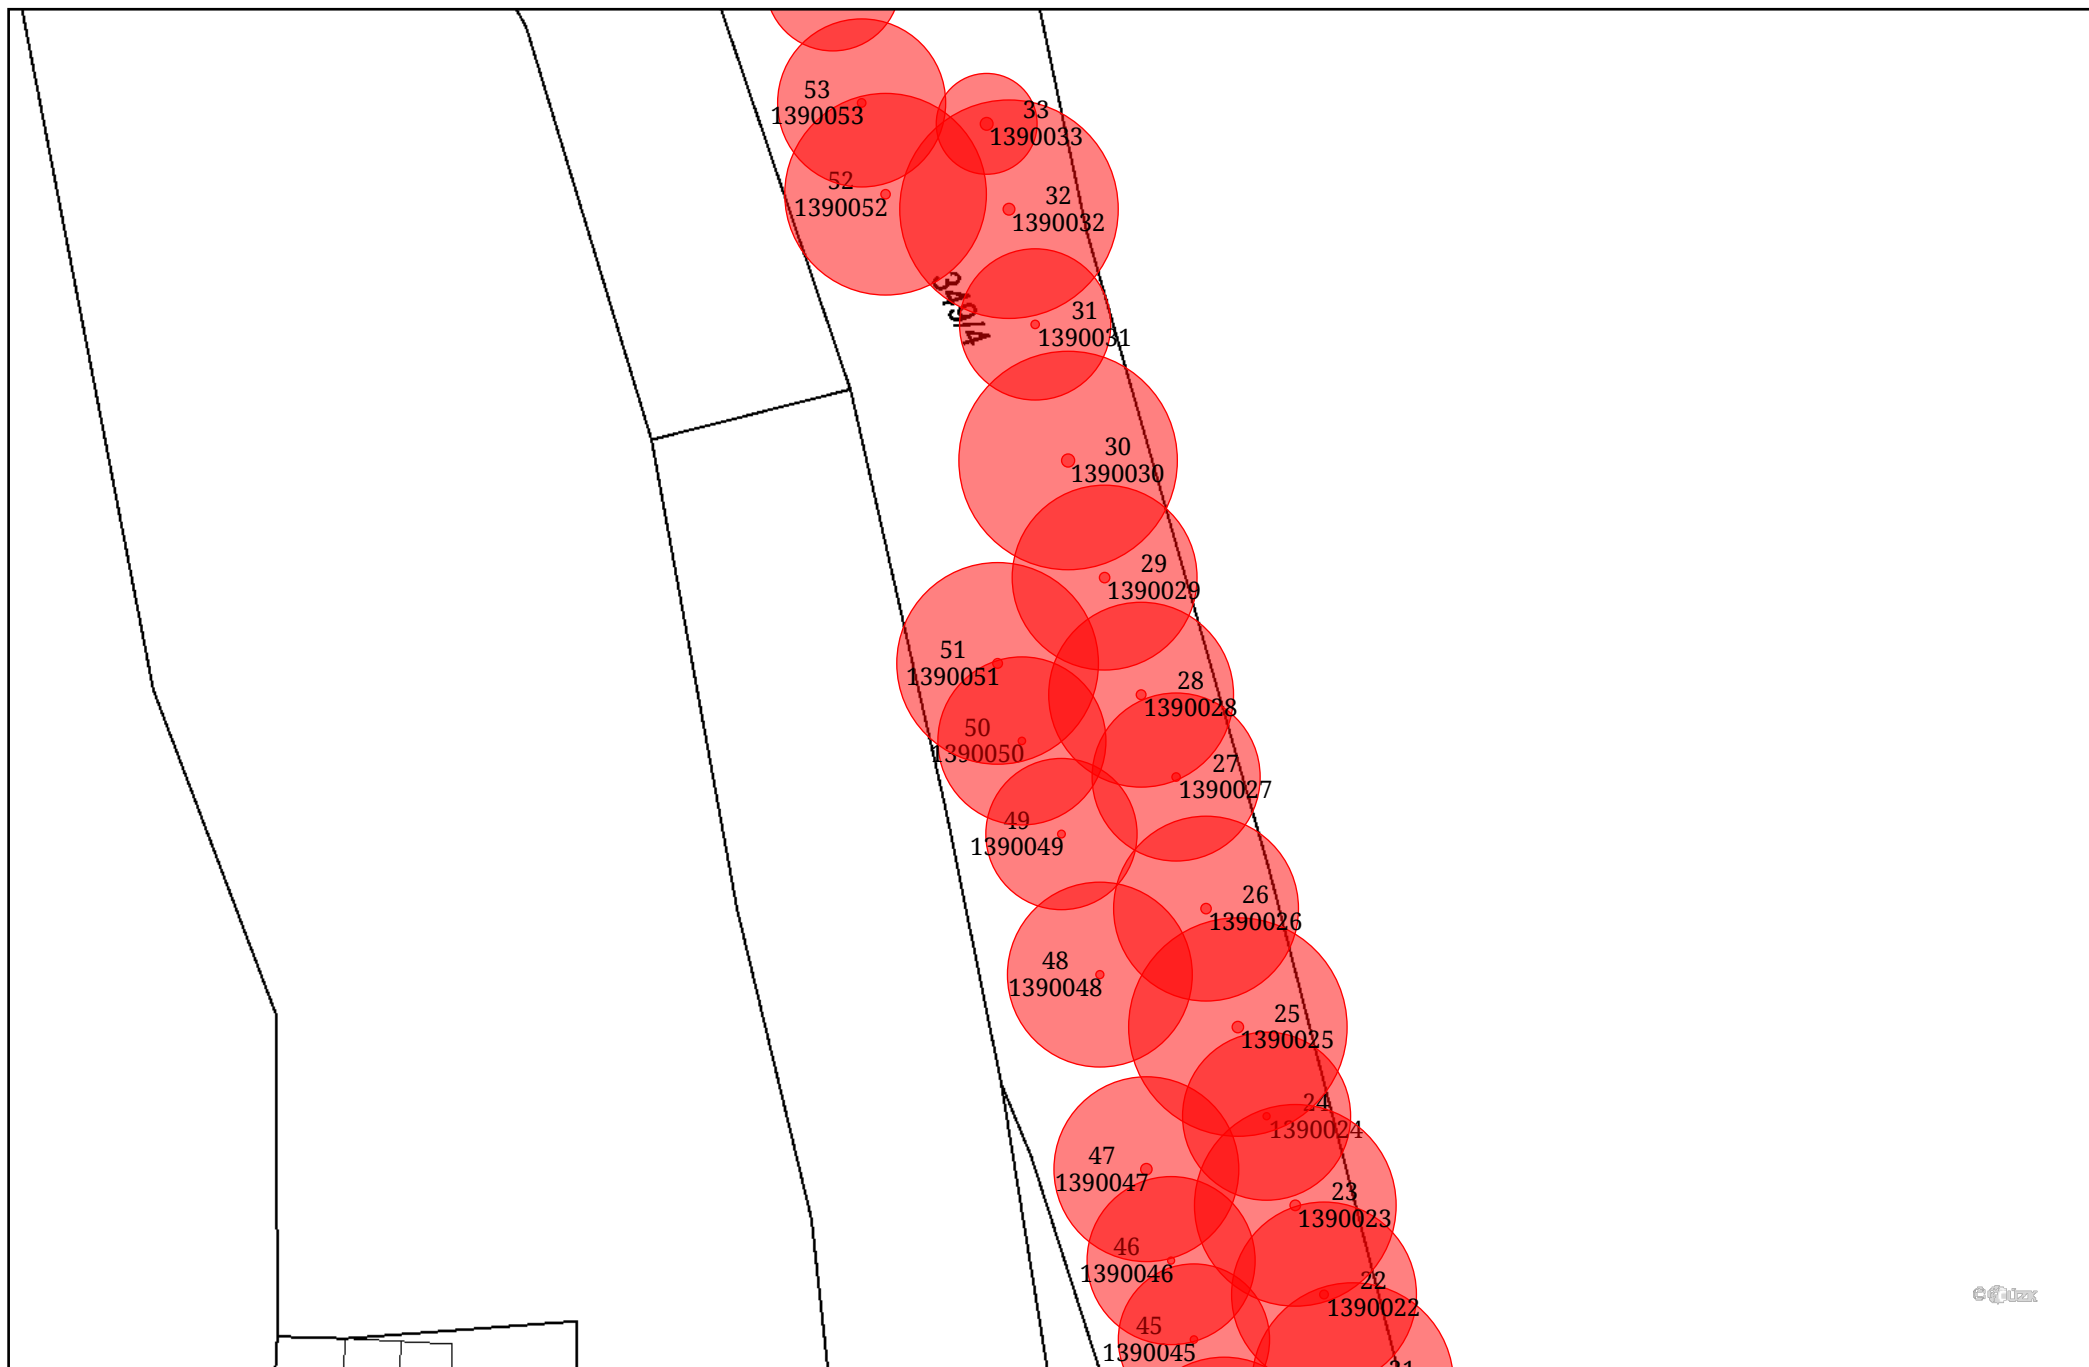

20112 Újezd nad Zbečnem(1:450), 3/4



20112 Újezd nad Zbečnem(1:450), 4/4

