

III/0046 - Směr staničení | km 0,349 | Cestmistrovství Příbram | 49,604694N, 14,067700E | ID 15064

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště
Kategorie	1 x - Neadekvátní dopravní zařízení
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Nevhodné umístění DZ Z 11g u nevýznamného sjezdu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace změny
Poznámka	Odstranění DZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

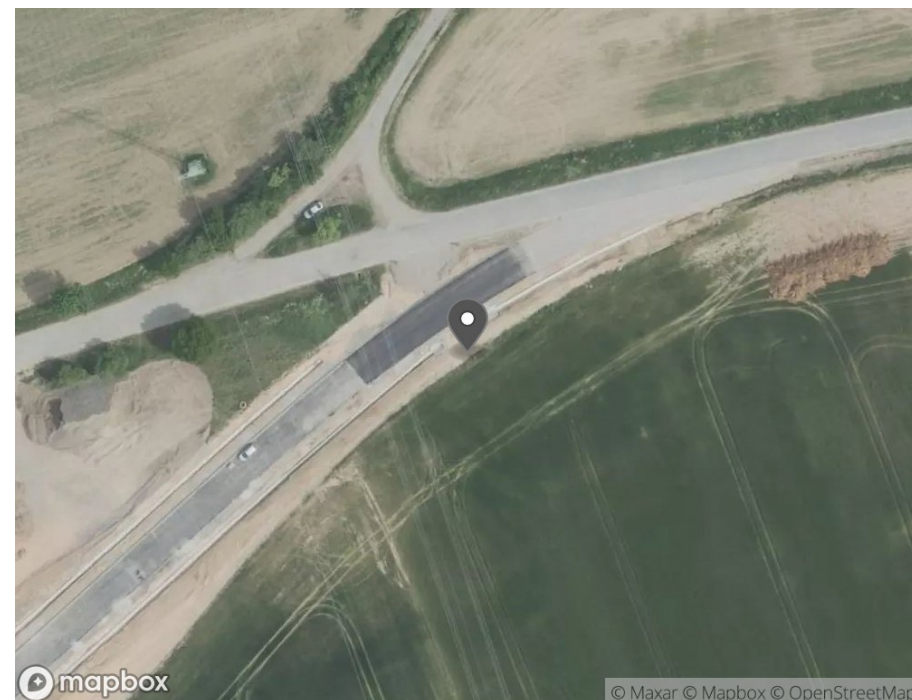

III/0046 - Směr staničení | km 0,350 | Cestmistrovství Příbram | 49,604694N, 14,067700E | ID 15336

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Pevnou překážku nepředstavuje samotné tuhé čelo propustku, ale trouba o velkém průměru, kde je spatřováno riziko možného zaseknutí kola při nárazu vozidla.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Instalace pojízditelné mříže
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

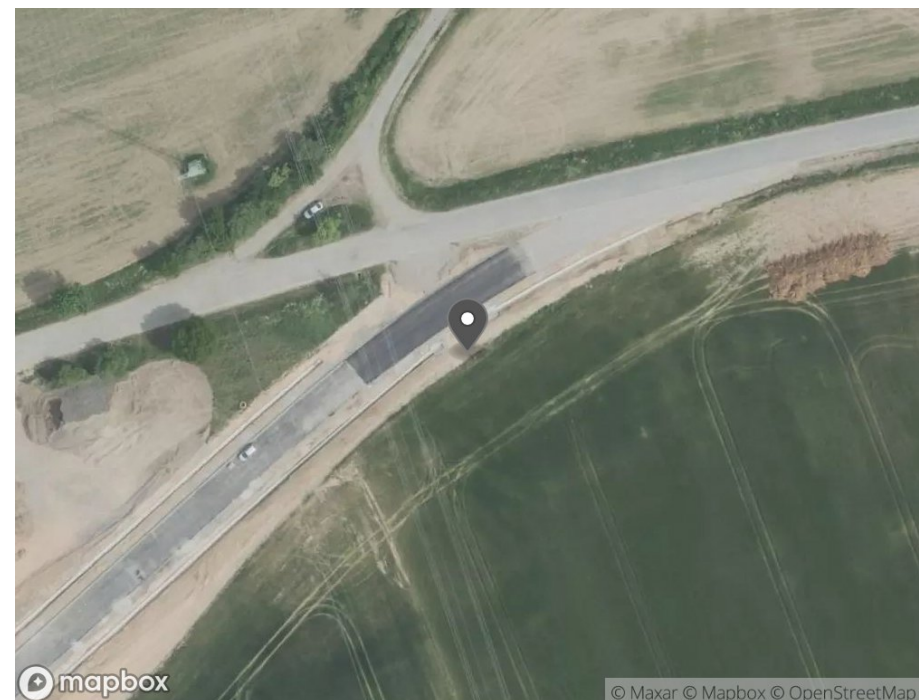

III/0046 - Směr staničení | km 0,494 | Cestmistrovství Příbram | 49,605164N, 14,069551E | ID 15066

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

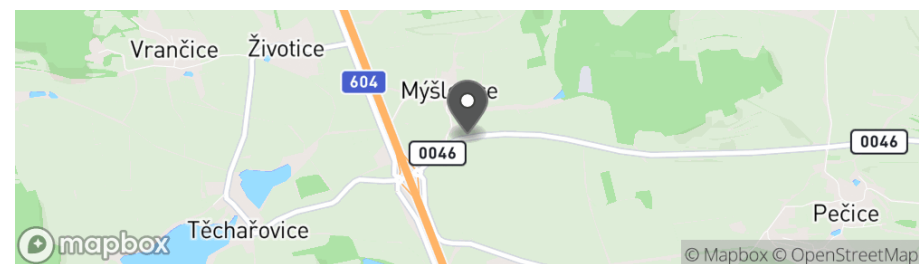

III/0046 - Směr staničení | km 0,499 | Cestmistrovství Příbram | 49,605186N, 14,069576E | ID 15068

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	2480 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15395.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

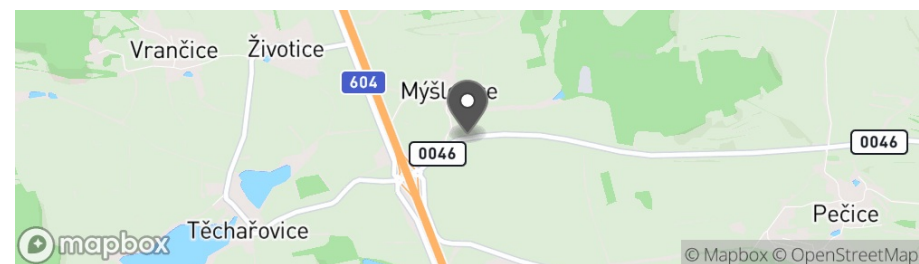

III/0046 - Směr staničení | km 0,499 | Cestmistrovství Příbram | 49,605175N, 14,069584E | ID 15395

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	2480 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15068.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

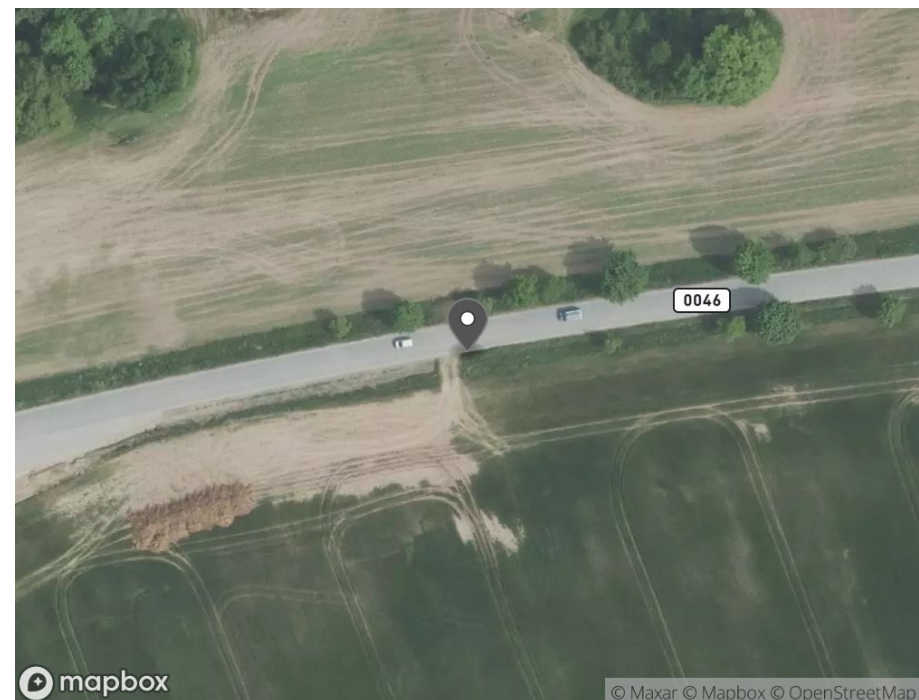

III/0046 - Směr staničení | km 0,844 | Cestmistrovství Příbram | 49,605400N, 14,074347E | ID 15071

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

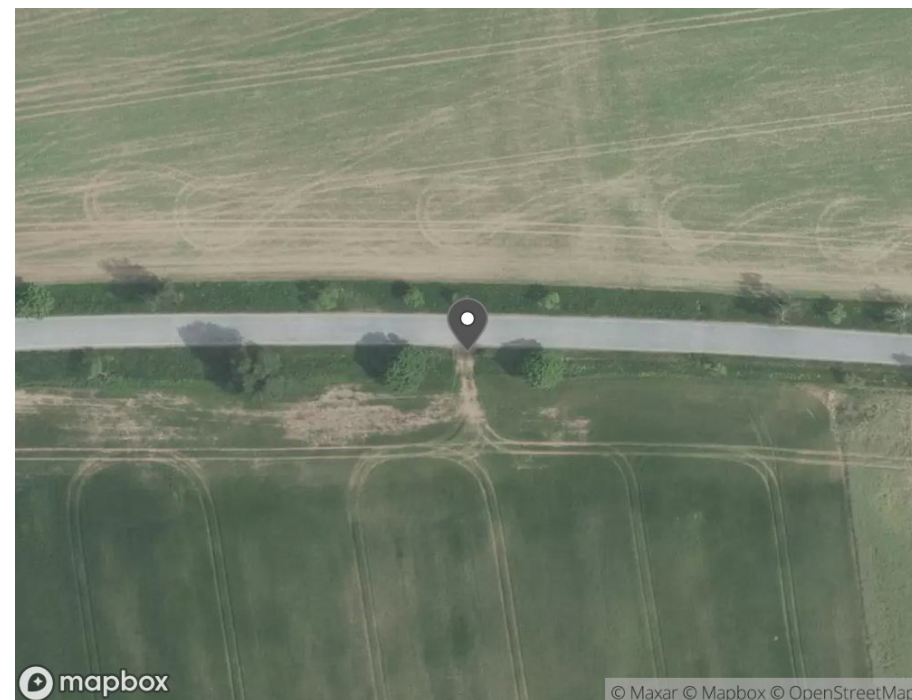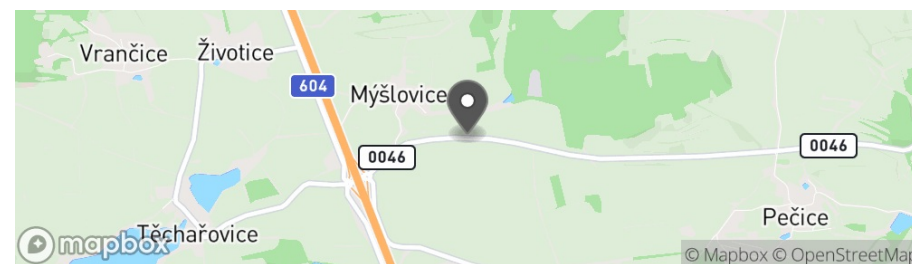

III/0046 - Směr staničení | km 1,173 | Cestmistrovství Příbram | 49,604881N, 14,080063E | ID 15073

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	95 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

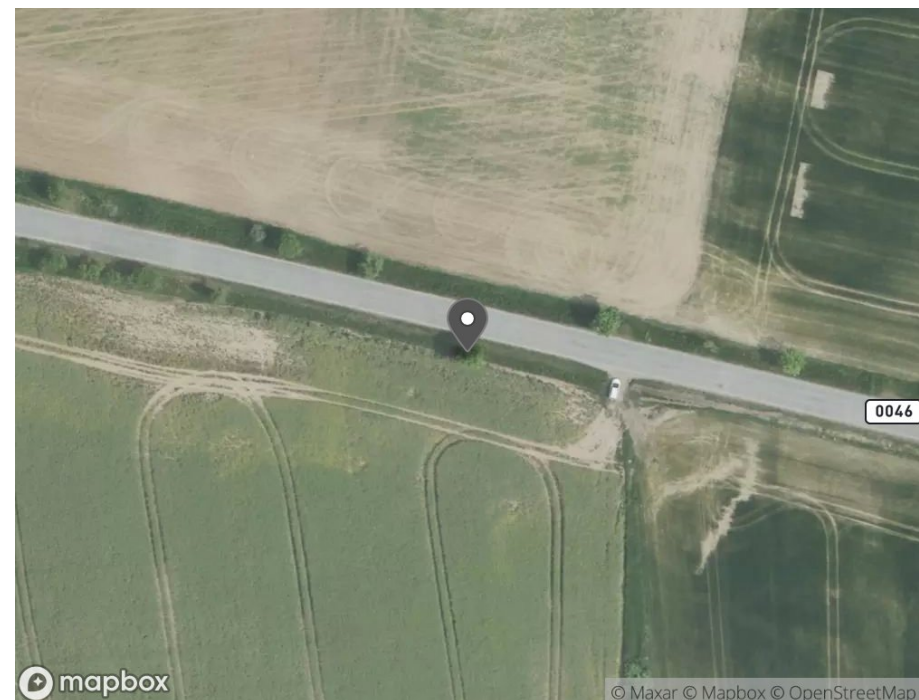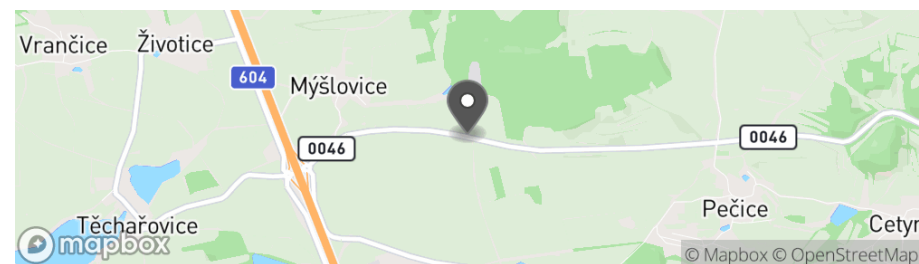

III/0046 - Směr staničení | km 1,297 | Cestmistrovství Příbram | 49,604839N, 14,080526E | ID 15075

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

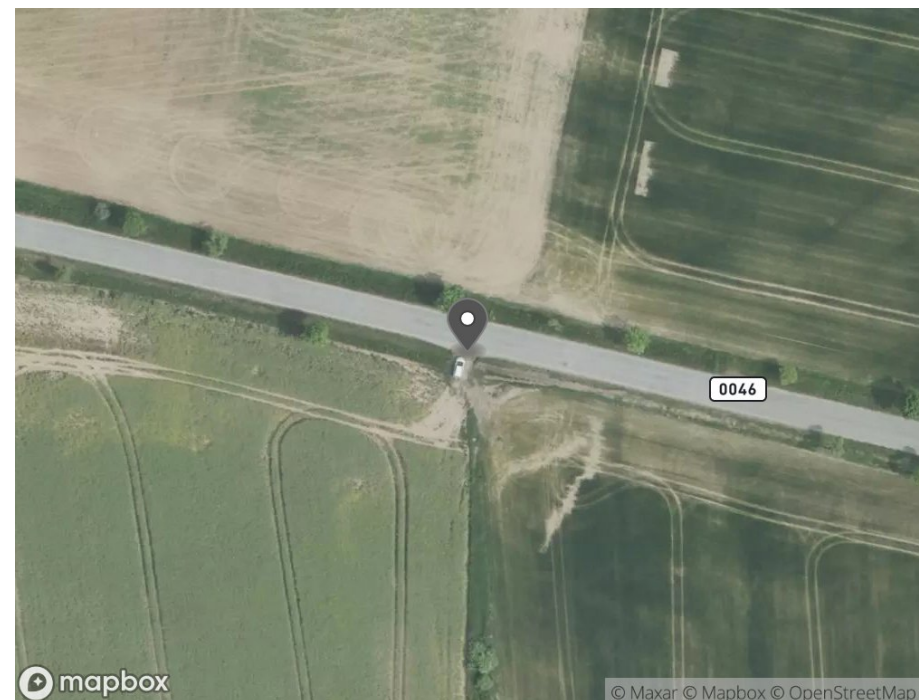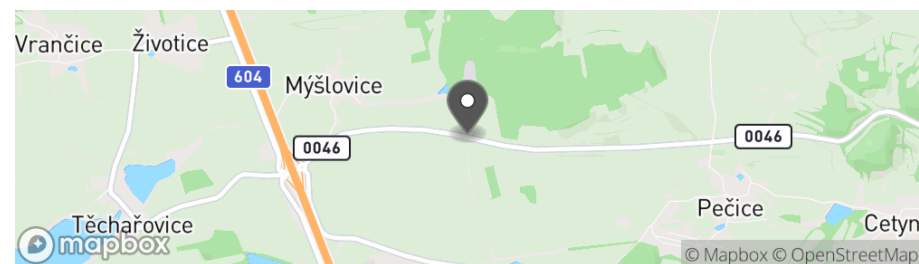

III/0046 - Směr staničení | km 1,380 | Cestmistrovství Příbram | 49,604668N, 14,081606E | ID 15076

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	200 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

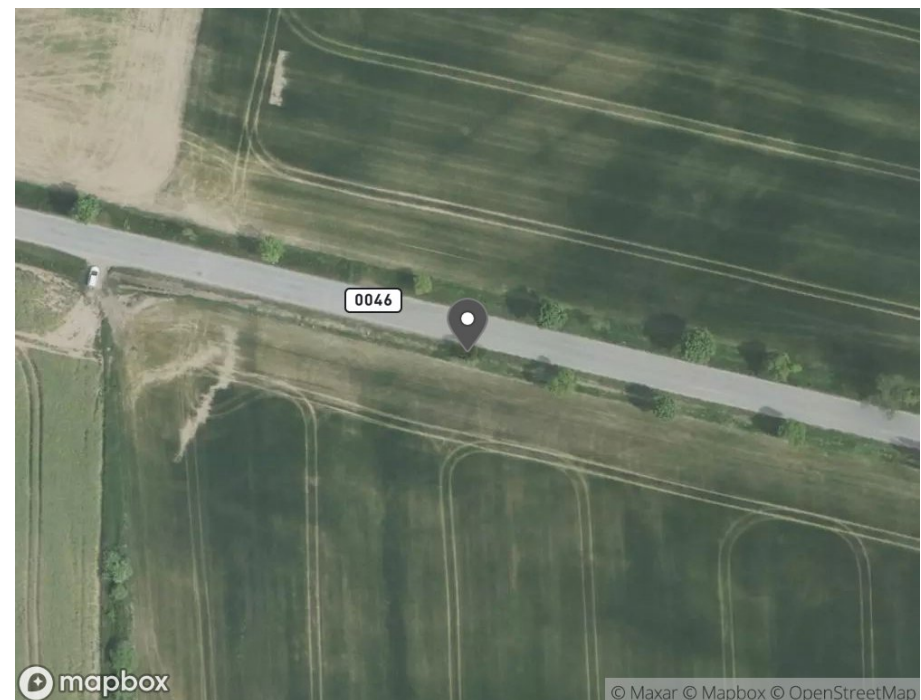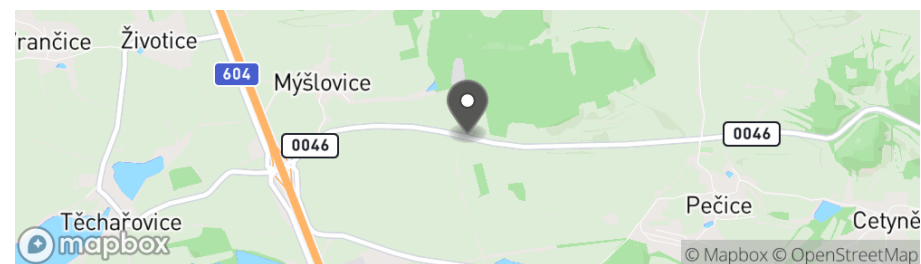

III/0046 - Směr staničení | km 1,610 | Cestmistrovství Příbram | 49,604244N, 14,084743E | ID 15078

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

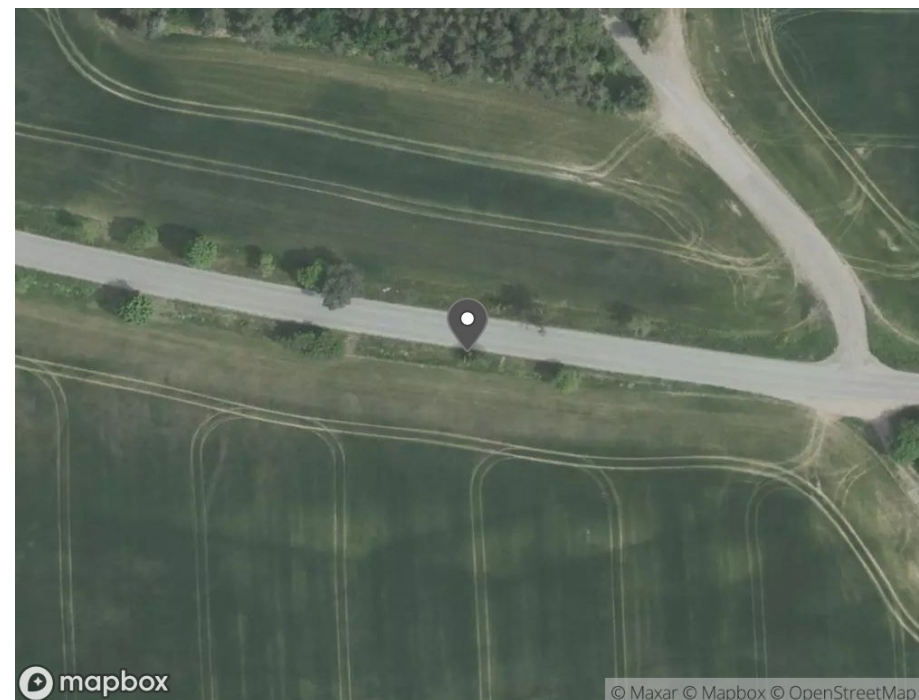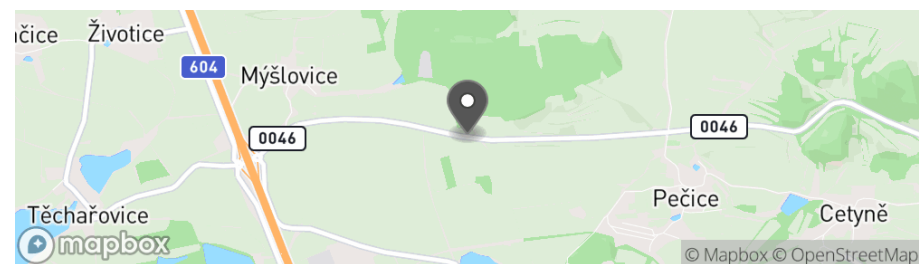

III/0046 - Směr staničení | km 1,631 | Cestmistrovství Příbram | 49,604206N, 14,085032E | ID 15079

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Strom
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

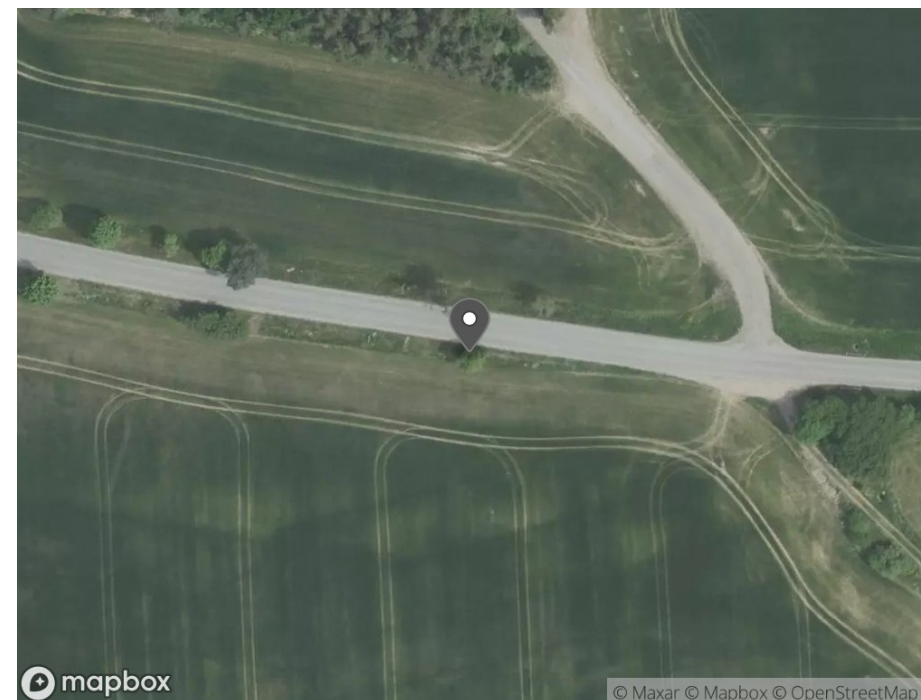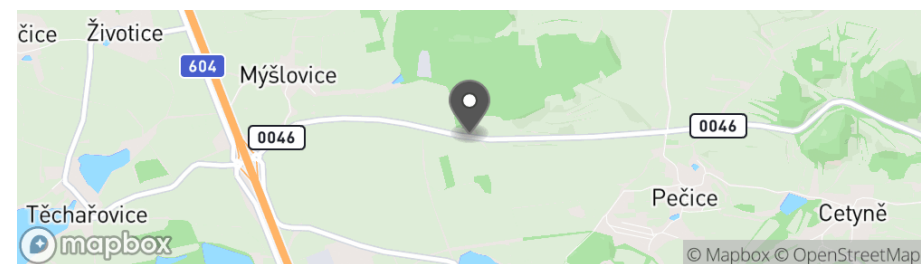

III/0046 - Směr staničení | km 1,704 | Cestmistrovství Příbram | 49,604118N, 14,086041E | ID 15081

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	150 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15082.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

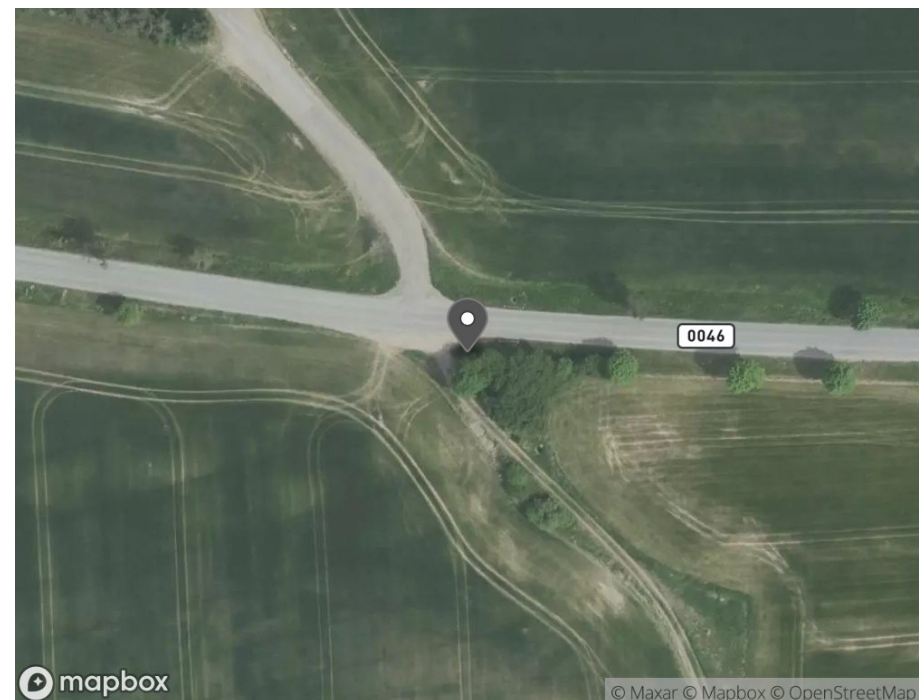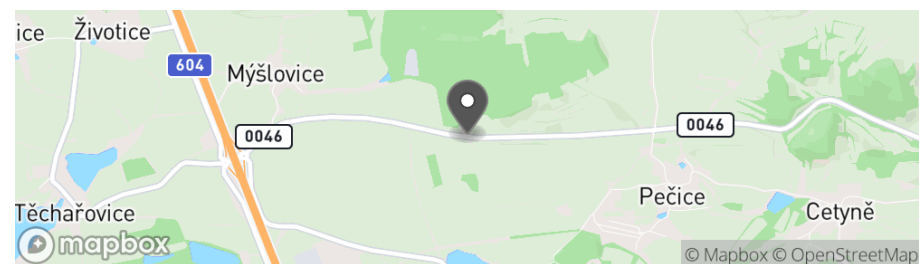

III/0046 - Směr staničení | km 1,712 | Cestmistrovství Příbram | 49,604153N, 14,086150E | ID 15082

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - pevnou překážkou 1 x - Krátké svodidlo u příčného propustku
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15081.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

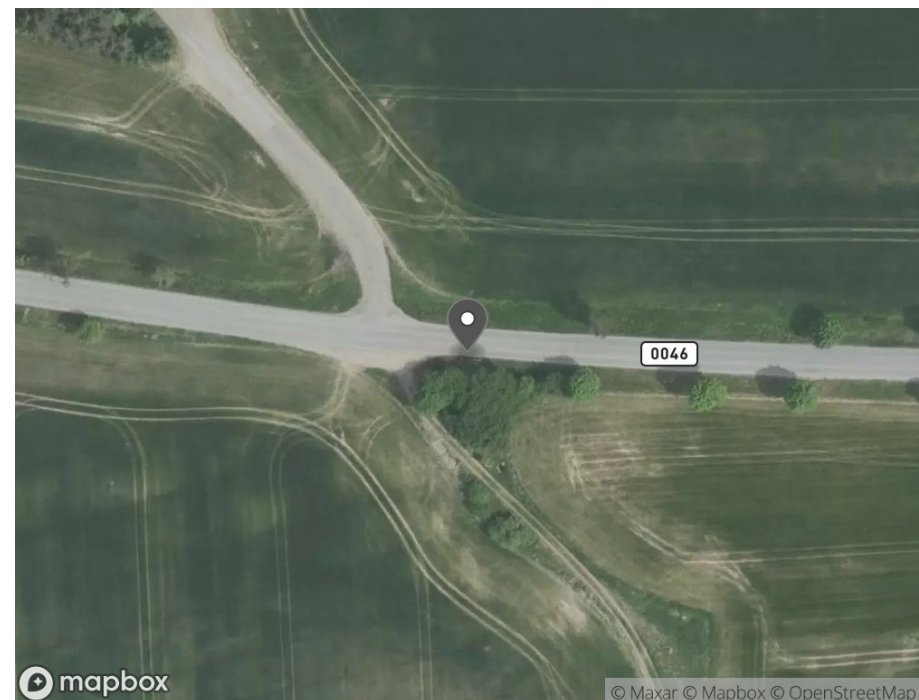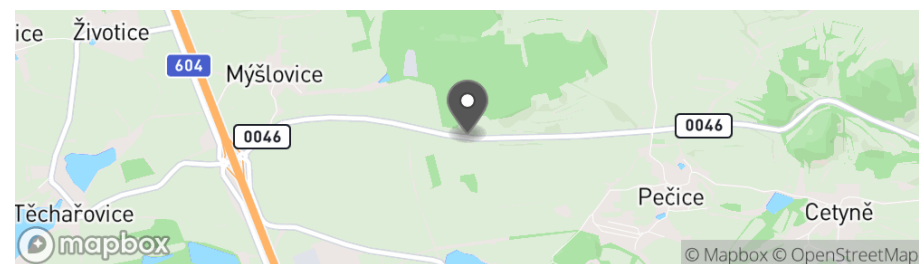

III/0046 - Směr staničení | km 1,865 | Cestmistrovství Příbram | 49,604092N, 14,088263E | ID 15085

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

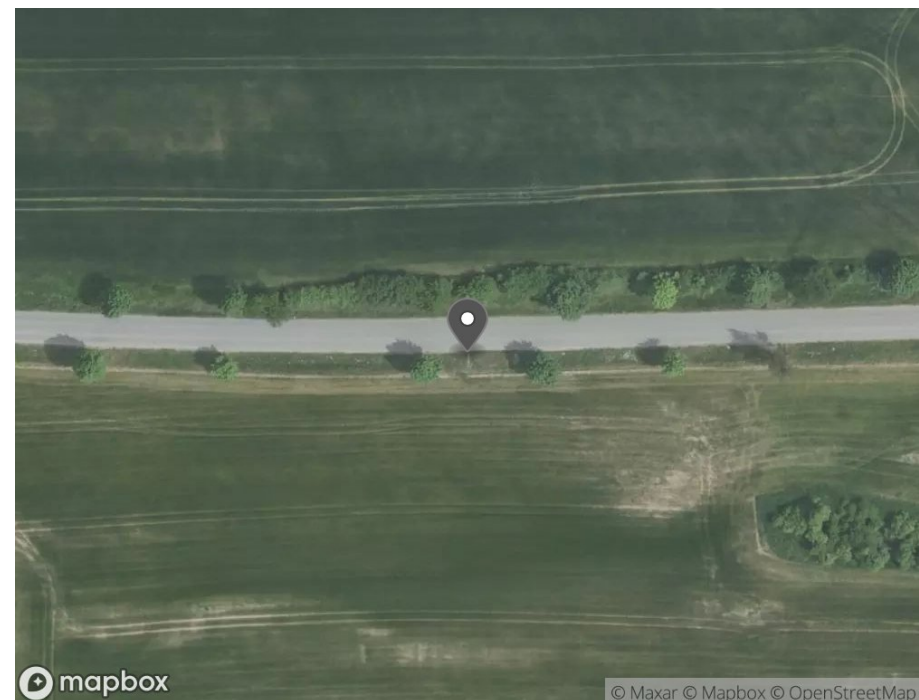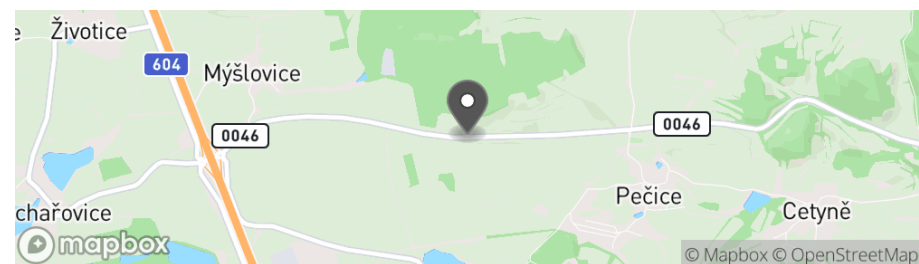

III/0046 - Směr staničení | km 1,882 | Cestmistrovství Příbram | 49,604073N, 14,088475E | ID 15086

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	360 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

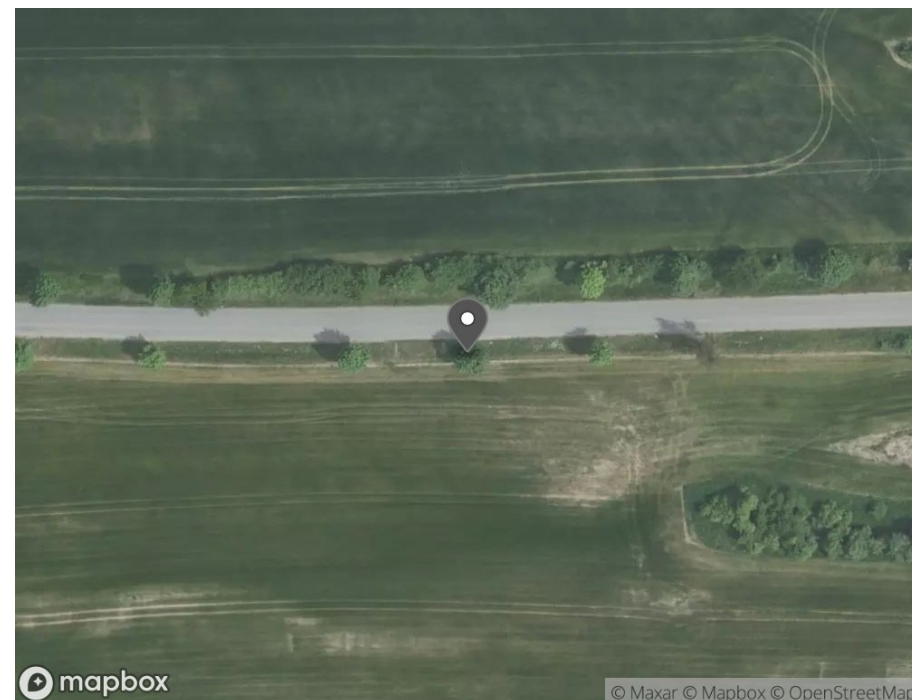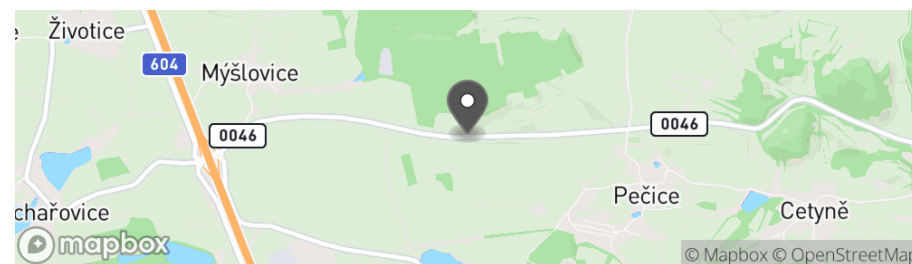

III/0046 - Směr staničení | km 2,103 | Cestmistrovství Příbram | 49,604172N, 14,091561E | ID 15088

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

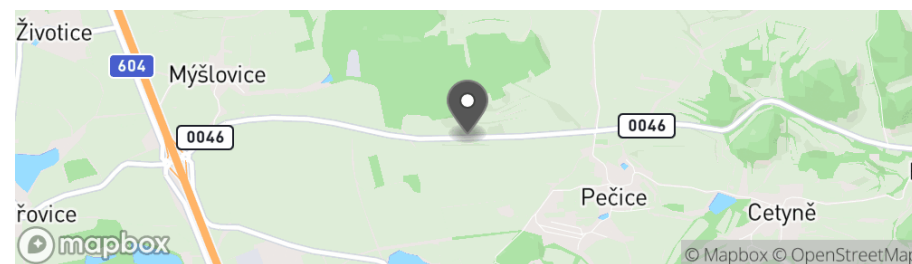

III/0046 - Směr staničení | km 2,272 | Cestmistrovství Příbram | 49,604191N, 14,093901E | ID 15089

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	210 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

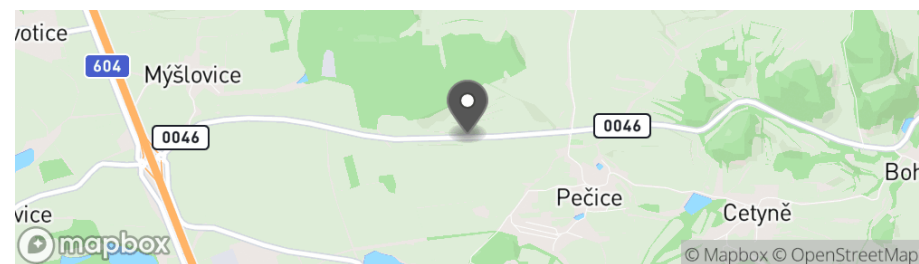

III/0046 - Směr staničení | km 2,577 | Cestmistrovství Příbram | 49,604286N, 14,098133E | ID 15092

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	255 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

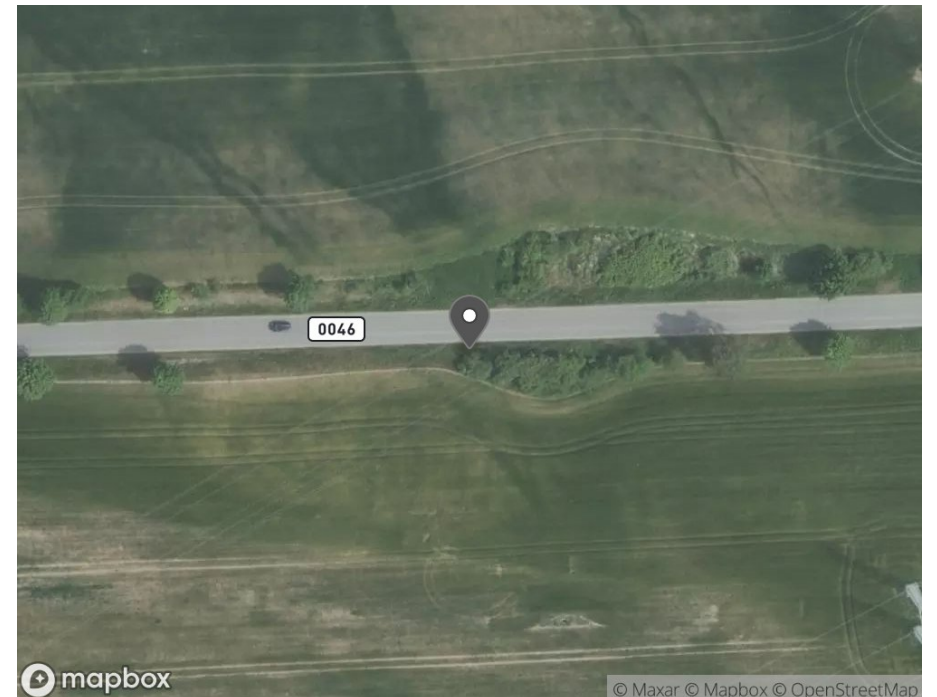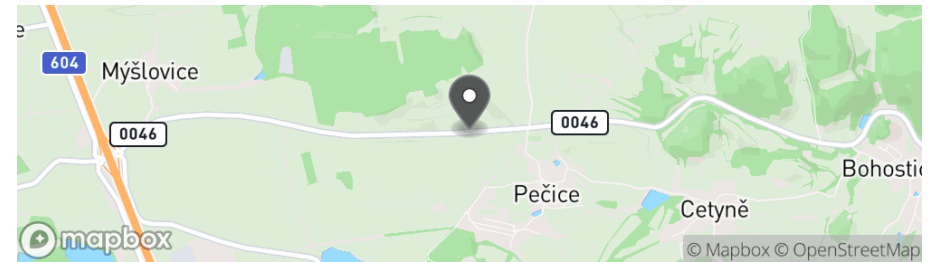

III/0046 - Směr staničení | km 2,981 | Cestmistrovství Příbram | 49,604622N, 14,103683E | ID 15095

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Absence nebo opotřebované VDZ 1 x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 2b. Absence VDZ V 4 okolo dopravních ostrůvků a na vedlejších ramenech křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka	Současně realizace VDZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

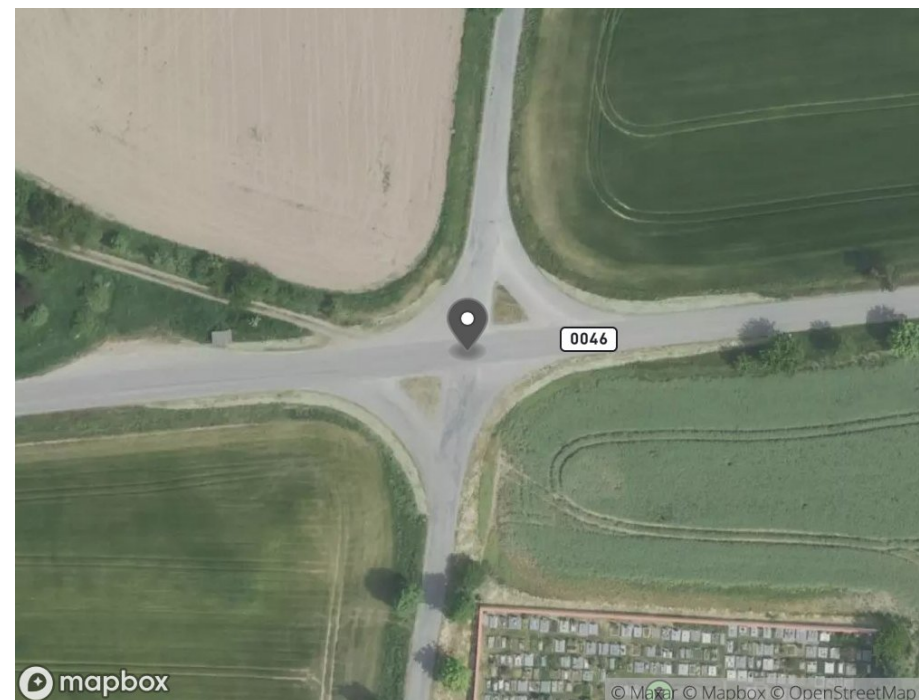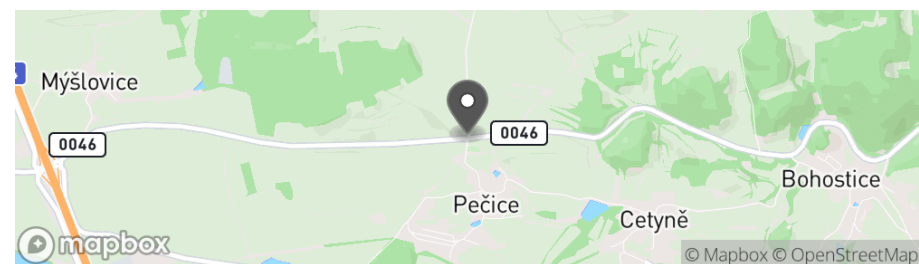

III/0046 - Směr staničení | km 3,004 | Cestmistrovství Příbram | 49,604630N, 14,103992E | ID 15120

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	2350 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15121.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

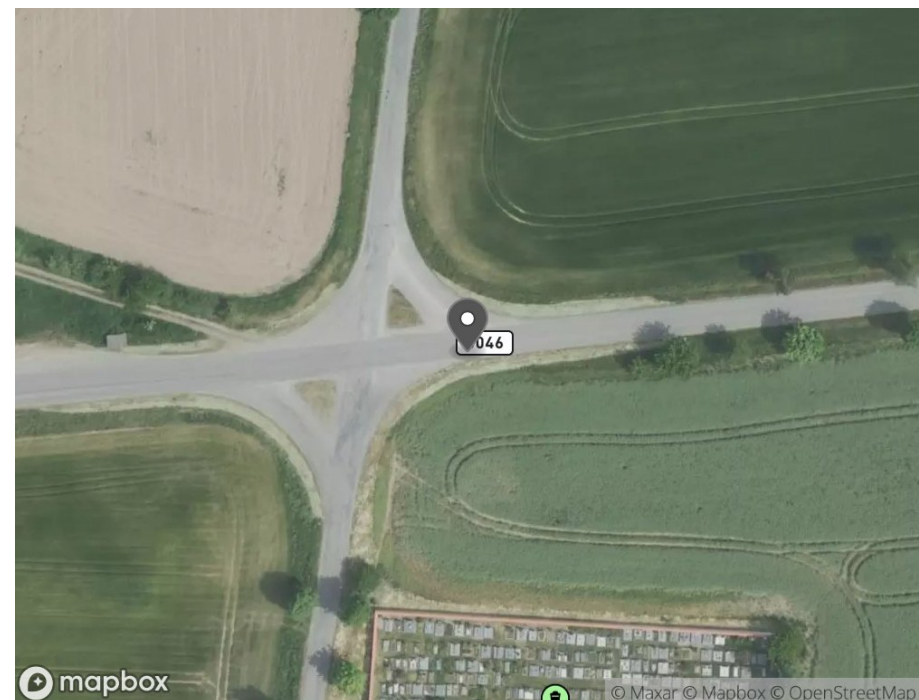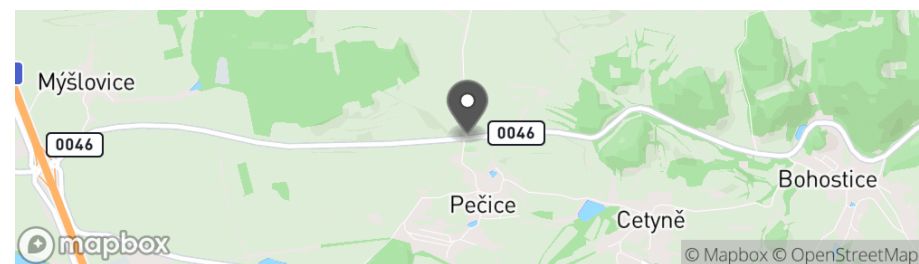

III/0046 - Směr staničení | km 3,005 | Cestmistrovství Příbram | 49,604626N, 14,104033E | ID 15121

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	2350 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15120.
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

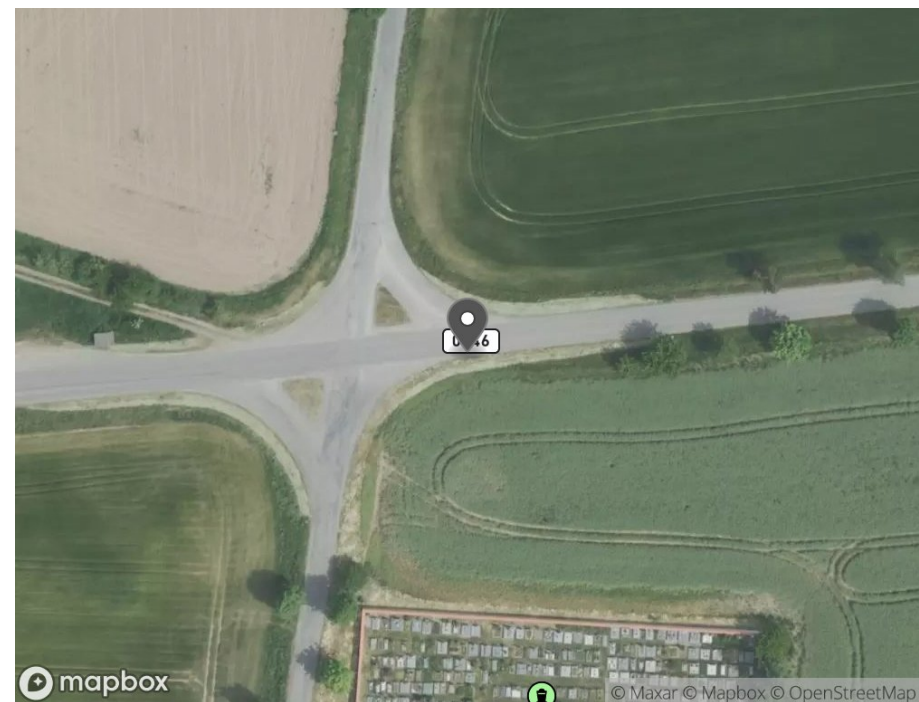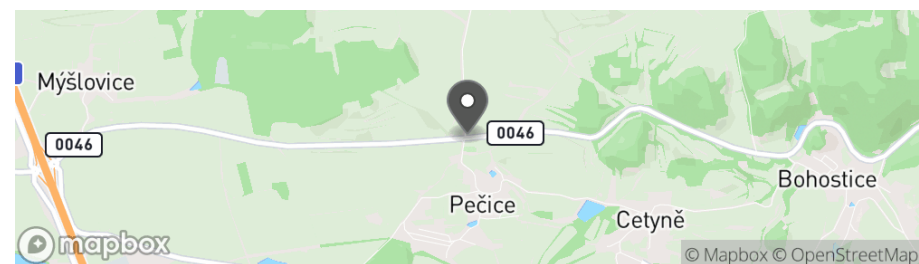

III/0046 - Směr staničení | km 3,041 | Cestmistrovství Příbram | 49,604622N, 14,104486E | ID 15096

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

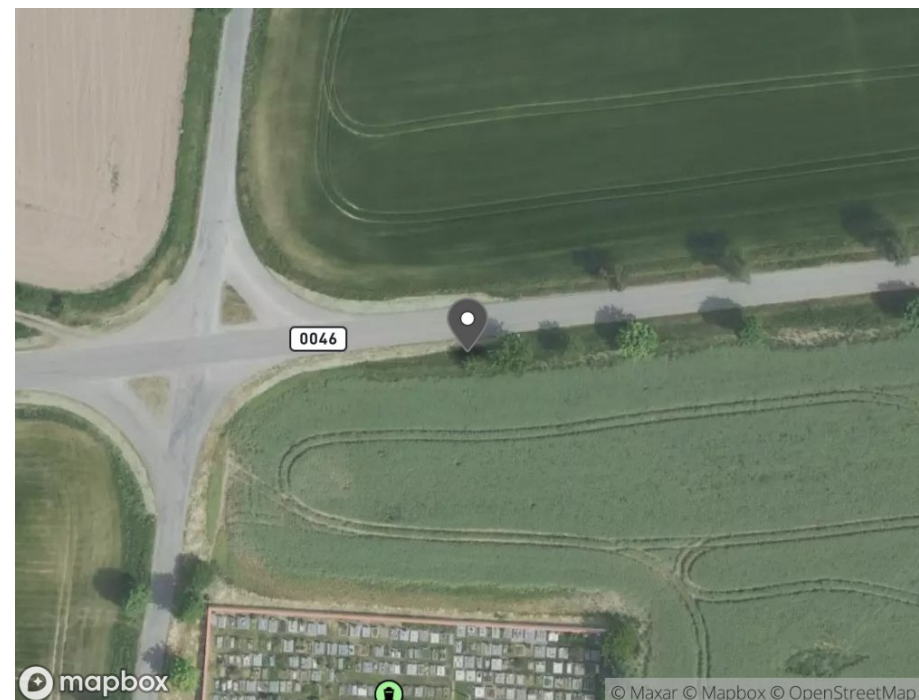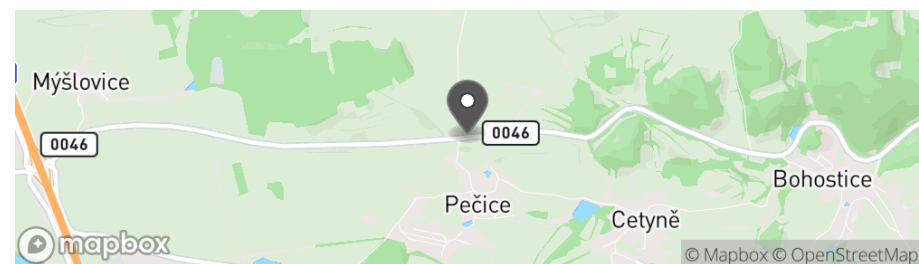

III/0046 - Směr staničení | km 3,491 | Cestmistrovství Příbram | 49,605042N, 14,110658E | ID 15340

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

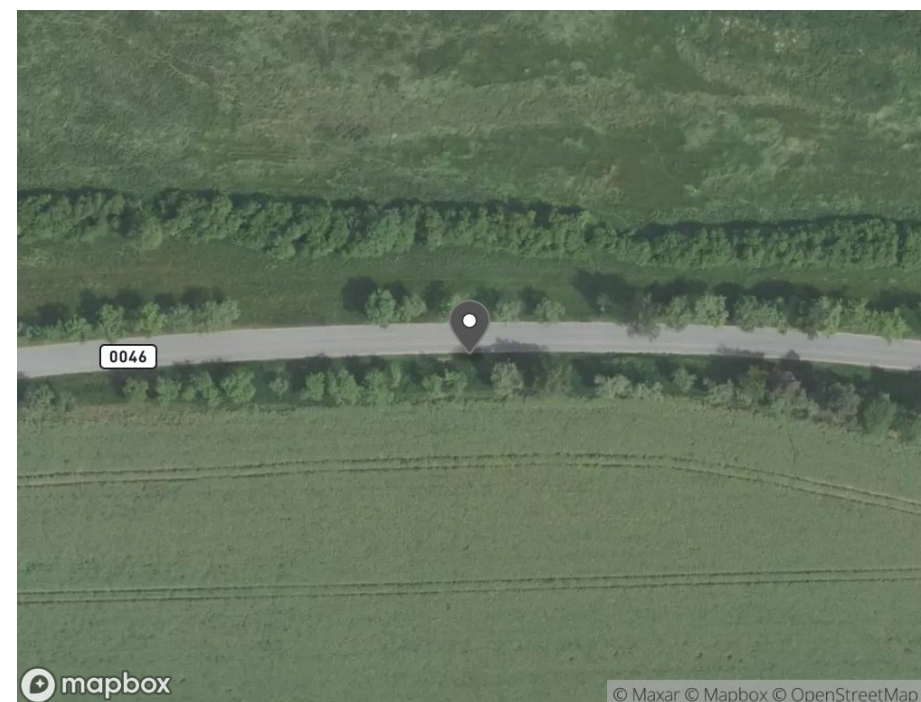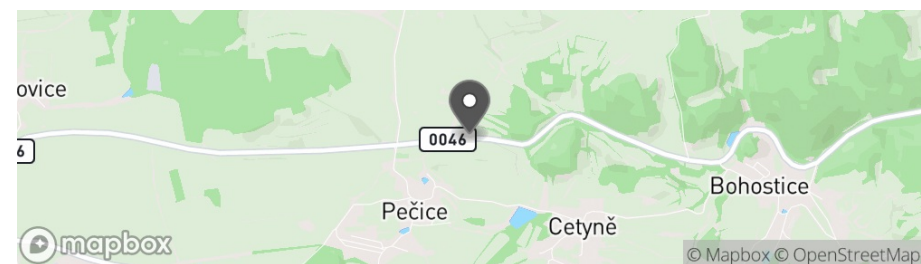

III/0046 - Směr staničení | km 3,692 | Cestmistrovství Příbram | 49,604843N, 14,113488E | ID 15103

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

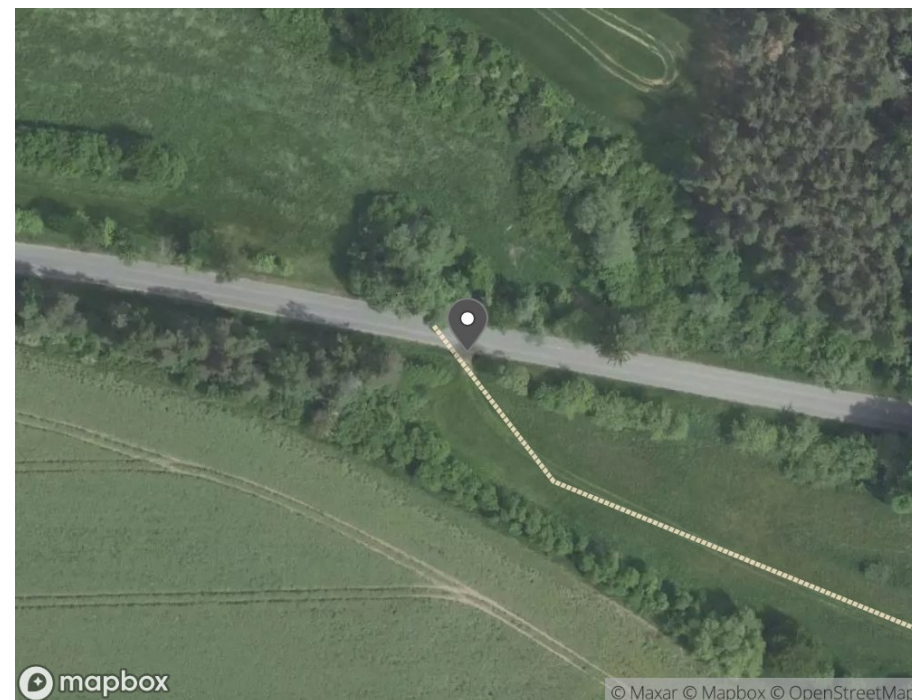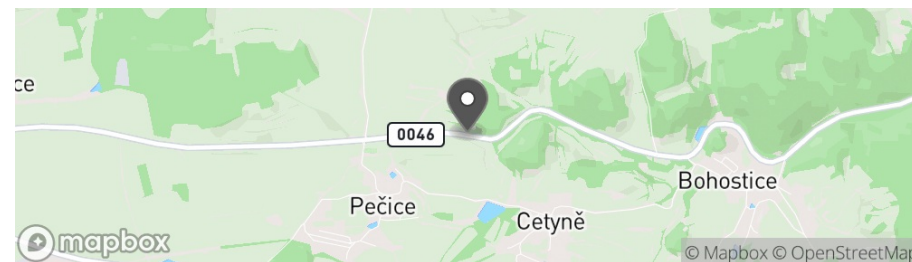

III/0046 - Směr staničení | km 3,703 | Cestmistrovství Příbram | 49,604824N, 14,113584E | ID 15109

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	180 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

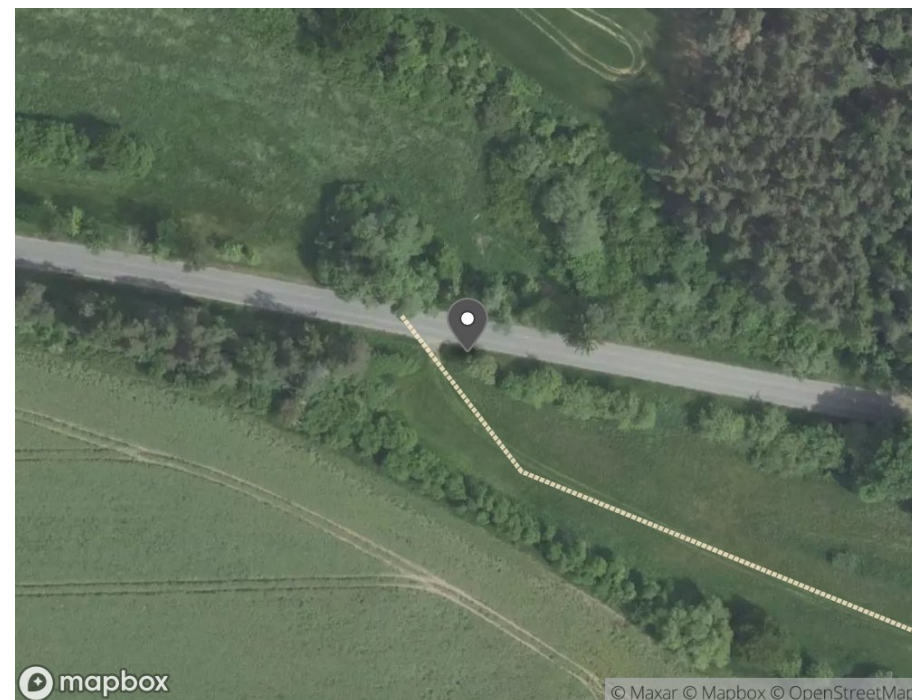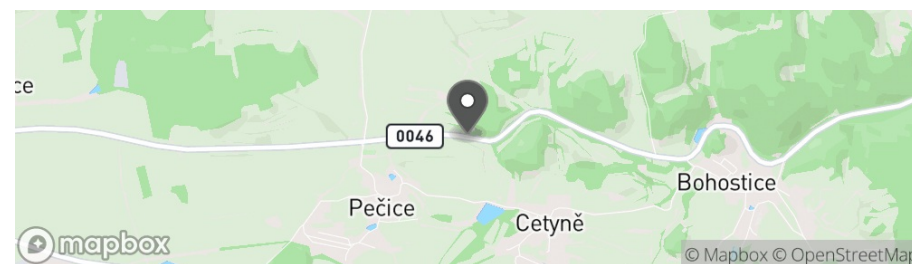

III/0046 - Směr staničení | km 3,853 | Cestmistrovství Příbram | 49,604652N, 14,115921E | ID 15110

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	1 x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence DZ Z 3.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava dopravního zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

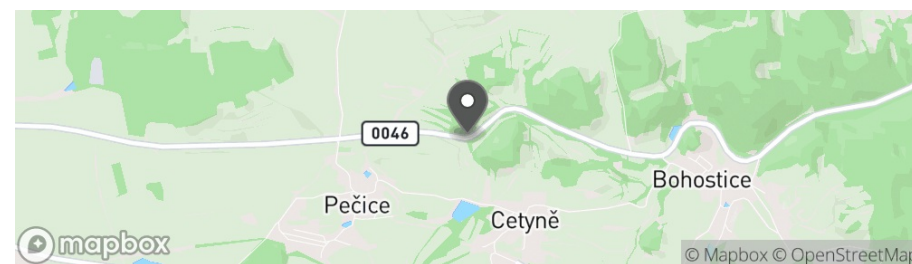

III/0046 - Směr staničení | km 3,908 | Cestmistrovství Příbram | 49,604706N, 14,116404E | ID 15117

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	250 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

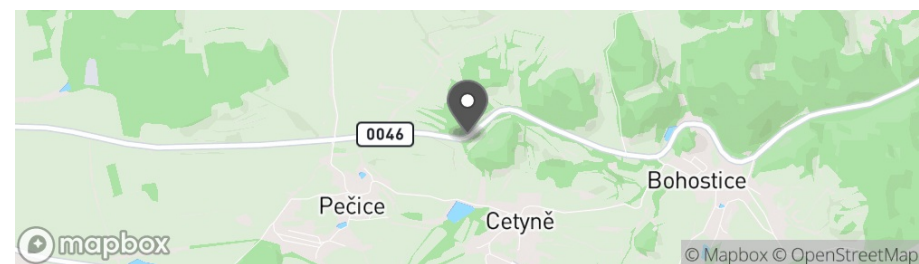

III/0046 - Směr staničení | km 4,337 | Cestmistrovství Příbram | 49,606243N, 14,121511E | ID 15126

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	300 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

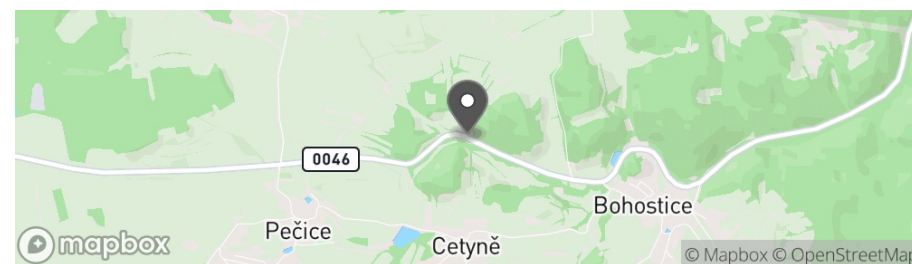

III/0046 - Směr staničení | km 4,679 | Cestmistrovství Příbram | 49,604916N, 14,125594E | ID 15128

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	520 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

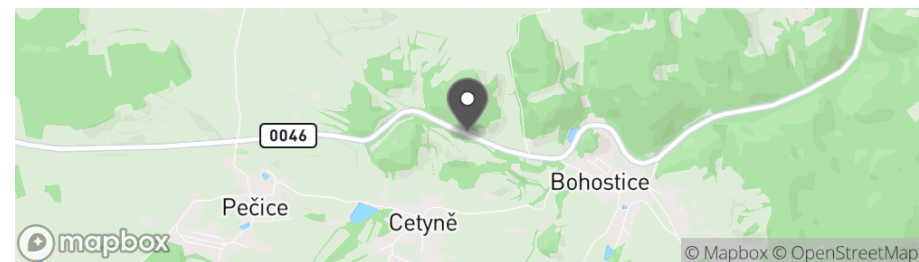

III/0046 - Směr staničení | km 5,055 | Cestmistrovství Příbram | 49,603771N, 14,130502E | ID 15129

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 60 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	Posunutí SDZ do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

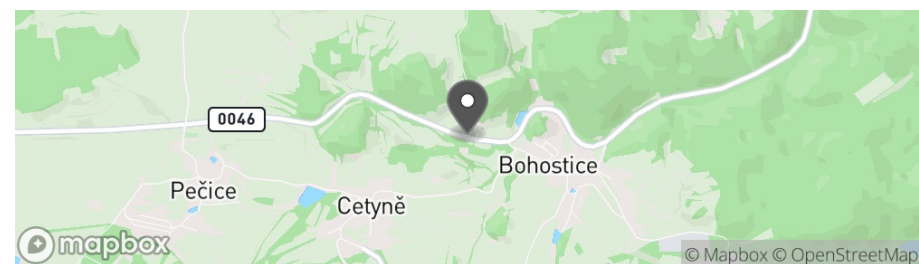

III/0046 - Směr staničení | km 5,216 | Cestmistrovství Příbram | 49,603539N, 14,132750E | ID 15130

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	100 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

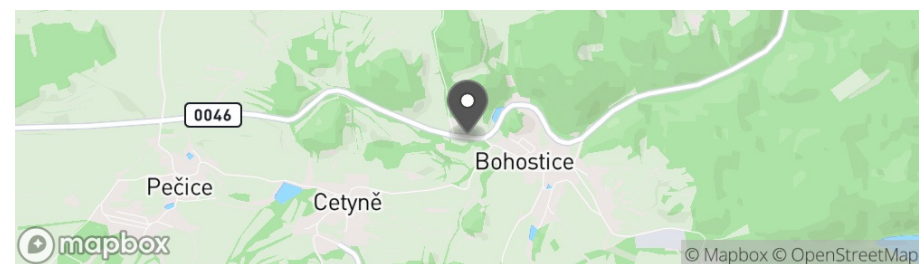

III/0046 - Směr staničení | km 5,273 | Cestmistrovství Příbram | 49,603497N, 14,133393E | ID 15131

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 60 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	Posunutí SDZ do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

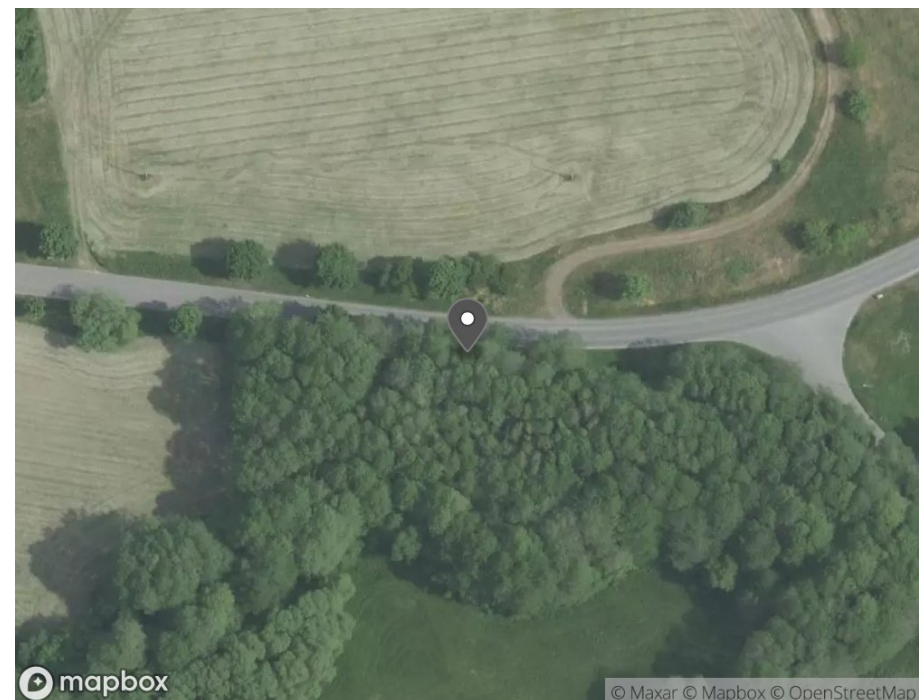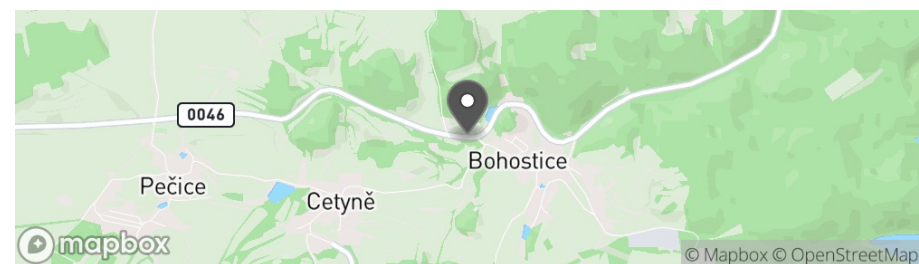

III/0046 - Směr staničení | km 5,320 | Cestmistrovství Příbram | 49,603550N, 14,134382E | ID 15132

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Absence nebo opotřebované VDZ 1 x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy, neadekvátní rozhledové poměry
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Opotřebované VDZ V 2b, V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka	Současně obnova VDZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

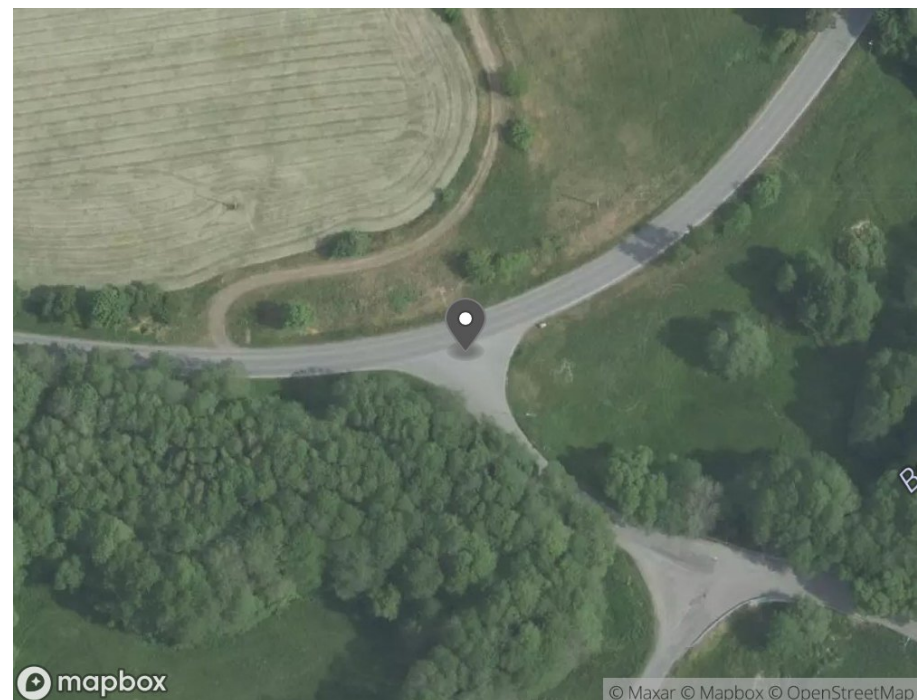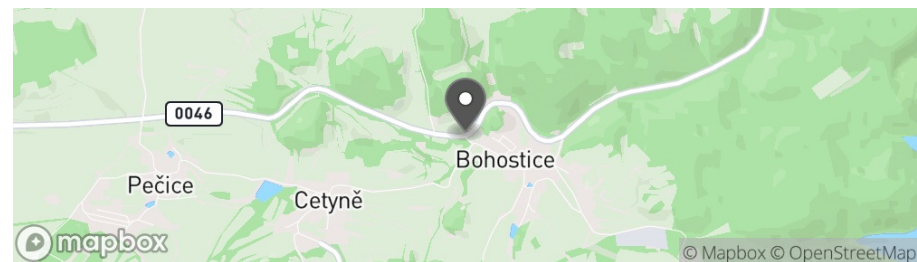

III/0046 - Směr staničení | km 5,354 | Cestmistrovství Příbram | 49,603516N, 14,134677E | ID 15133

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Reklamní zařízení
Kategorie	1 x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	V současné době pouze konstrukce bez reklamní plochy.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

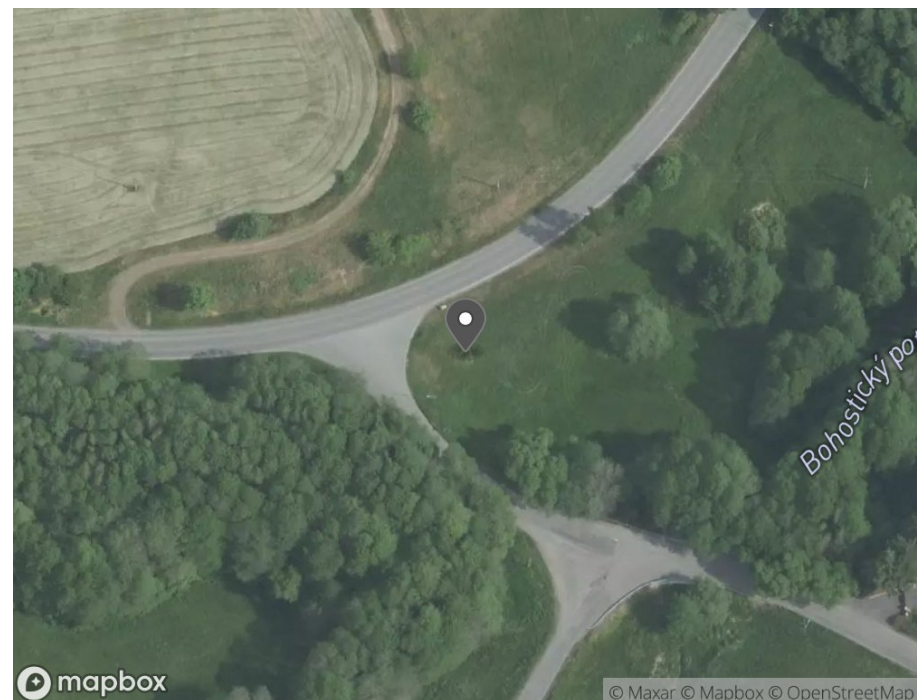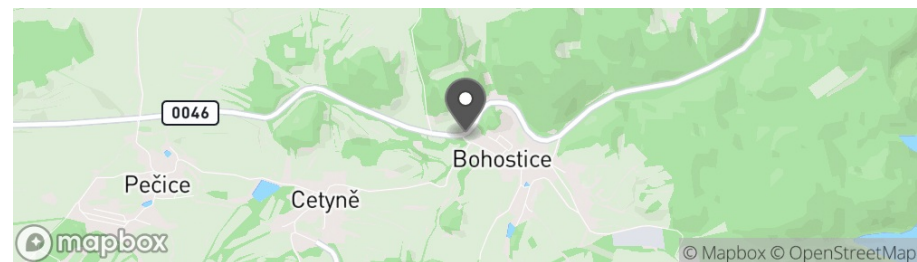

III/0046 - Směr staničení | km 5,382 | Cestmistrovství Příbram | 49,603718N, 14,135017E | ID 15134

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	30 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo. Řešit společně se záznamem ID 15136, 15383.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

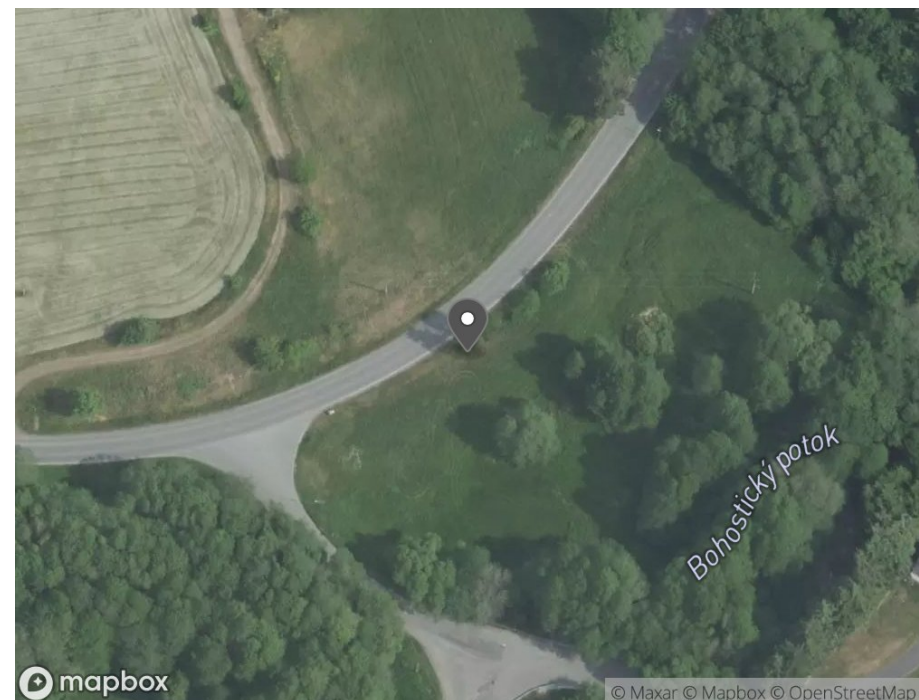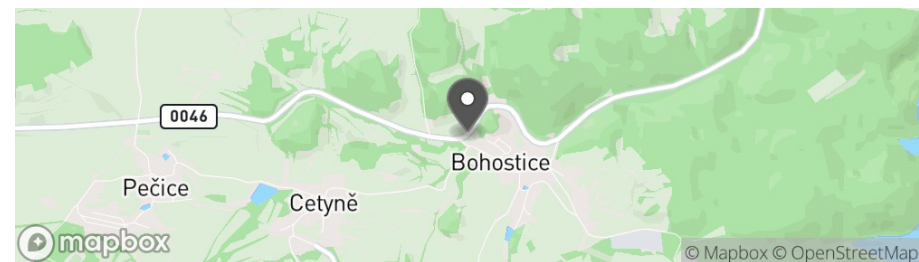

III/0046 - Směr staničení | km 5,443 | Cestmistrovství Příbram | 49,604183N, 14,135616E | ID 15136

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Sloupy el. vedení, VO apod. 1 x - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15134, 15383.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

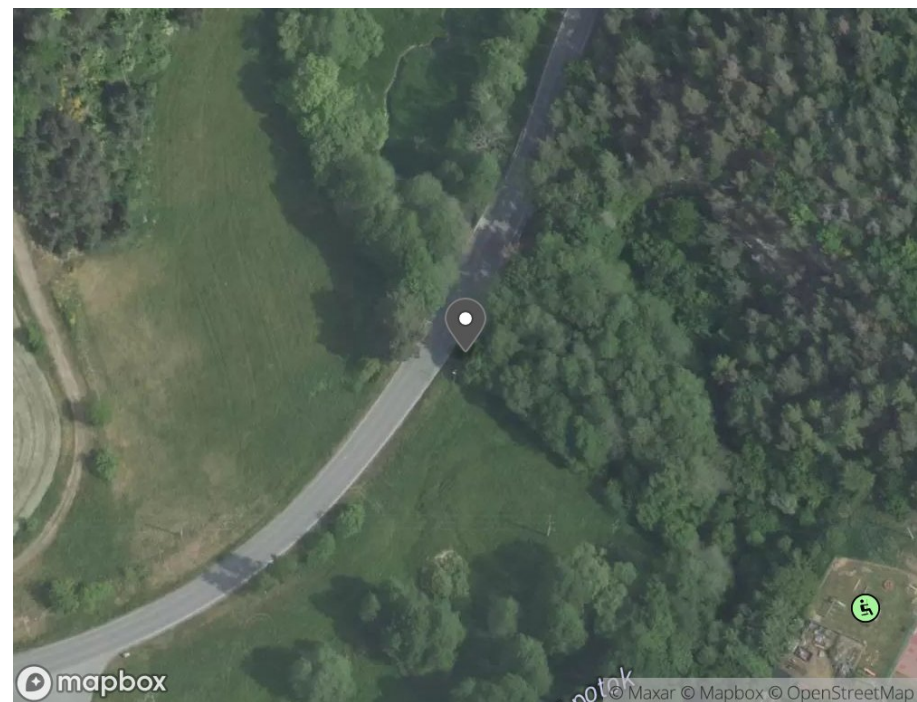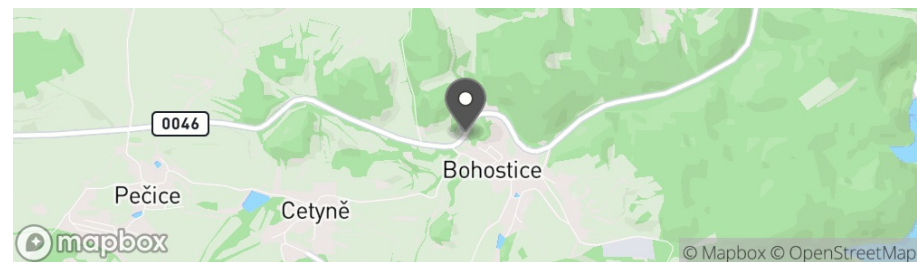

III/0046 - Směr staničení | km 5,450 | Cestmistrovství Příbram | 49,604275N, 14,135719E | ID 15383

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Délka svodidla před mostem je 12 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Prodloužení stávajícího svodidla
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15134, 15136.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

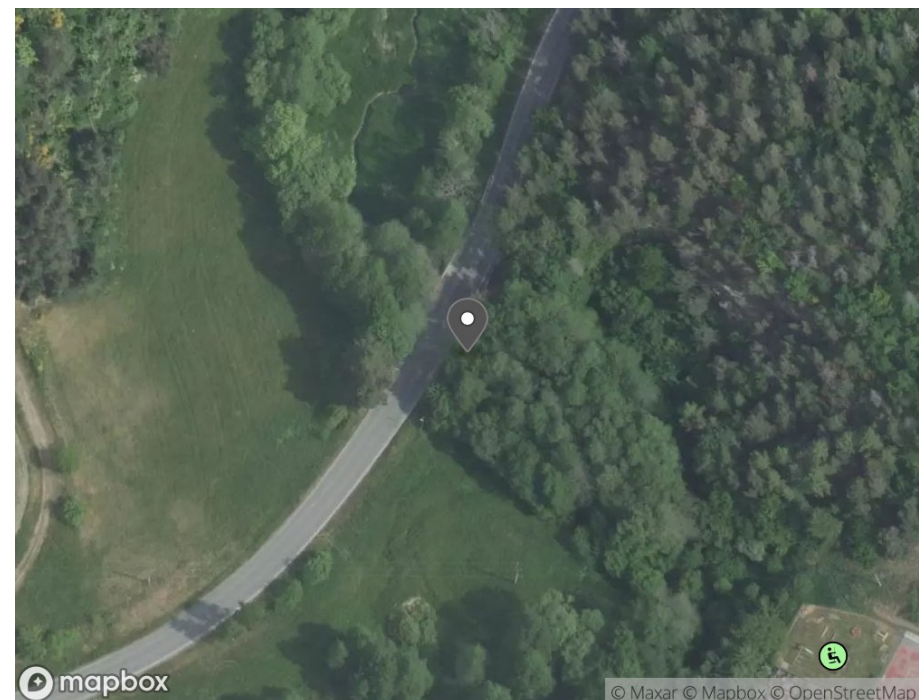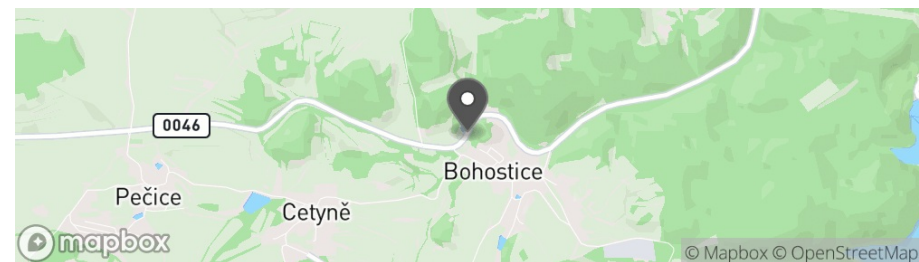

III/0046 - Směr staničení | km 5,488 | Cestmistrovství Příbram | 49,604473N, 14,135834E | ID 15138

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

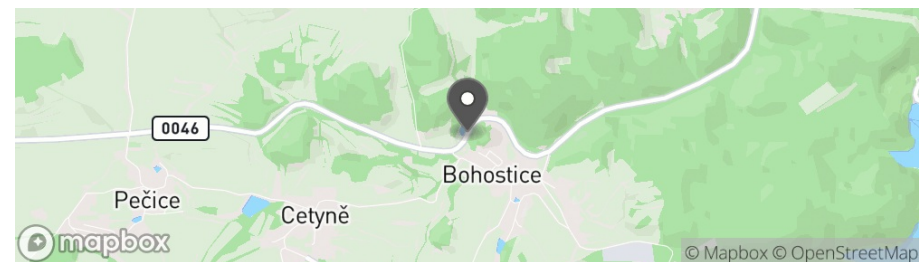

III/0046 - Směr staničení | km 5,534 | Cestmistrovství Příbram | Bohostice | 49,604919N, 14,136042E | ID 15142

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Přechod z extravilánu do intravilánu
Kategorie	1 x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka	Optické vymezení změny dopravního režimu, primárně formou oddělení protisměrných jízdních pruhů pomocí VDZ. Alternativní opatření lze spatřovat v realizaci optické brzdy nebo instalaci radaru.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Bohostice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

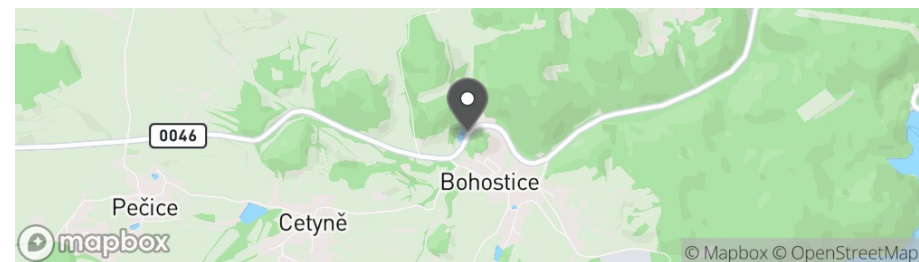

III/0046 - Směr staničení | km 5,799 | Cestmistrovství Příbram | 49,605316N, 14,139254E | ID 15145

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	420 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

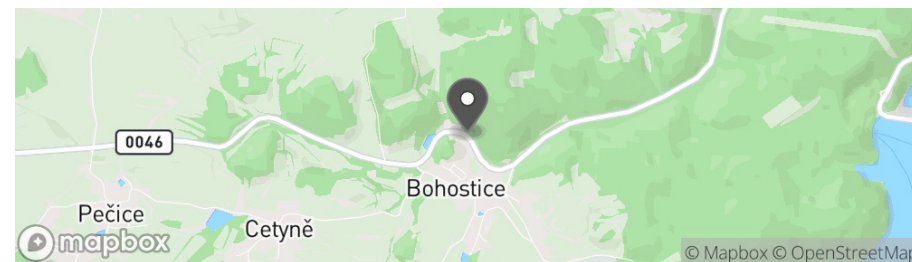

III/0046 - Směr staničení | km 5,830 | Cestmistrovství Příbram | 49,605137N, 14,139416E | ID 15146

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

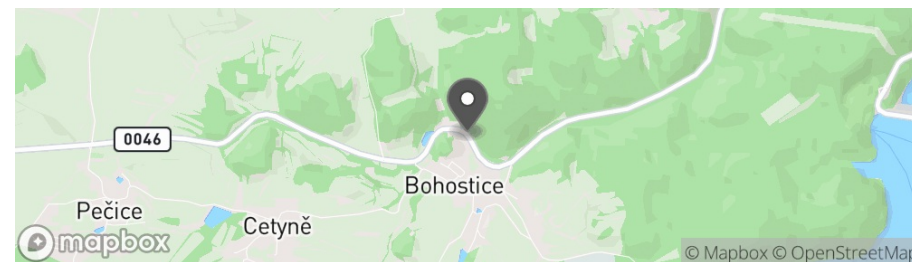

III/0046 - Směr staničení | km 5,868 | Cestmistrovství Příbram | 49,604855N, 14,139703E | ID 15147

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

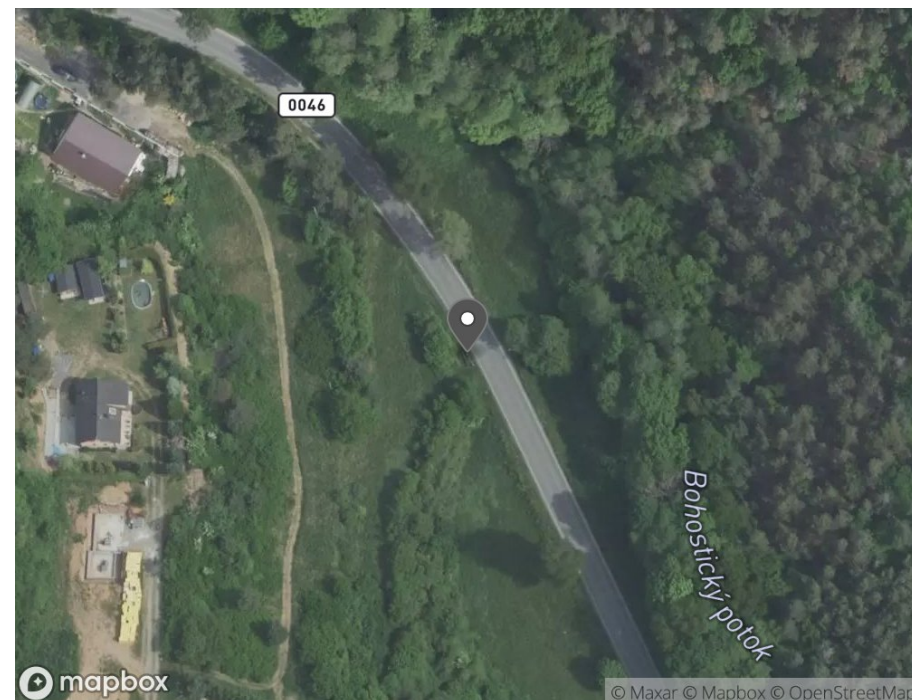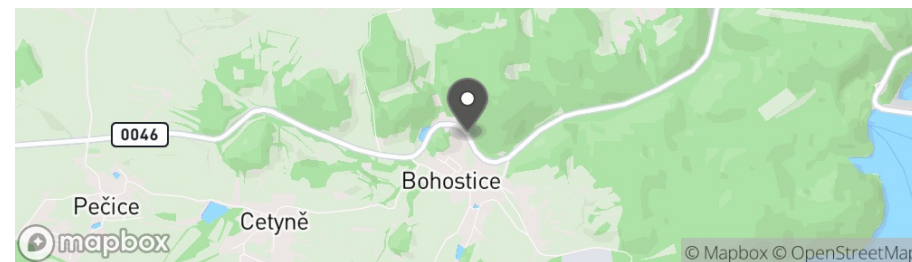

III/0046 - Směr staničení | km 5,918 | Cestmistrovství Příbram | 49,604412N, 14,140025E | ID 15148

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	160 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

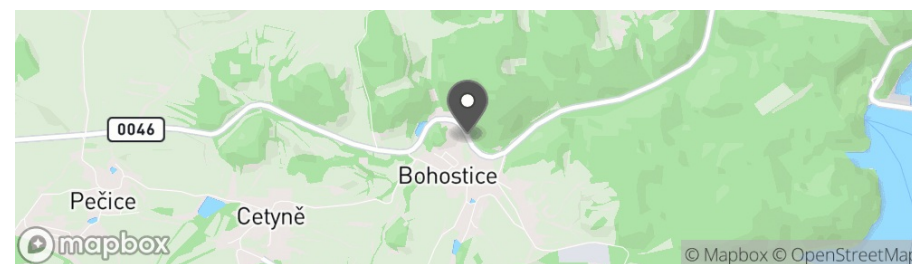

III/0046 - Směr staničení | km 6,134 | Cestmistrovství Příbram | 49,603233N, 14,142050E | ID 15149

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní provedení SDZ 1 x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky. Mezi SDZ P 1, E 2b, IS 3b a DZ Z 3 není dodržen minimální rozestup.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

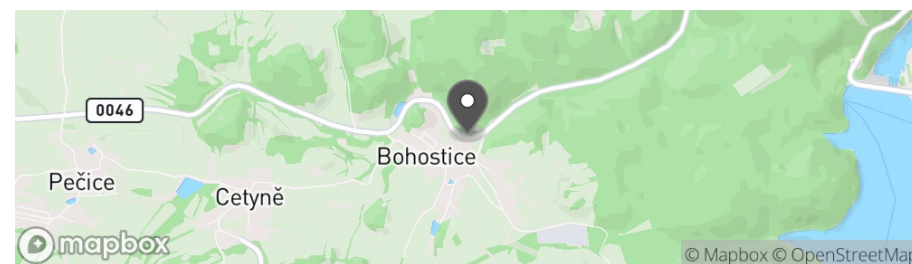

III/0046 - Směr staničení | km 6,139 | Cestmistrovství Příbram | 49,603226N, 14,142124E | ID 15150

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

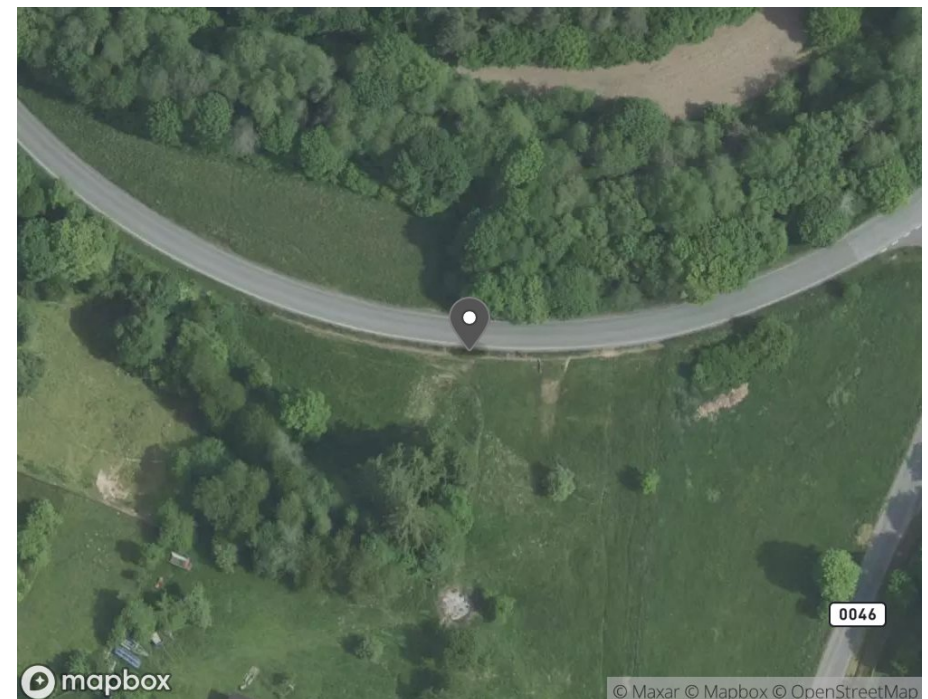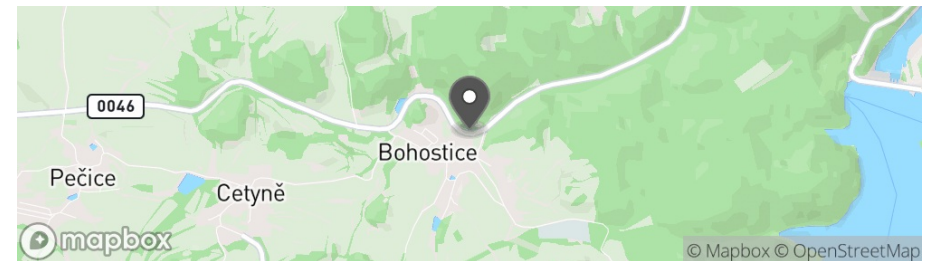

III/0046 - Směr staničení | km 6,177 | Cestmistrovství Příbram | 49,603237N, 14,142824E | ID 15151

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	15 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

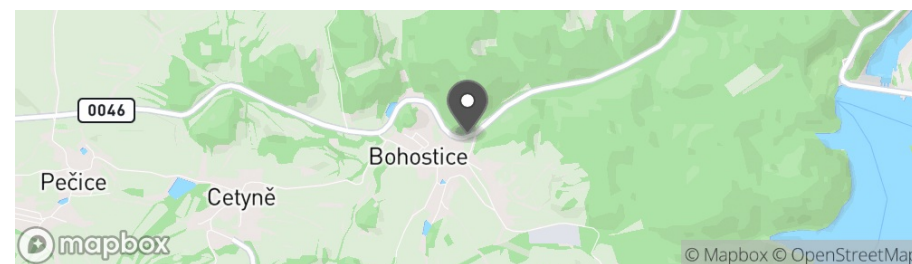

III/0046 - Směr staničení | km 6,239 | Cestmistrovství Příbram | 49,603523N, 14,143571E | ID 15152

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Absence nebo opotřebované VZD
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VZD V 4 na vedlejším rameni křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VZD
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

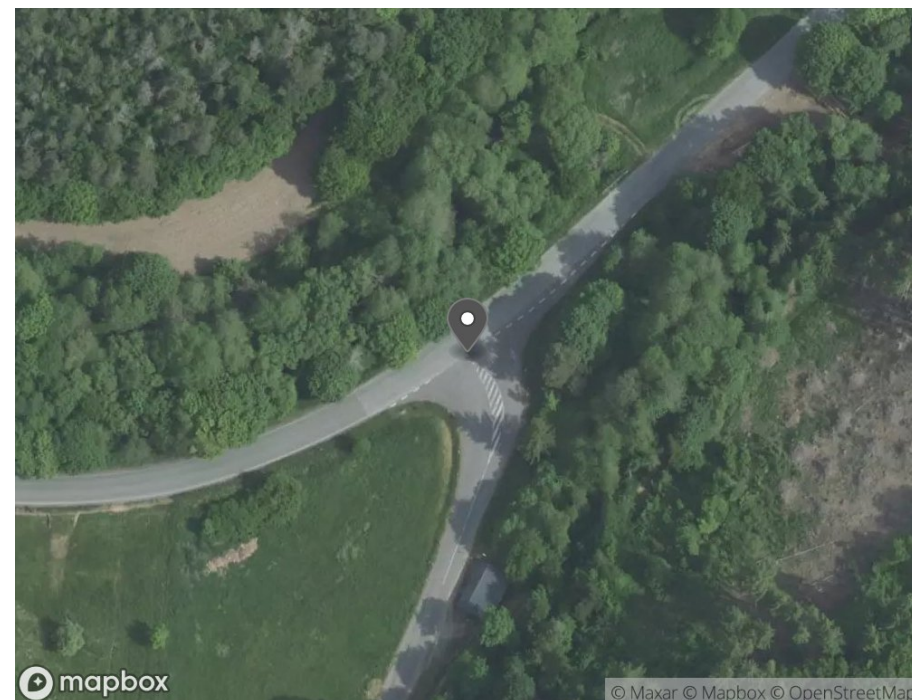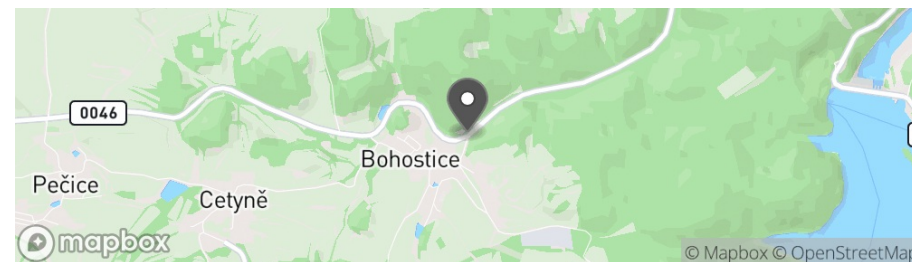

III/0046 - Směr staničení | km 6,285 | Cestmistrovství Příbram | 49,603798N, 14,144099E | ID 15153

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	Nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15261.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

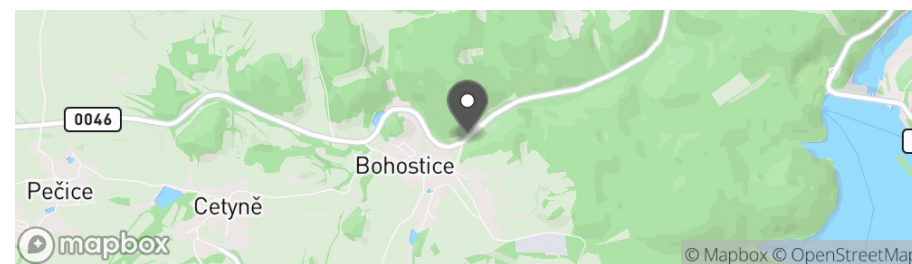

III/0046 - Směr staničení | km 6,288 | Cestmistrovství Příbram | 49,603813N, 14,144115E | ID 15154

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	3650 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15155.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

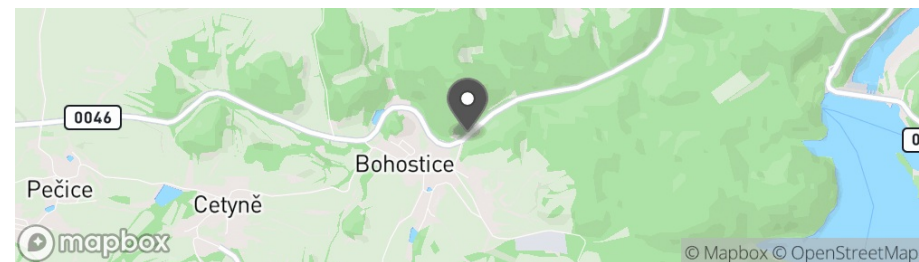

III/0046 - Směr staničení | km 6,289 | Cestmistrovství Příbram | 49,603806N, 14,144095E | ID 15155

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	3650 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15154.
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

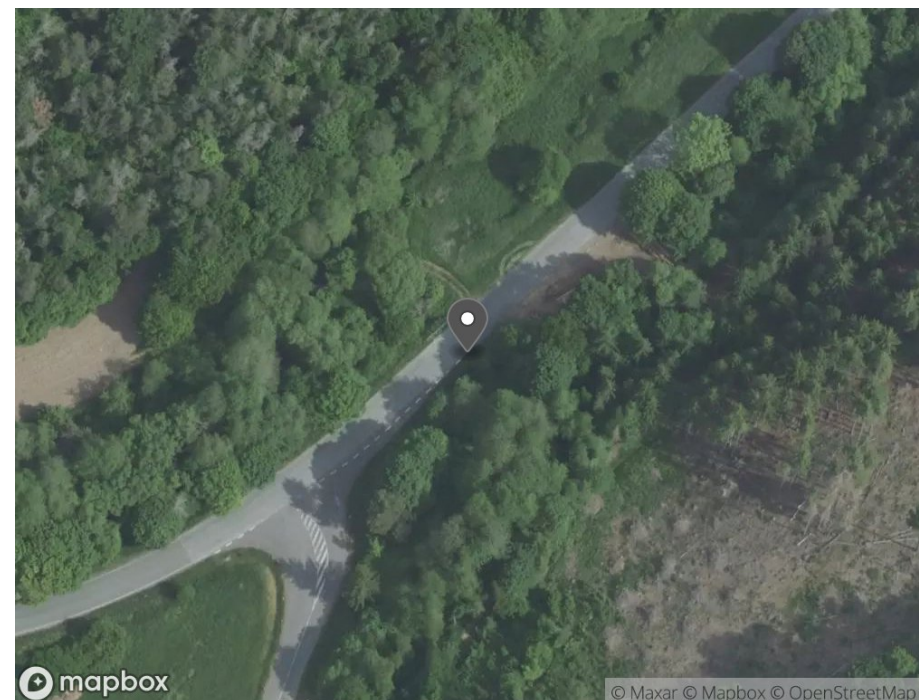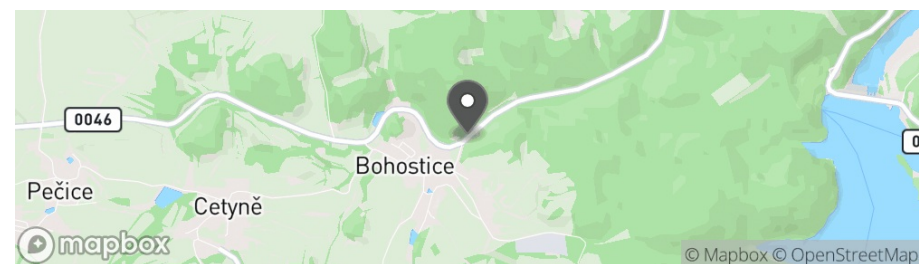

III/0046 - Směr staničení | km 6,559 | Cestmistrovství Příbram | 49,605339N, 14,146959E | ID 15344

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	3x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

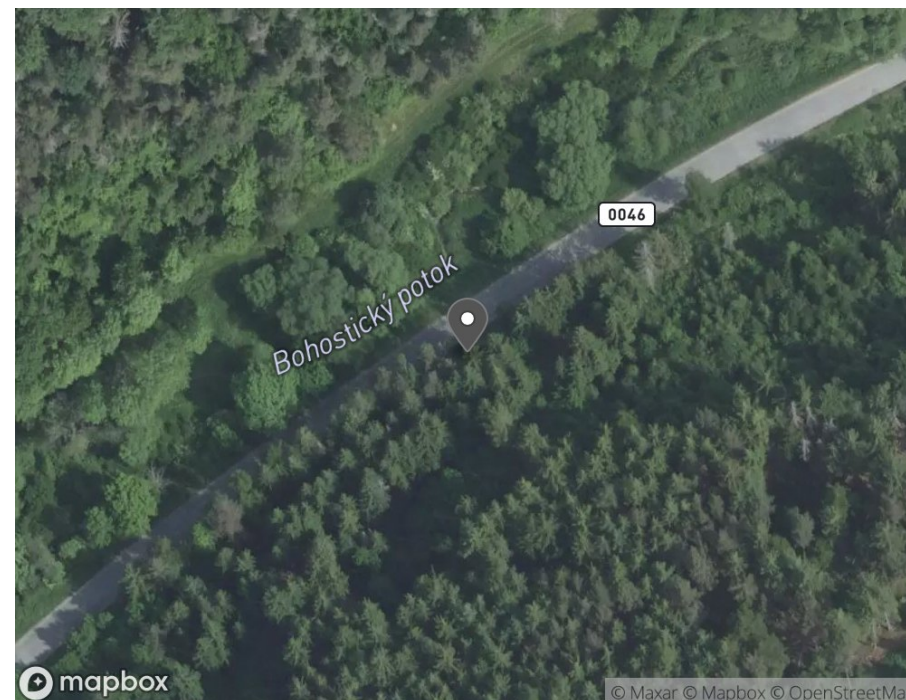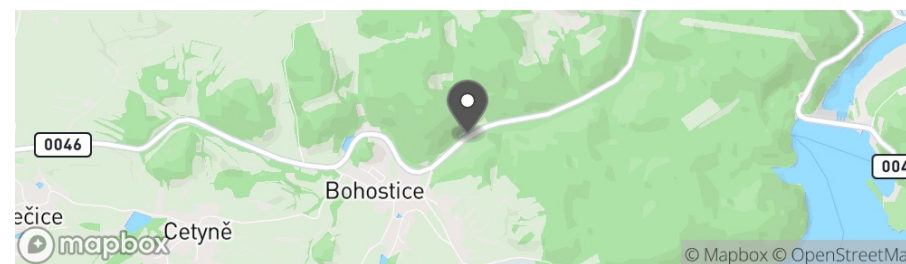

III/0046 - Směr staničení | km 6,632 | Cestmistrovství Příbram | 49,605724N, 14,147954E | ID 15172

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	30 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15173.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

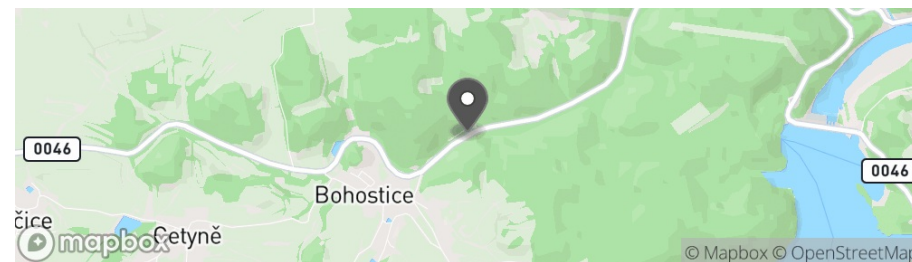

III/0046 - Směr staničení | km 6,679 | Cestmistrovství Příbram | 49,605900N, 14,148391E | ID 15173

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč) 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u mostního objektu, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění mostního objektu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15172, 15174, 15258.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

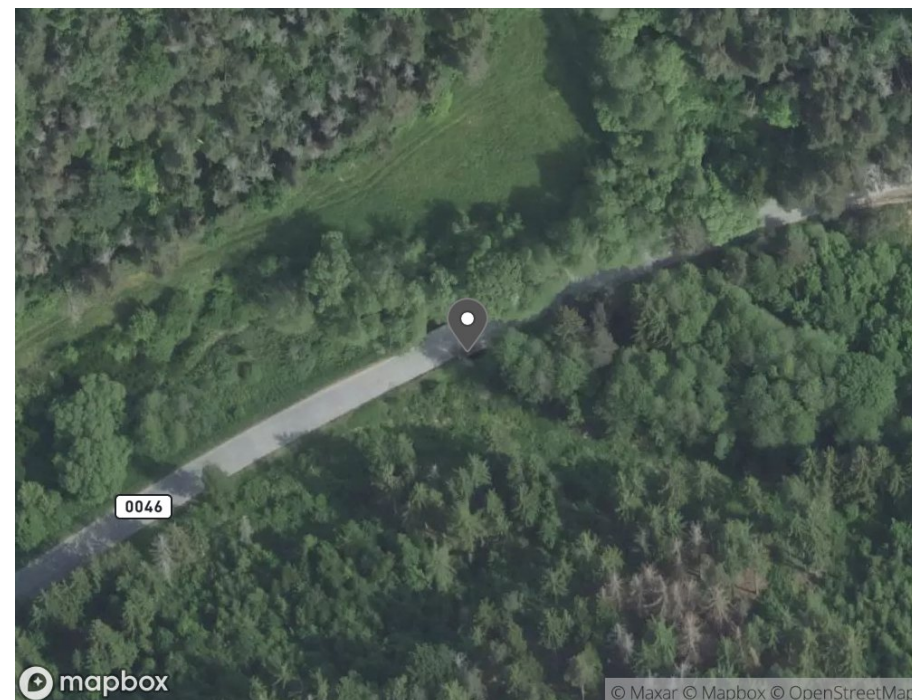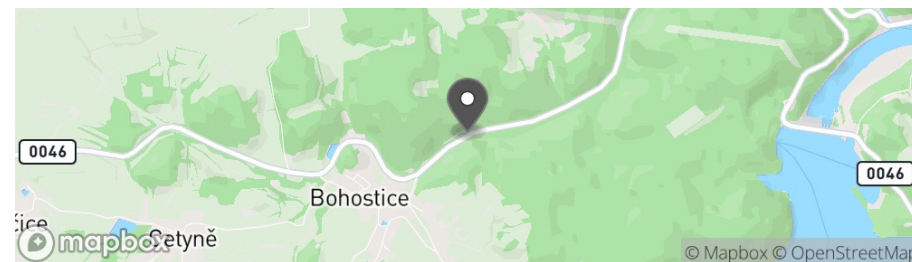

III/0046 - Směr staničení | km 6,688 | Cestmistrovství Příbram | 49,605942N, 14,148570E | ID 15174

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	75 m - Jiné 75 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Betonové sloupky představují pevnou překážku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15173.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

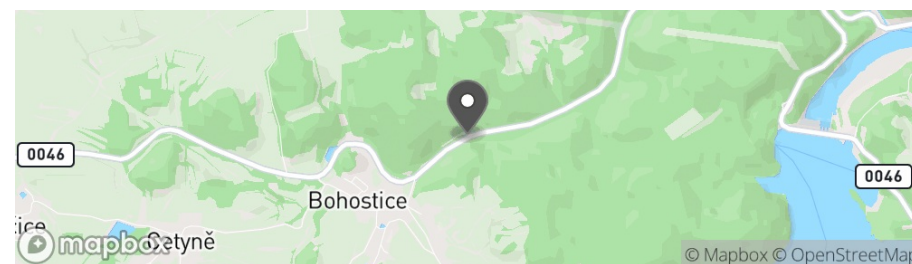

III/0046 - Směr staničení | km 6,804 | Cestmistrovství Příbram | 49,606239N, 14,149938E | ID 15175

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	30 m - Jiné
	30 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Betonové sloupky představují pevnou překážku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

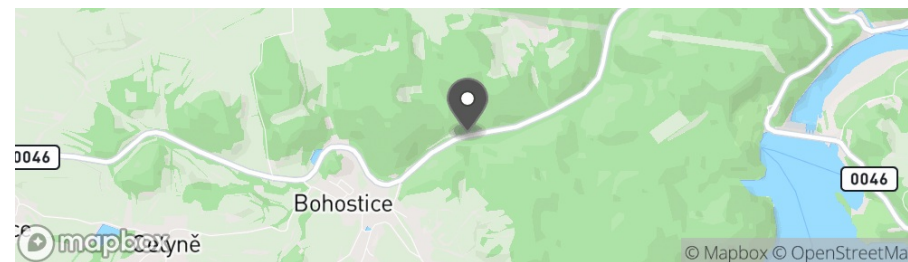

III/0046 - Směr staničení | km 7,422 | Cestmistrovství Příbram | 49,607822N, 14,158194E | ID 15177

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit Kategorie	Autobusová zastávka
	1x - Absence nebo opotřebovaná VDZ
	1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
	1x - Neadekvátní stav SDZ
Závažnost rizika Poznámka	1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
	Střední Absence VDZ V 11a. SDZ IJ 4b je špinavé.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření II.
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

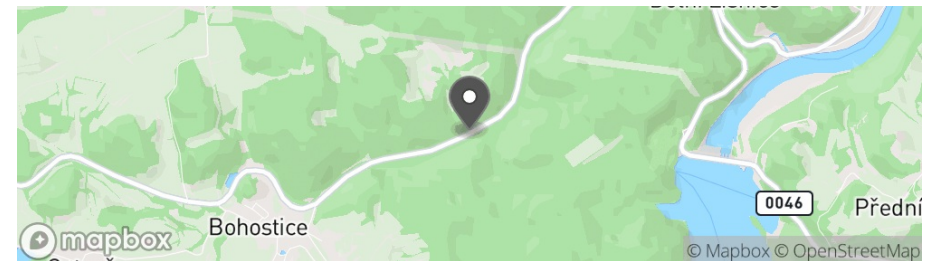

III/0046 - Směr staničení | km 7,440 | Cestmistrovství Příbram | 49,607876N, 14,158368E | ID 15178

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	Současně realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

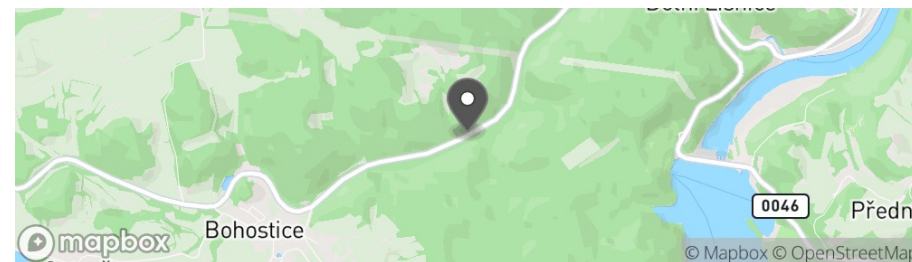

III/0046 - Směr staničení | km 7,448 | Cestmistrovství Příbram | 49,607895N, 14,158434E | ID 15179

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - stromem 1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Délka svodidla před stromy je 6 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu. Současně realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

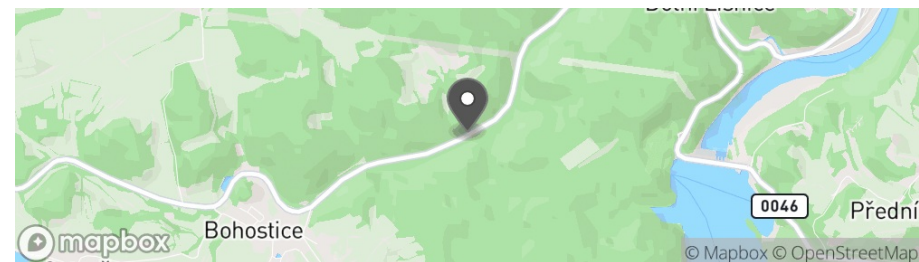

III/0046 - Směr staničení | km 8,525 | Cestmistrovství Příbram | 49,615196N, 14,167037E | ID 15183

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	Současné realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

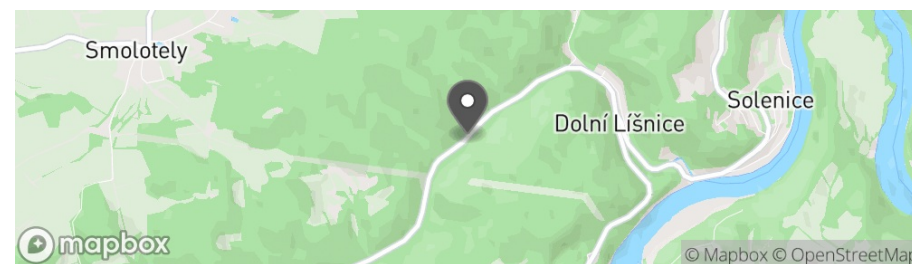

III/0046 - Směr staničení | km 8,533 | Cestmistrovství Příbram | 49,615269N, 14,167136E | ID 15184

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - stromem 1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu. Současně realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

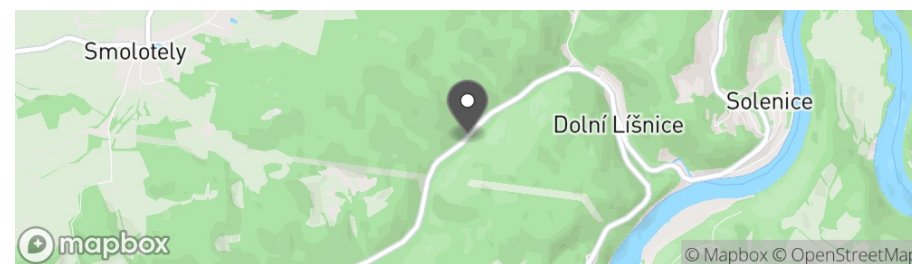

III/0046 - Směr staničení | km 8,670 | Cestmistrovství Příbram | 49,616161N, 14,168365E | ID 15185

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

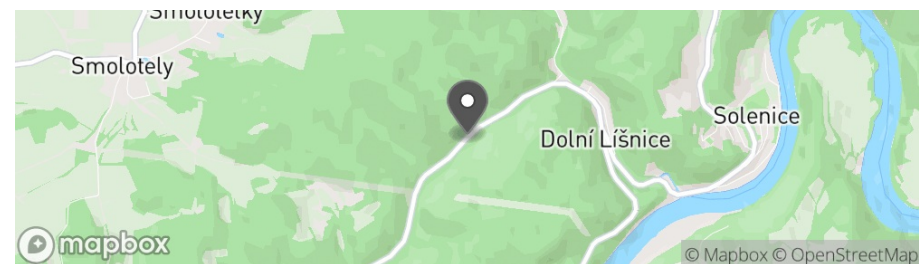

III/0046 - Směr staničení | km 8,738 | Cestmistrovství Příbram | 49,616547N, 14,169056E | ID 15187

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	40 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

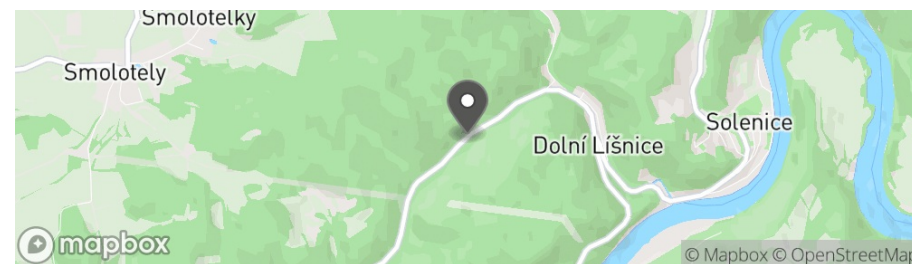

III/0046 - Směr staničení | km 8,975 | Cestmistrovství Příbram | 49,617630N, 14,171809E | ID 15189

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	190 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

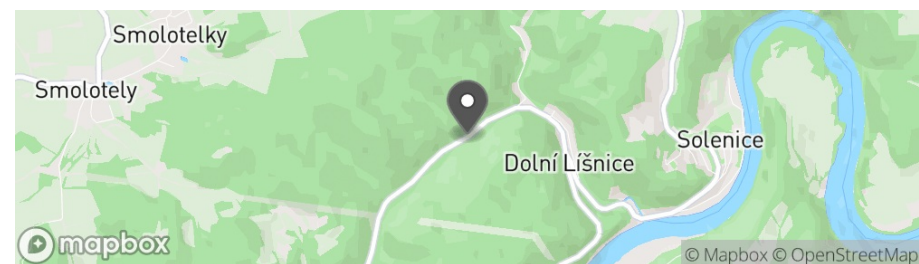

III/0046 - Směr staničení | km 9,163 | Cestmistrovství Příbram | 49,618690N, 14,173740E | ID 15349

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

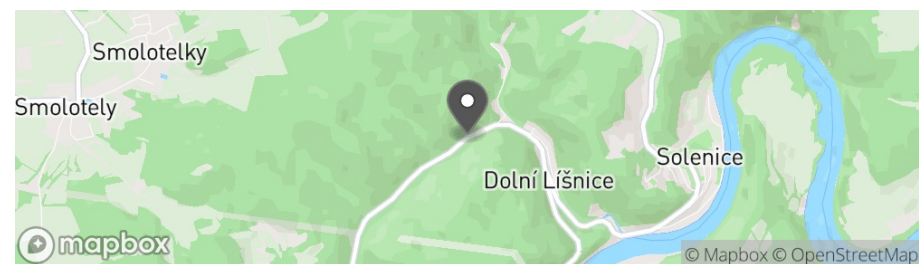

III/0046 - Směr staničení | km 9,284 | Cestmistrovství Příbram | 49,619202N, 14,175352E | ID 15190

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

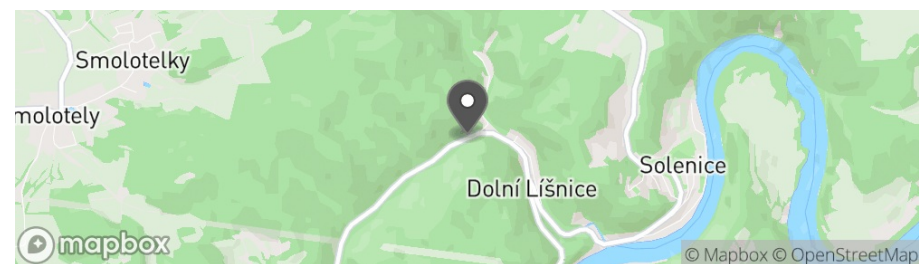

III/0046 - Směr staničení | km 9,286 | Cestmistrovství Příbram | 49,619221N, 14,175431E | ID 15191

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	80 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo. Řešit společně se záznamem ID 15192.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

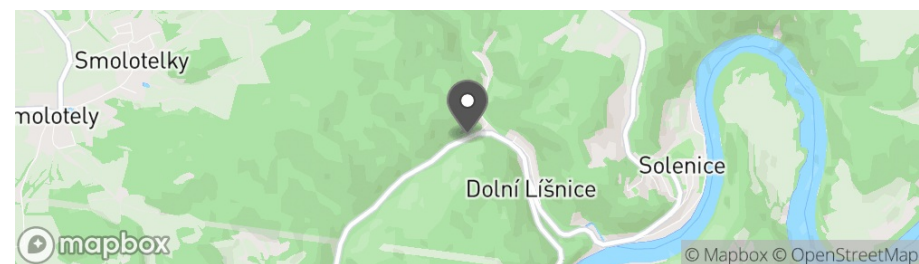

III/0046 - Směr staničení | km 9,383 | Cestmistrovství Příbram | 49,619480N, 14,176593E | ID 15192

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Nevhodný typ zádržného zařízení u mostního objektu, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění mostního objektu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15191.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

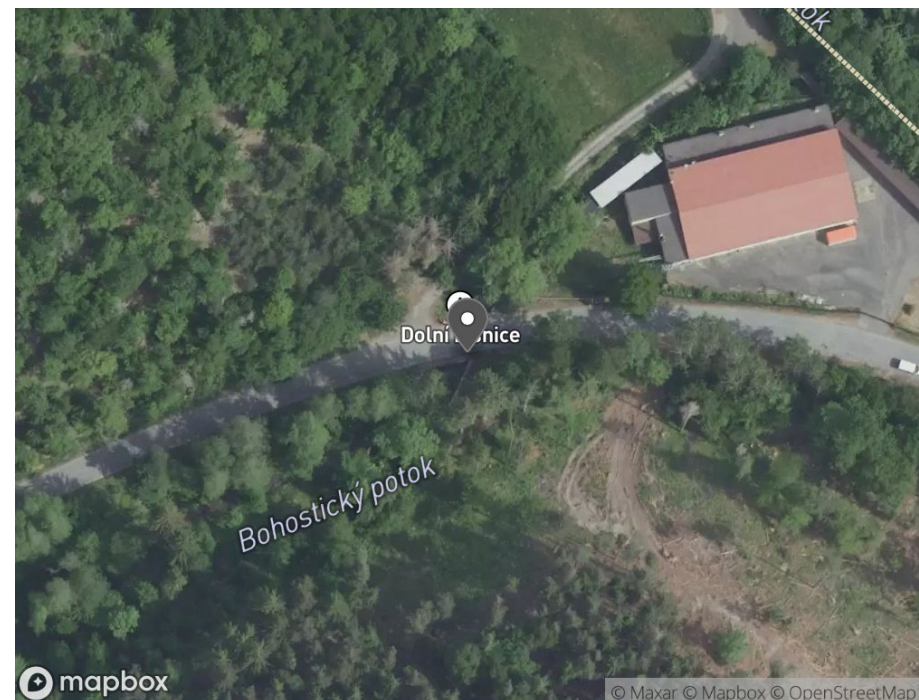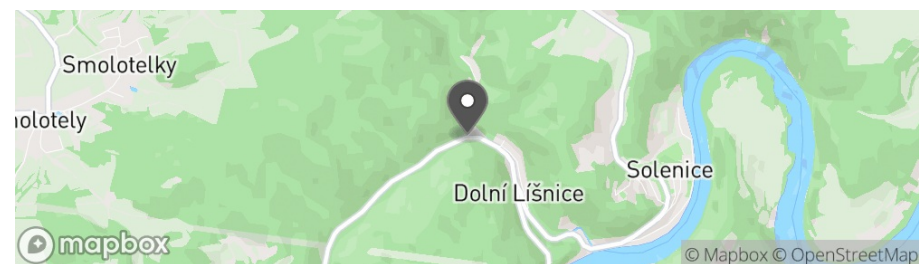

III/0046 - Směr staničení | km 9,531 | Cestmistrovství Příbram | 49,619232N, 14,178528E | ID 15193

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	140 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15195.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

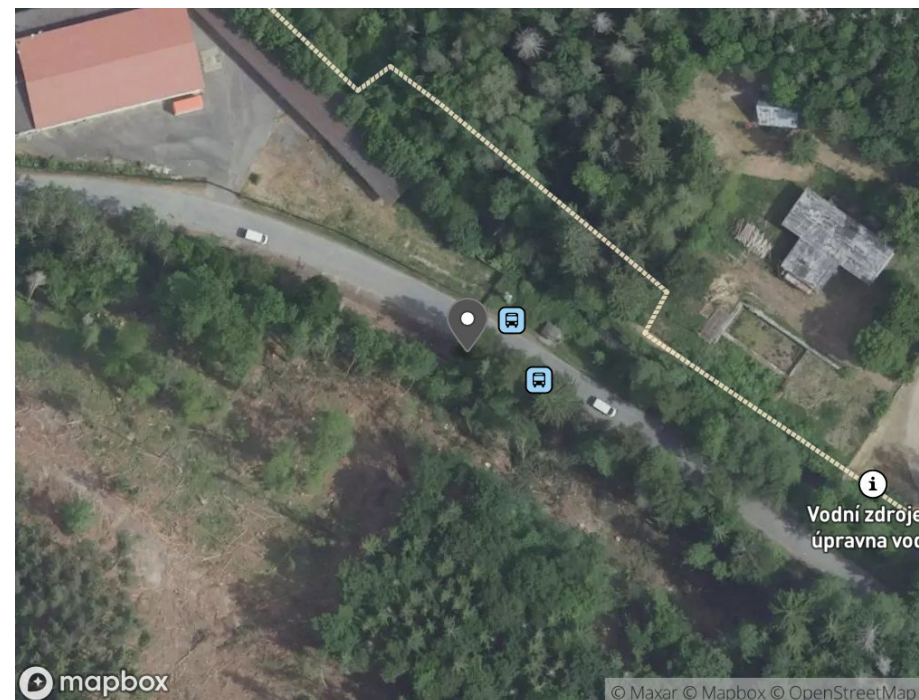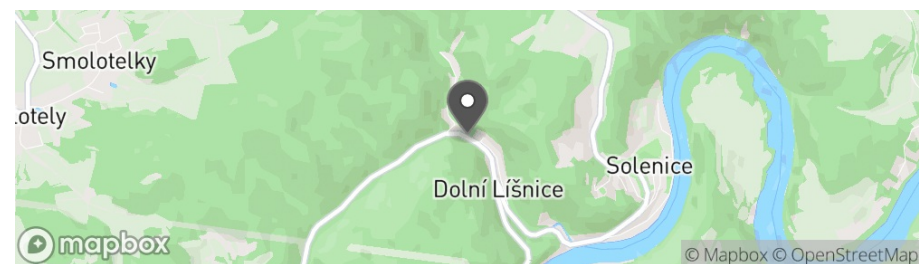

III/0046 - Směr staničení | km 9,548 | Cestmistrovství Příbram | 49,619183N, 14,178704E | ID 15194

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit Kategorie	Autobusová zastávka
	1x - Absence nebo opotřebované VDZ
	1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
Závažnost rizika	1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
Poznámka	Střední Absence VDZ V 11a.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření II.
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

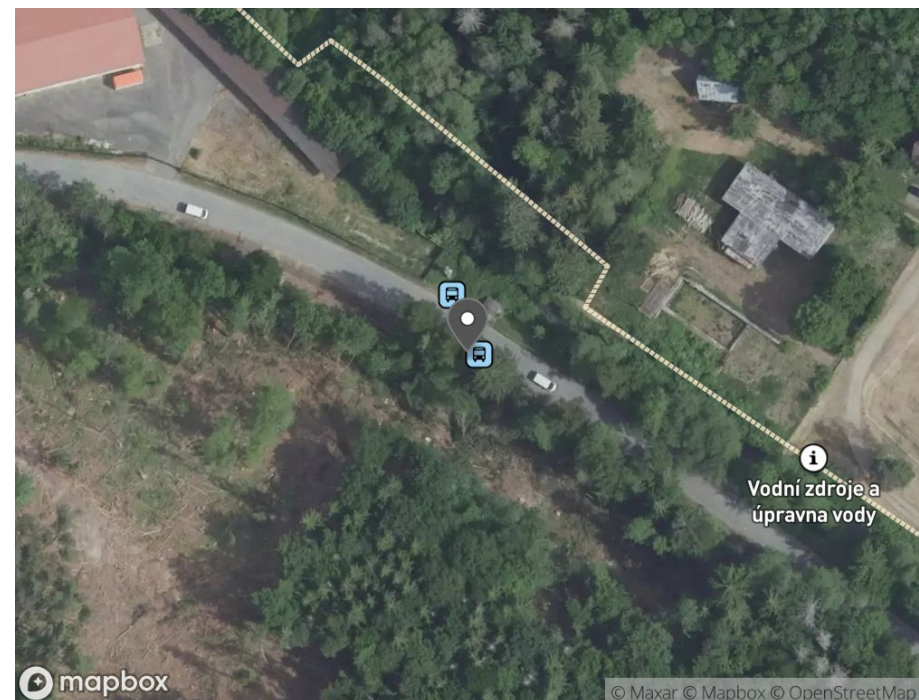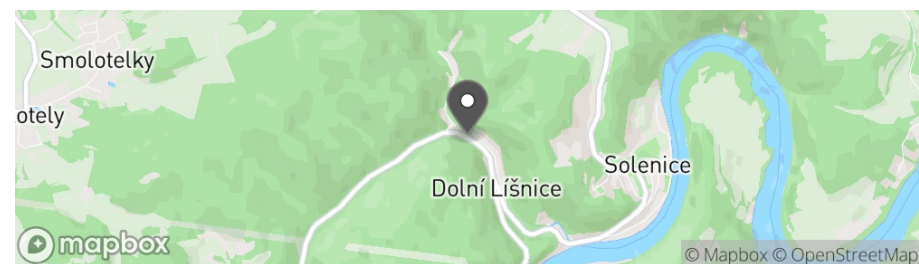

III/0046 - Směr staničení | km 9,673 | Cestmistrovství Příbram | 49,618488N, 14,180164E | ID 15195

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15193.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

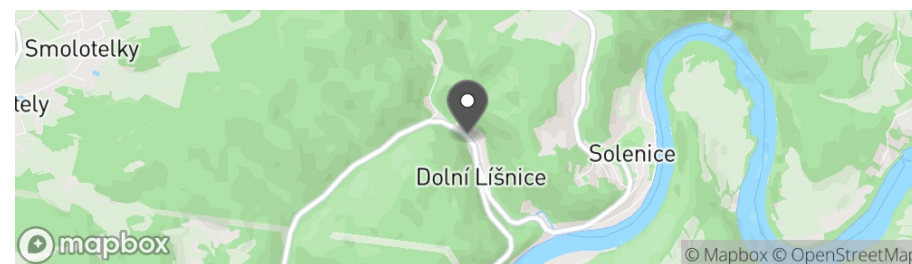

III/0046 - Směr staničení | km 9,707 | Cestmistrovství Příbram | 49,618298N, 14,180452E | ID 15196

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

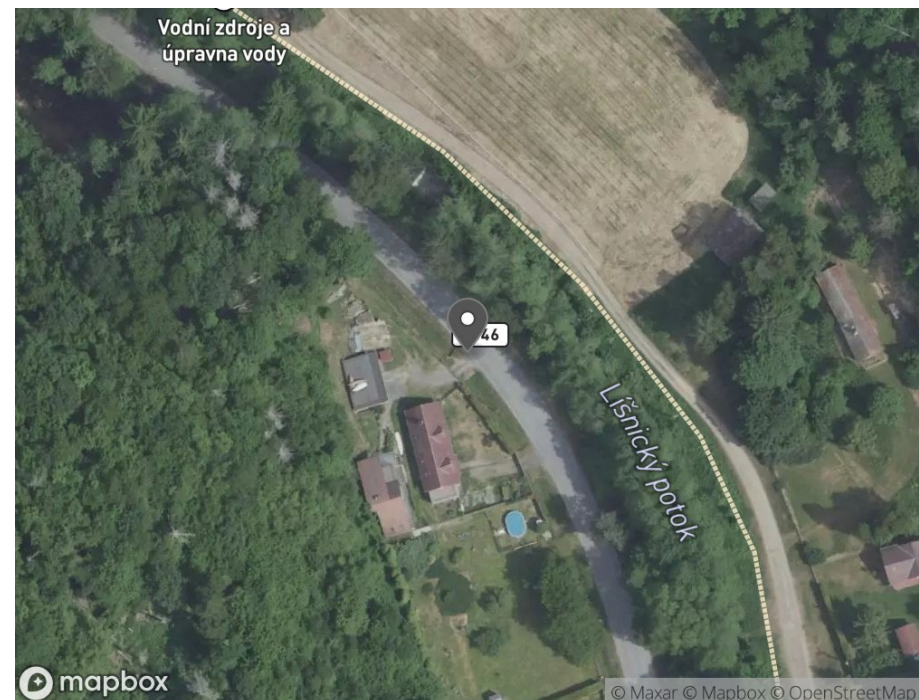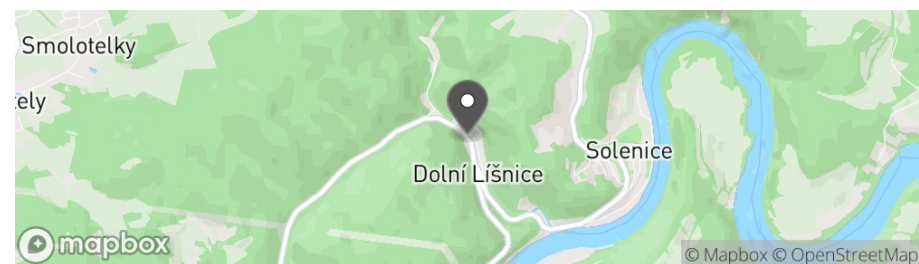

III/0046 - Směr staničení | km 9,722 | Cestmistrovství Příbram | 49,618202N, 14,180545E | ID 15197

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

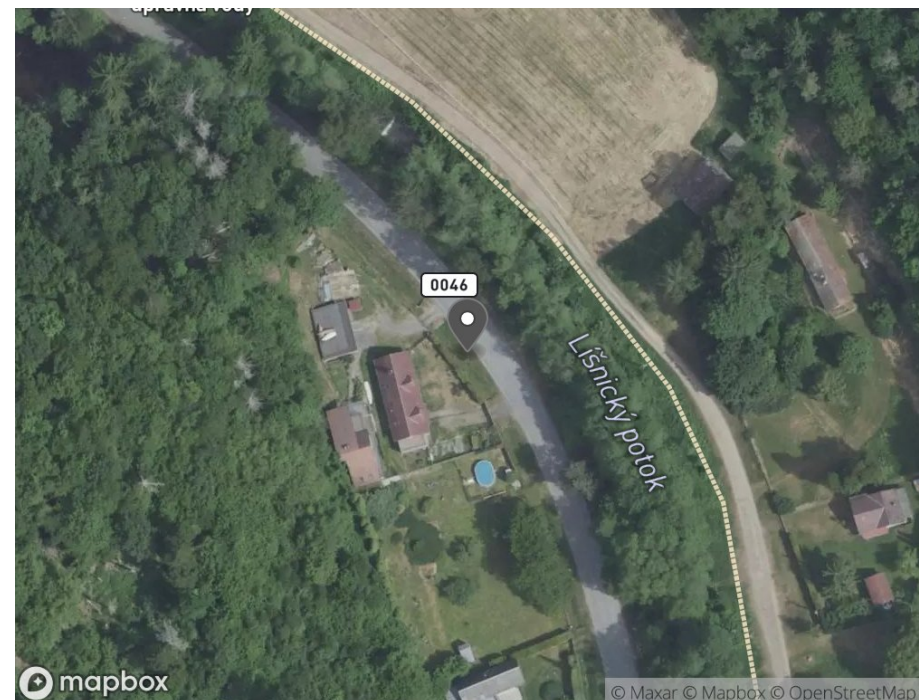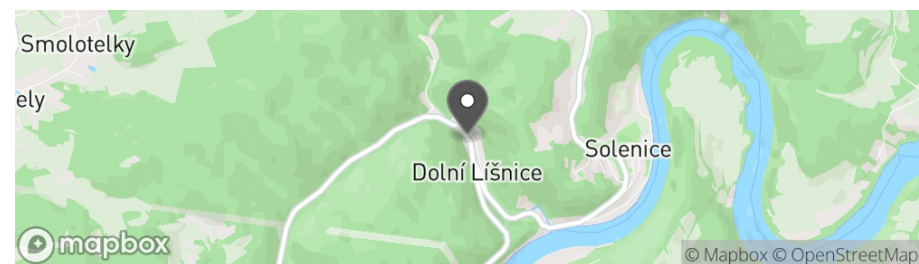

III/0046 - Směr staničení | km 9,734 | Cestmistrovství Příbram | 49,618107N, 14,180654E | ID 15198

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

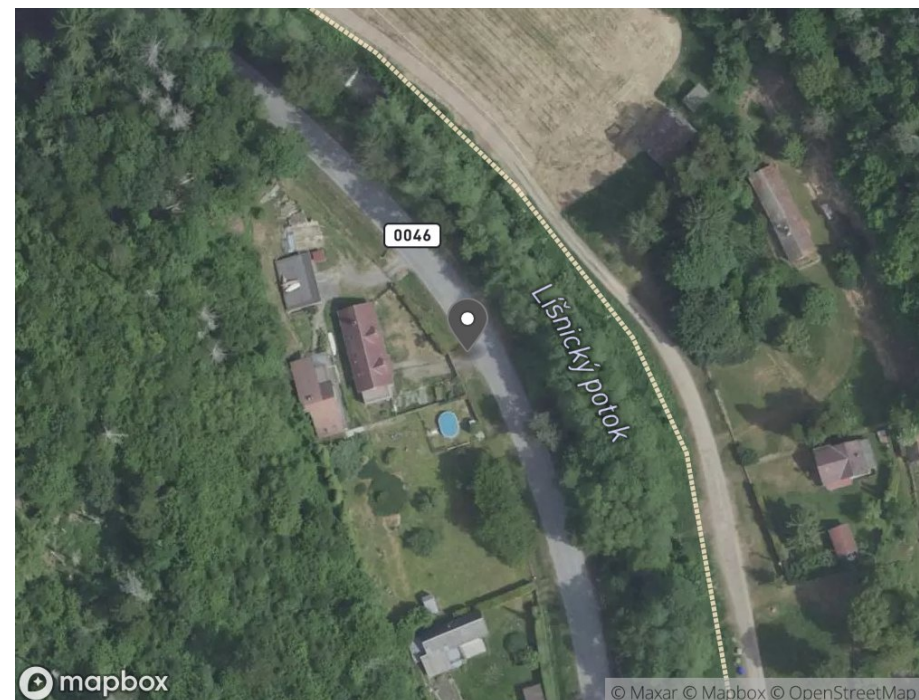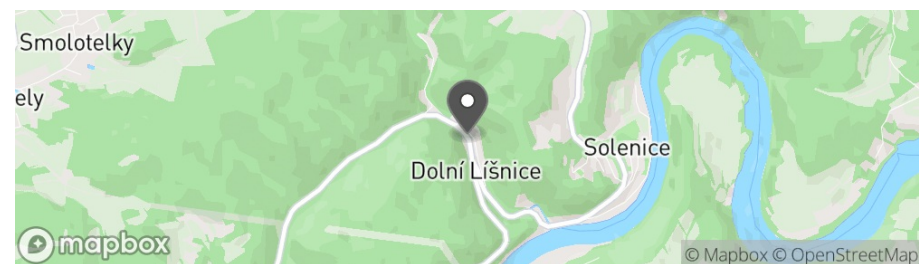

III/0046 - Směr staničení | km 9,755 | Cestmistrovství Příbram | 49,617935N, 14,180753E | ID 15199

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

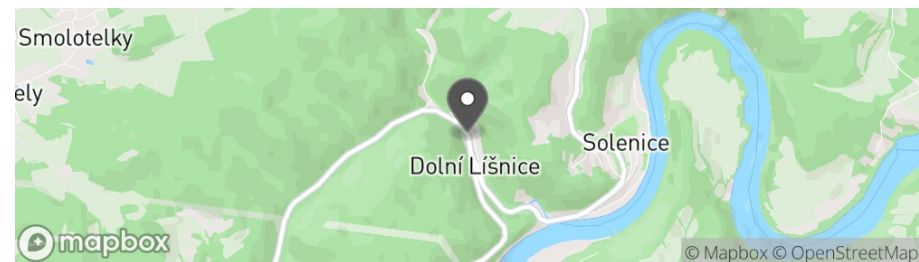

III/0046 - Směr staničení | km 9,763 | Cestmistrovství Příbram | 49,617867N, 14,180806E | ID 15200

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

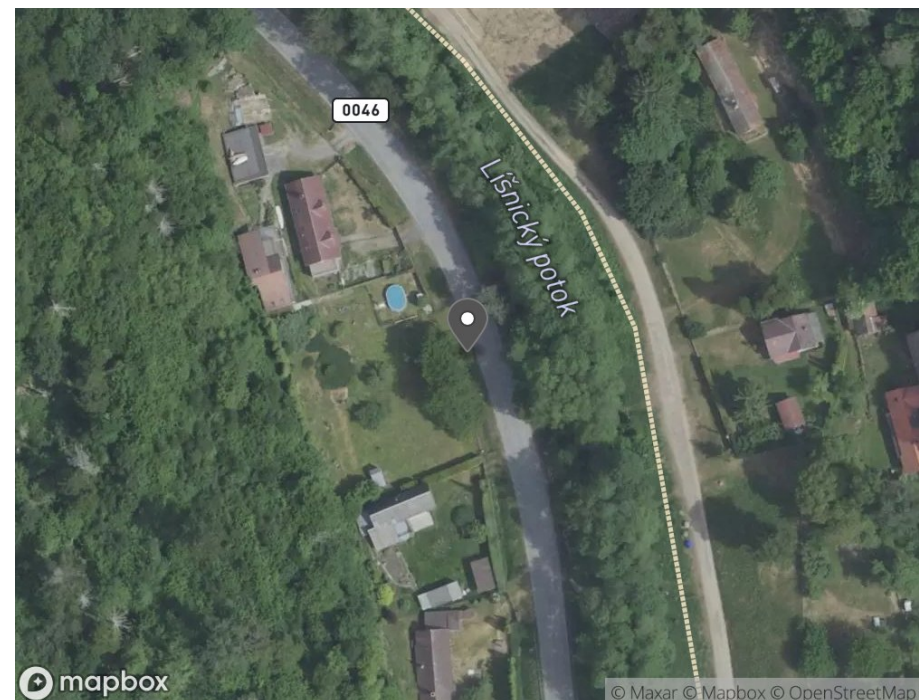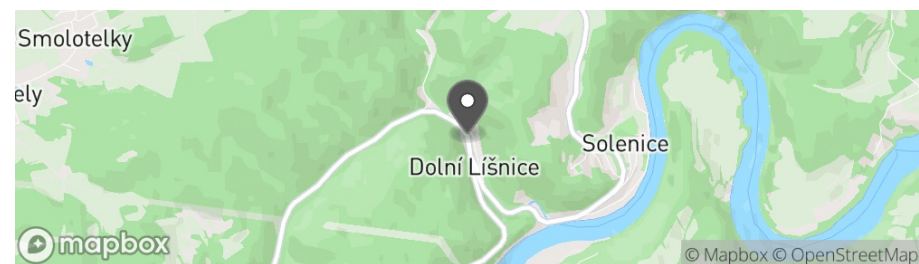

III/0046 - Směr staničení | km 9,774 | Cestmistrovství Příbram | 49,617821N, 14,180859E | ID 15201

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Matoucí duplicitní umístění SDZ P 1, E 2b.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace změny
Poznámka	Odstranění SDZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

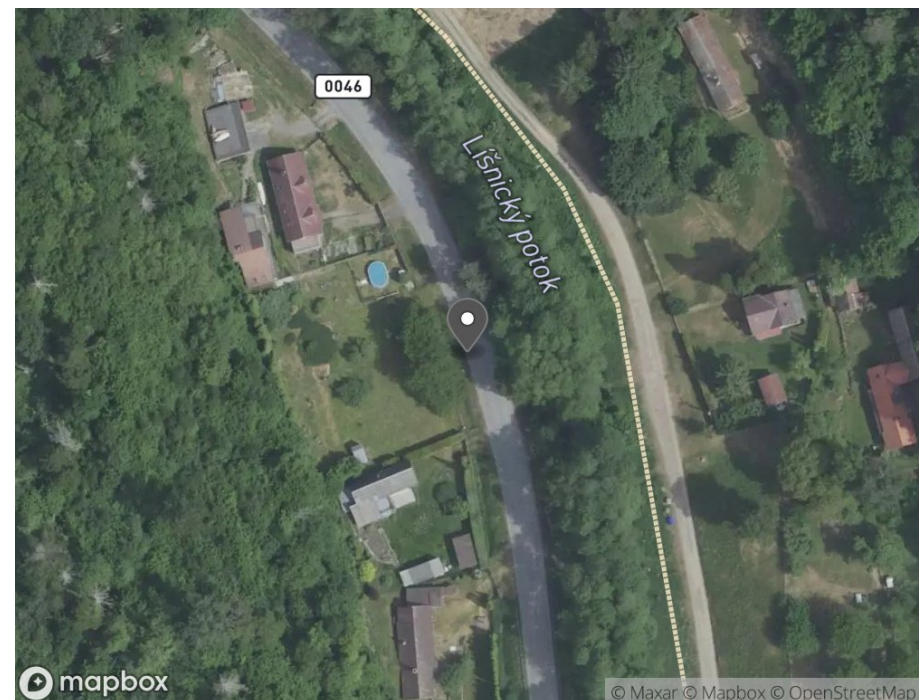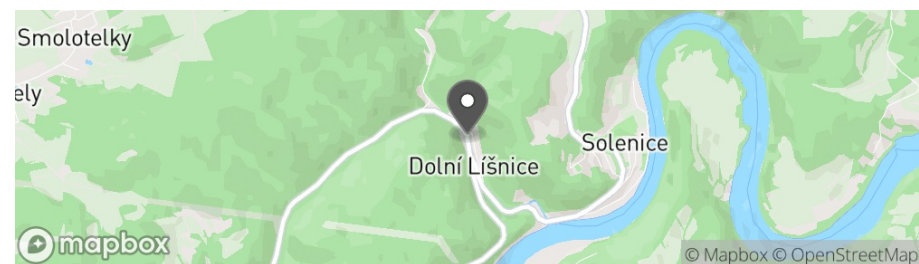

III/0046 - Směr staničení | km 9,786 | Cestmistrovství Příbram | 49,617657N, 14,180917E | ID 15202

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

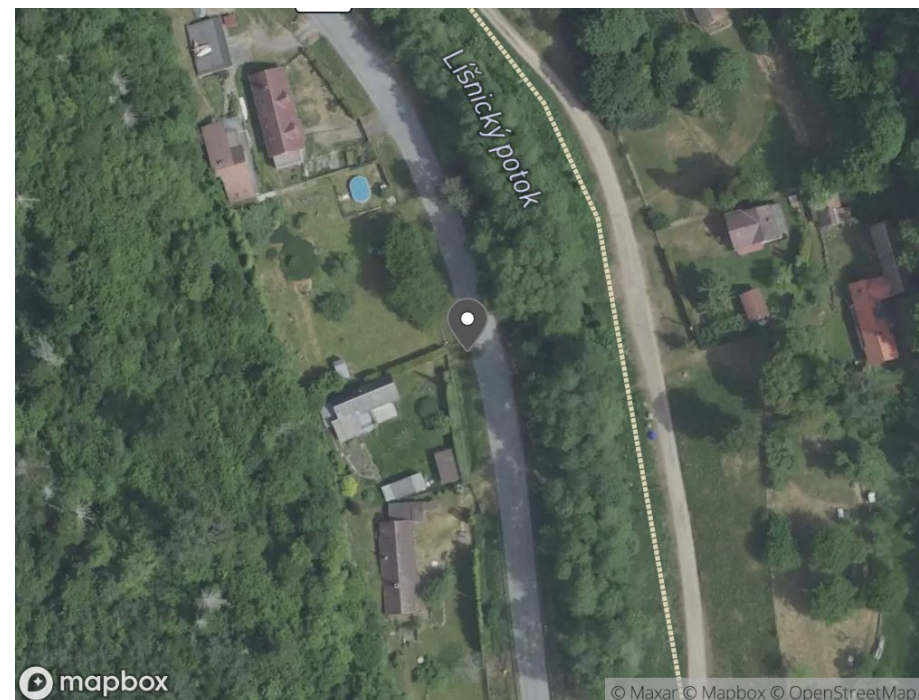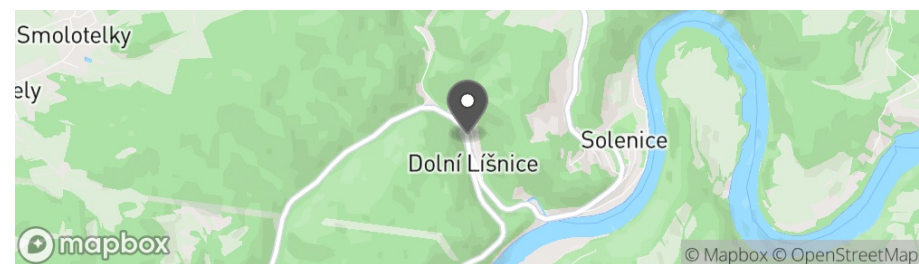

III/0046 - Směr staničení | km 9,807 | Cestmistrovství Příbram | 49,617508N, 14,180955E | ID 15203

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

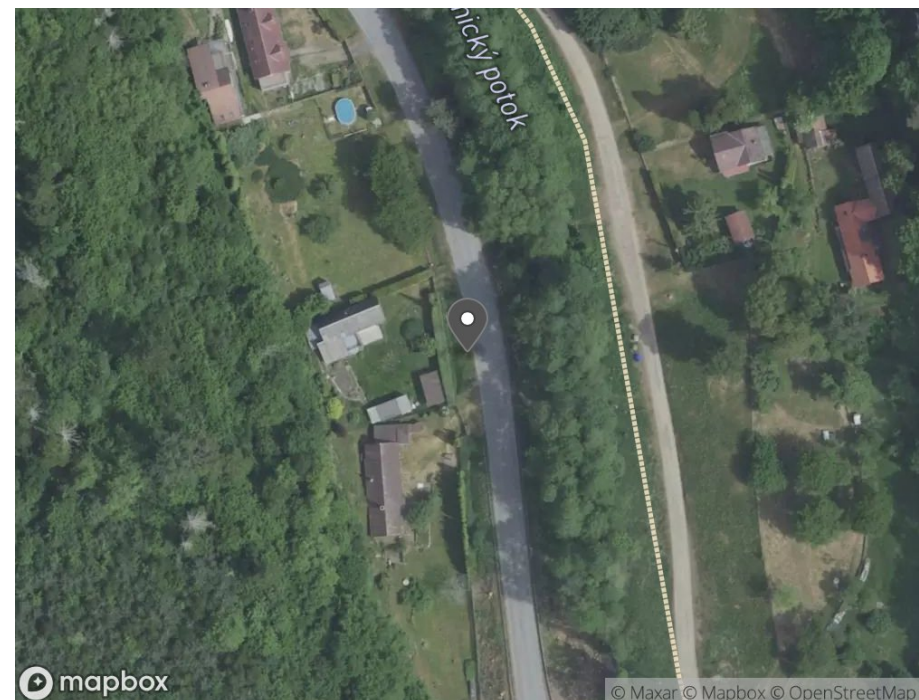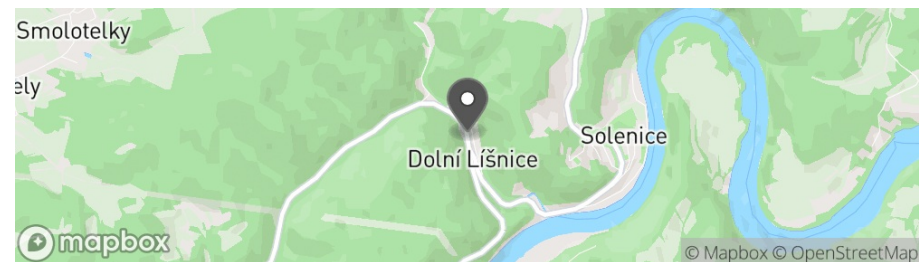

III/0046 - Směr staničení | km 9,828 | Cestmistrovství Příbram | 49,617336N, 14,181006E | ID 15204

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo před - pevnou překážkou 1x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Délka svodidla před sloupem je 16 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu. Současně realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

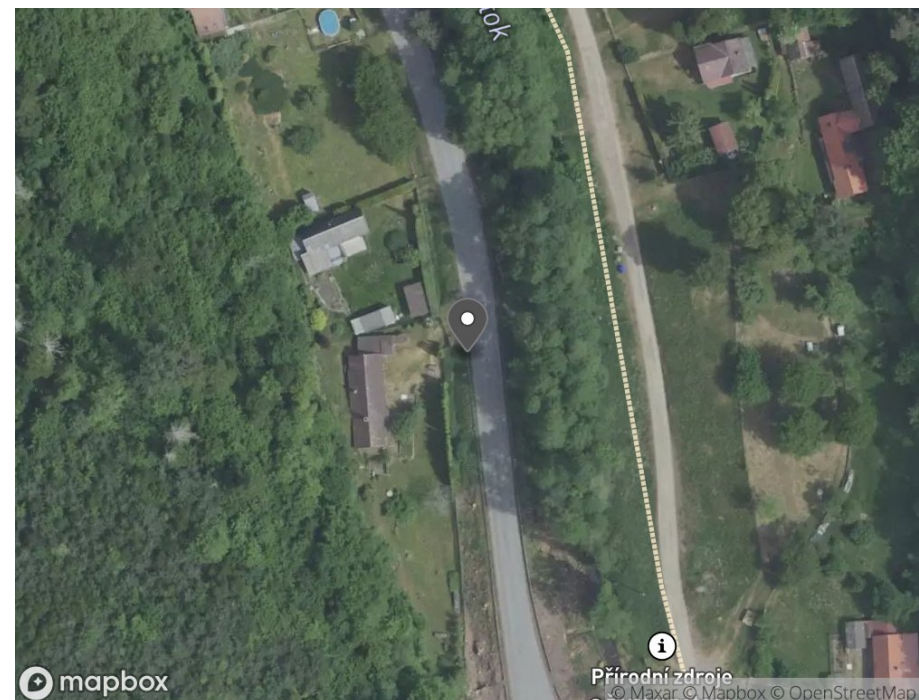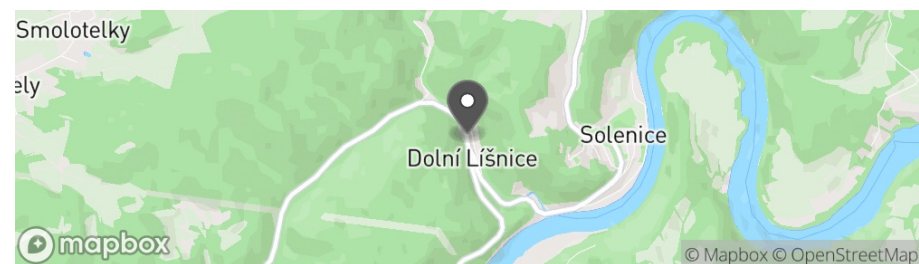

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,893 | Cestmistrovství Příbram | 49,617100N, 14,181170E | ID 15206

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	3670 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15207.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

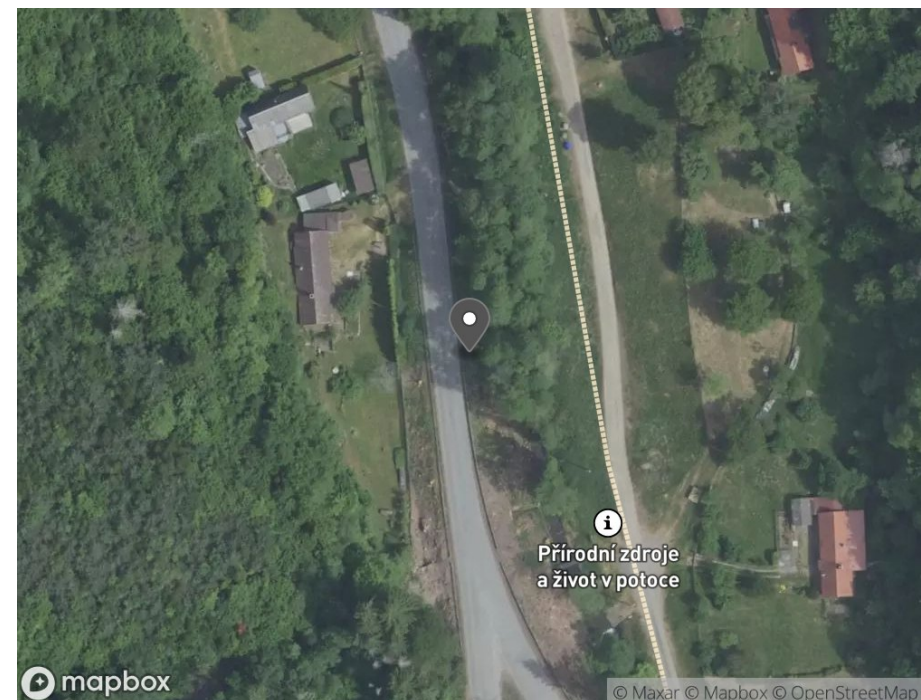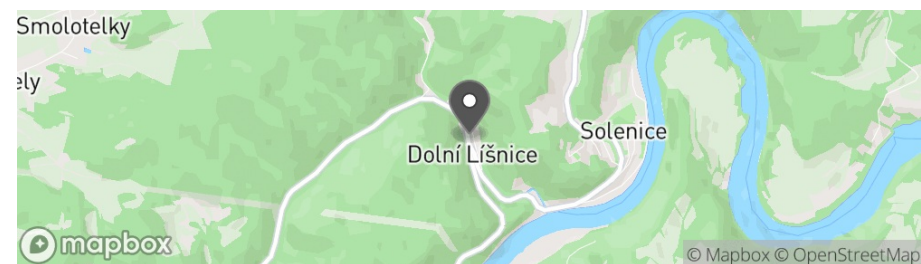

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,892 | Cestmistrovství Příbram | 49,617130N, 14,181175E | ID 15207

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	4100 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15206.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

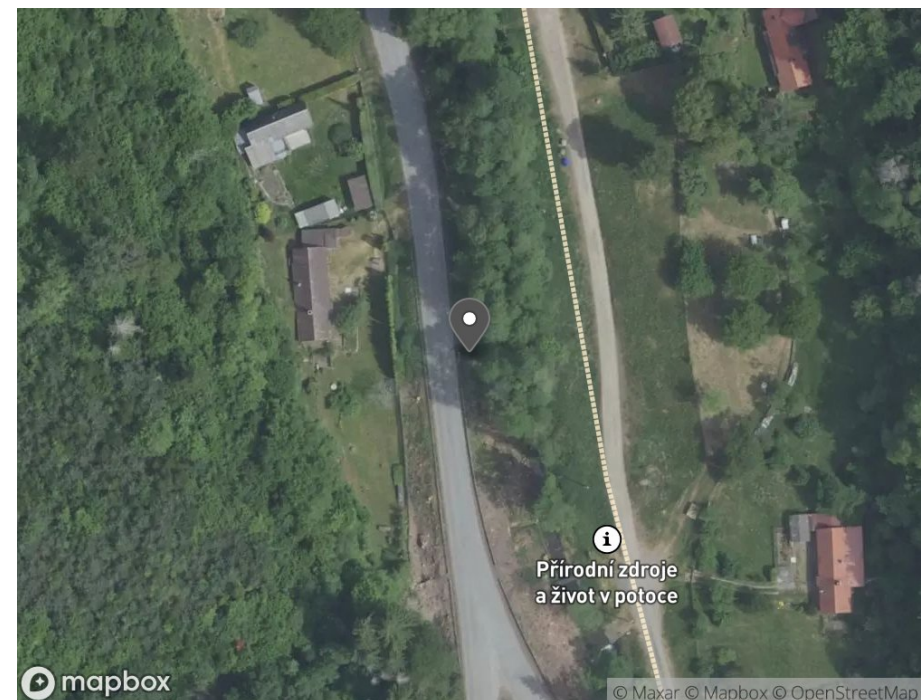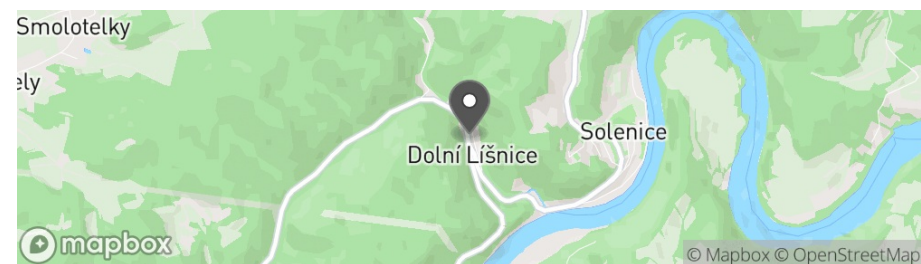

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,810 | Cestmistrovství Příbram | 49,617489N, 14,181132E | ID 15208

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	190 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15210.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

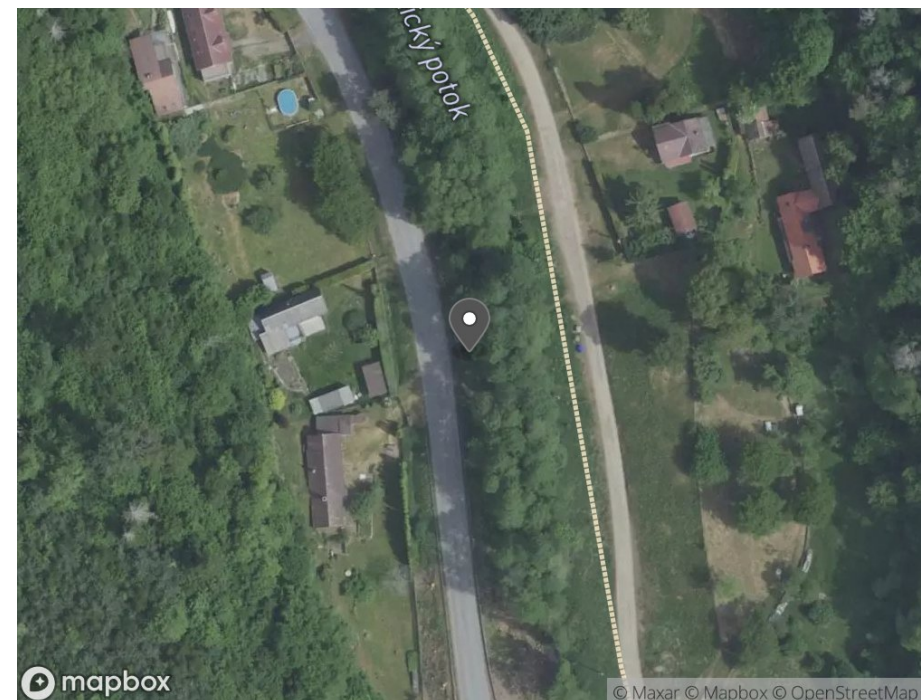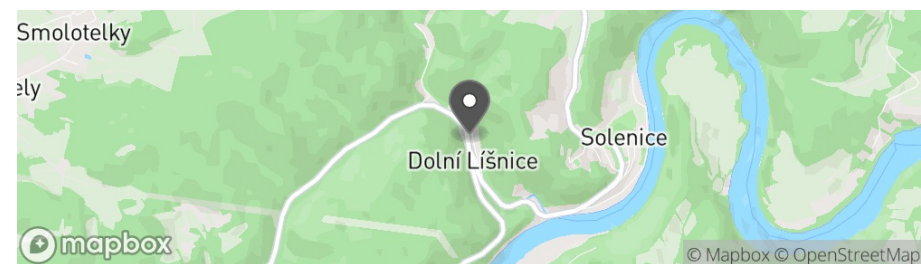

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,723 | Cestmistrovství Příbram | 49,618248N, 14,180705E | ID 15351

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	4x - Strom
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15210.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

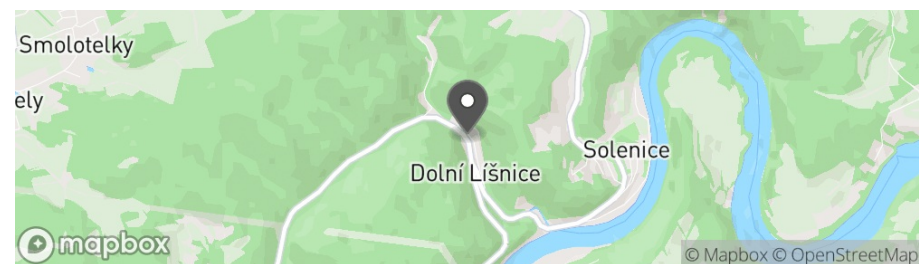

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,633 | Cestmistrovství Příbram | 49,618801N, 14,179786E | ID 15210

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15208, 15351.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

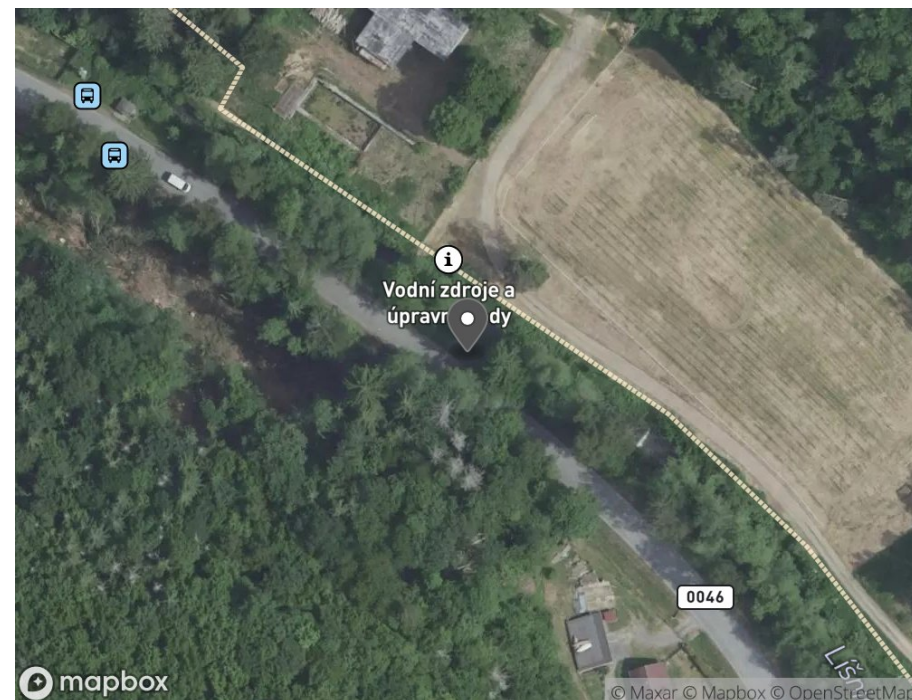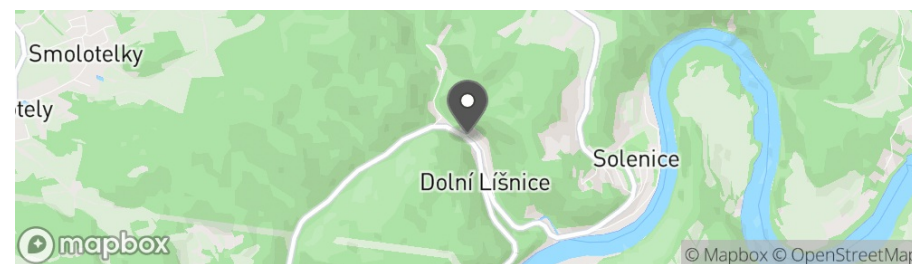

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,609 | Cestmistrovství Příbram | 49,618931N, 14,179480E | ID 15211

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

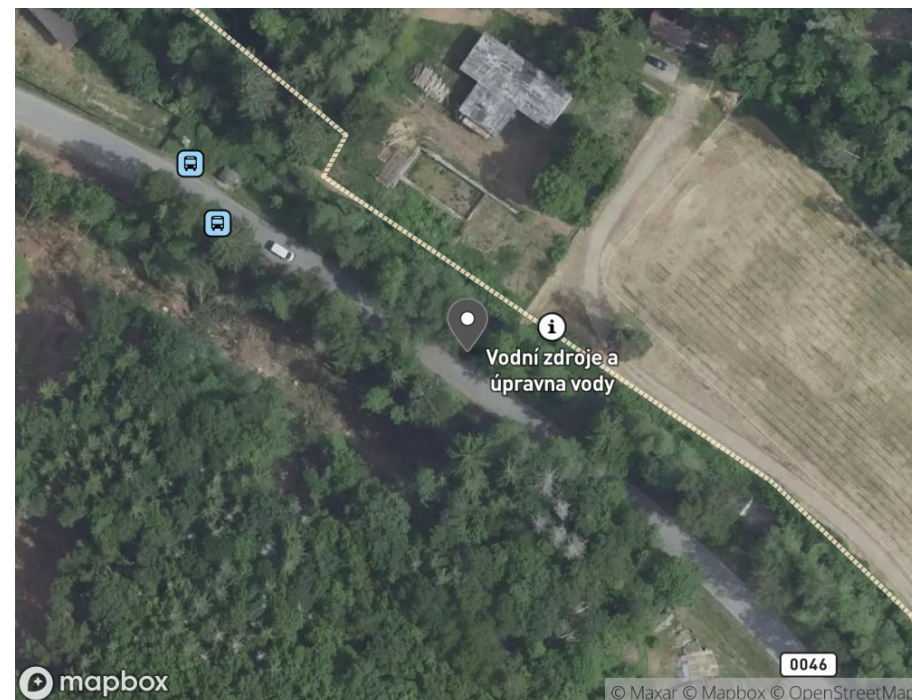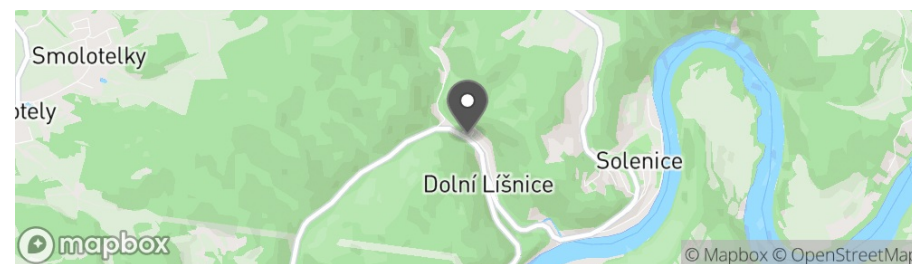

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,551 | Cestmistrovství Příbram | 49,619225N, 14,178819E | ID 15212

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

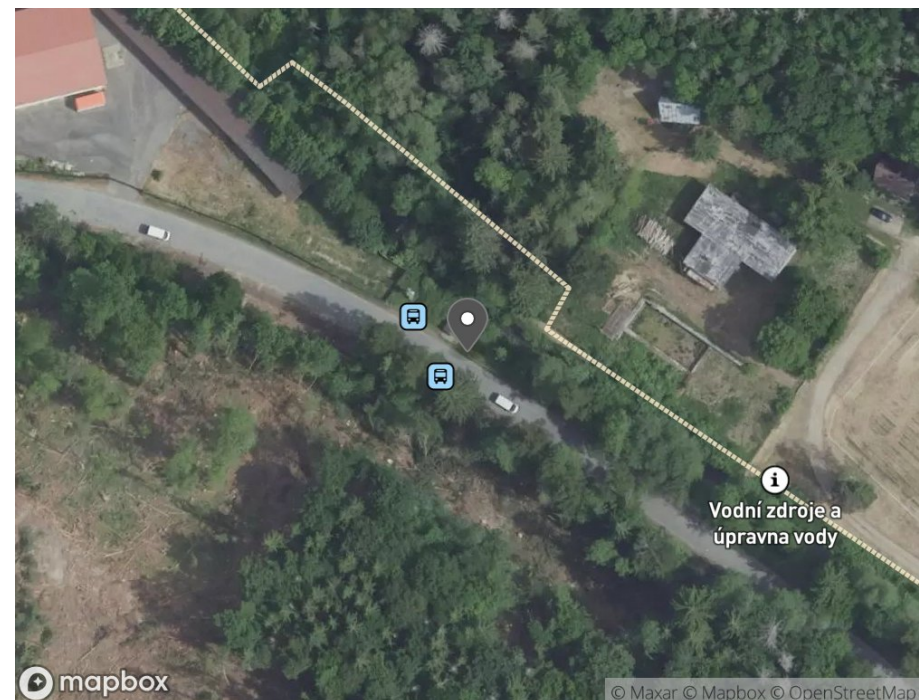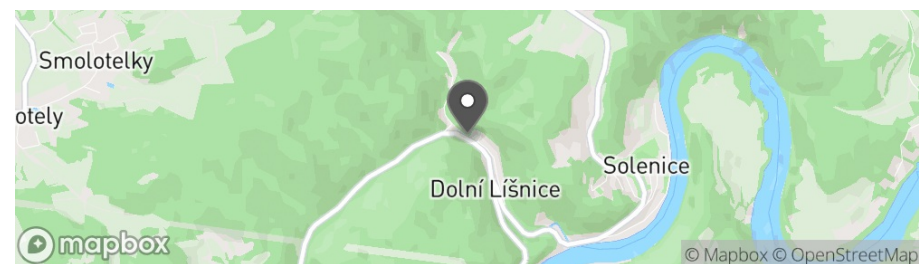

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,549 | Cestmistrovství Příbram | 49,619251N, 14,178789E | ID 15213

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace
Poznámka	Alternativní řešení lze spatřovat v prodloužení a směrovém vychýlení svodidel.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

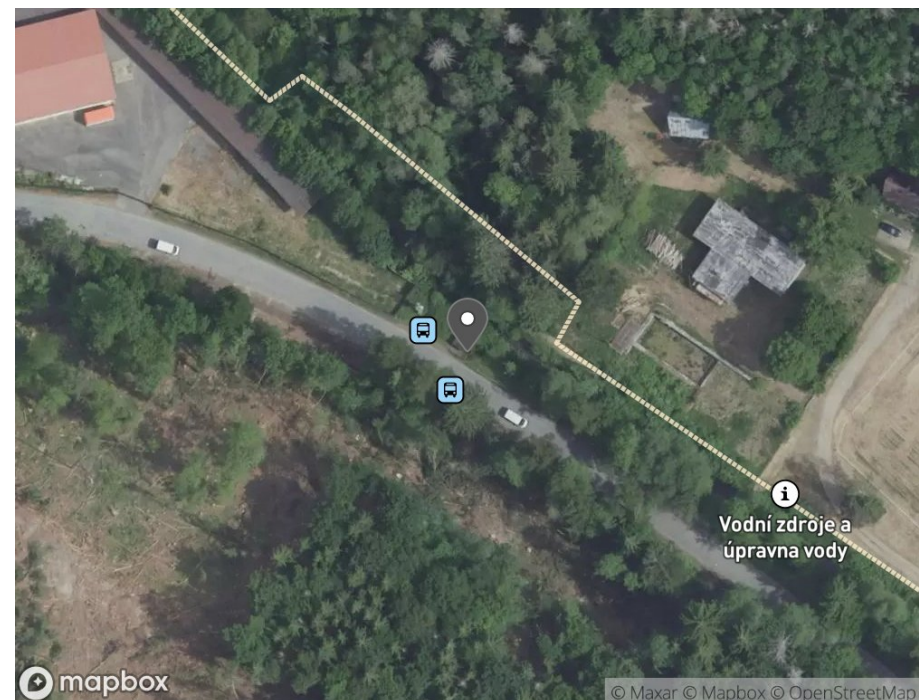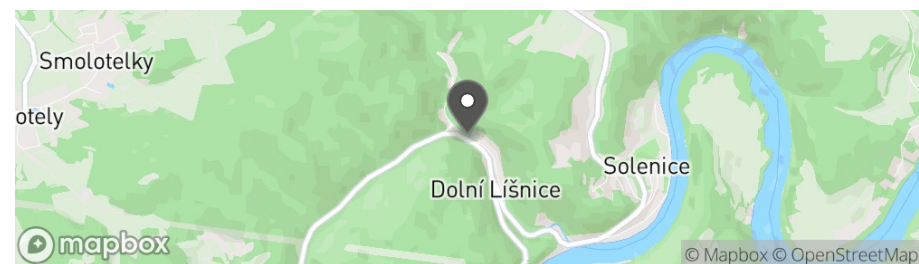

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,536 | Cestmistrovství Příbram | 49,619282N, 14,178641E | ID 15214

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Autobusová zastávka
Kategorie	1x - Absence nebo opotřebovaná VDZ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Absence VDZ V 11a.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření II.
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	70 km/h

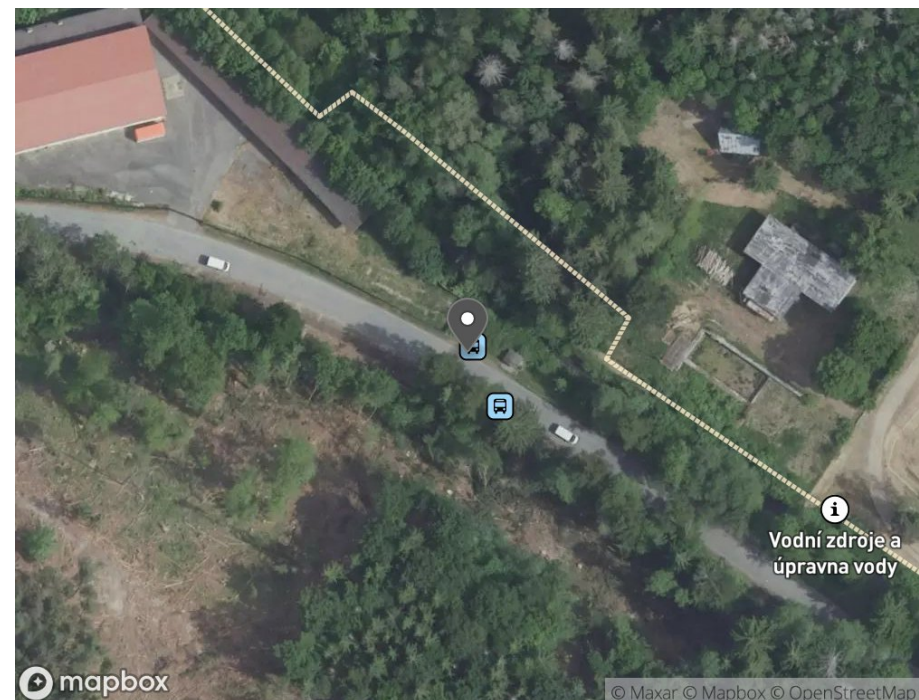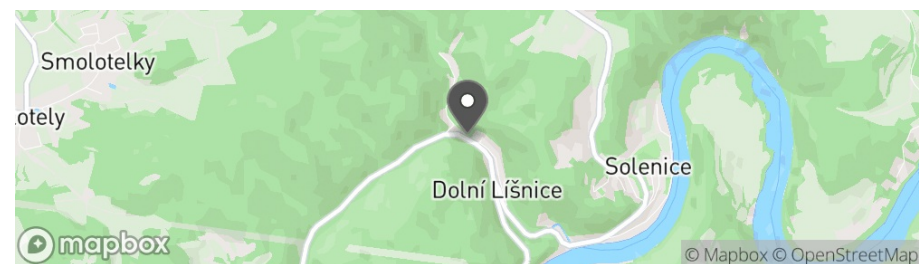

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,397 | Cestmistrovství Příbram | 49,619602N, 14,176732E | ID 15215

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15217.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

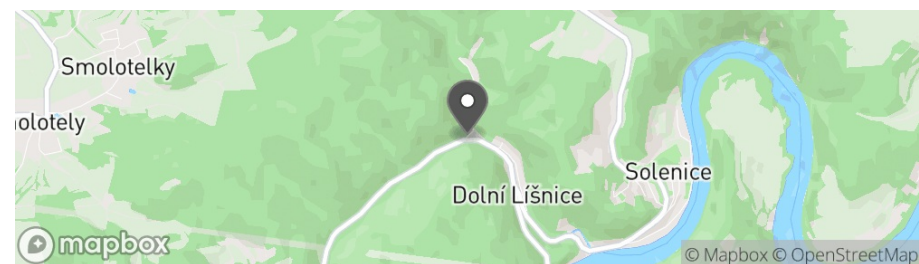

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,395 | Cestmistrovství Příbram | 49,619568N, 14,176709E | ID 15216

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	1 x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Chybně umístěné SDZ B 20b a IS 19a, IS 19c, IS 21d - nesmí být na jednom sloupku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	Separace SDZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

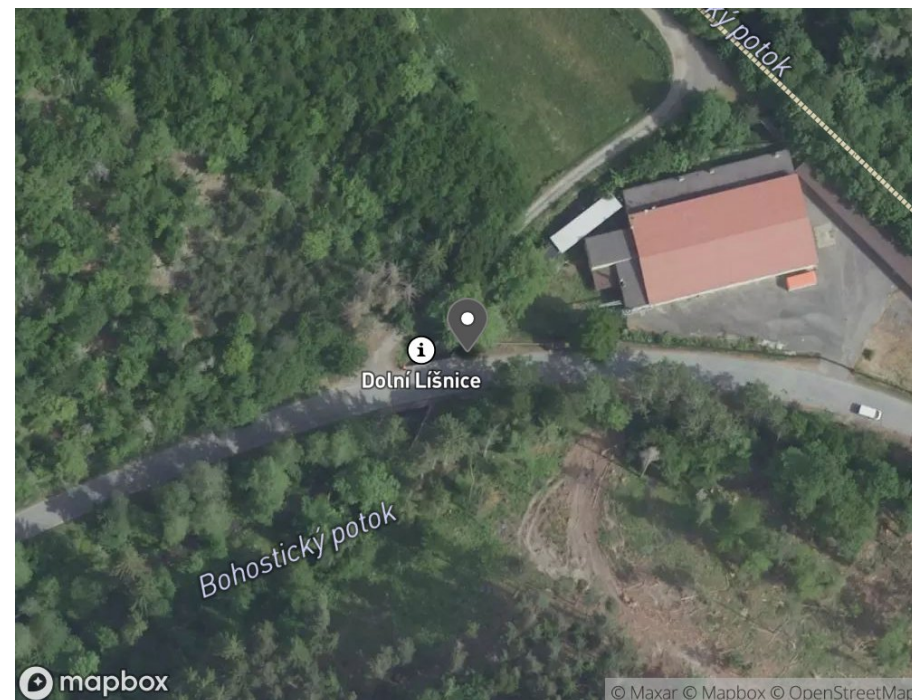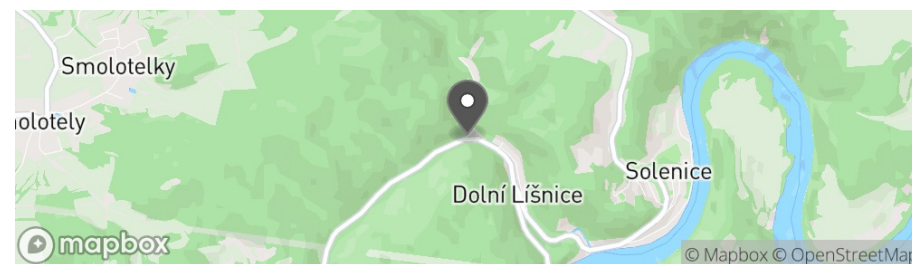

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,390 | Cestmistrovství Příbram | 49,619556N, 14,176628E | ID 15217

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč) 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u mostního objektu, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochrání mostního objektu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	Nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15215.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

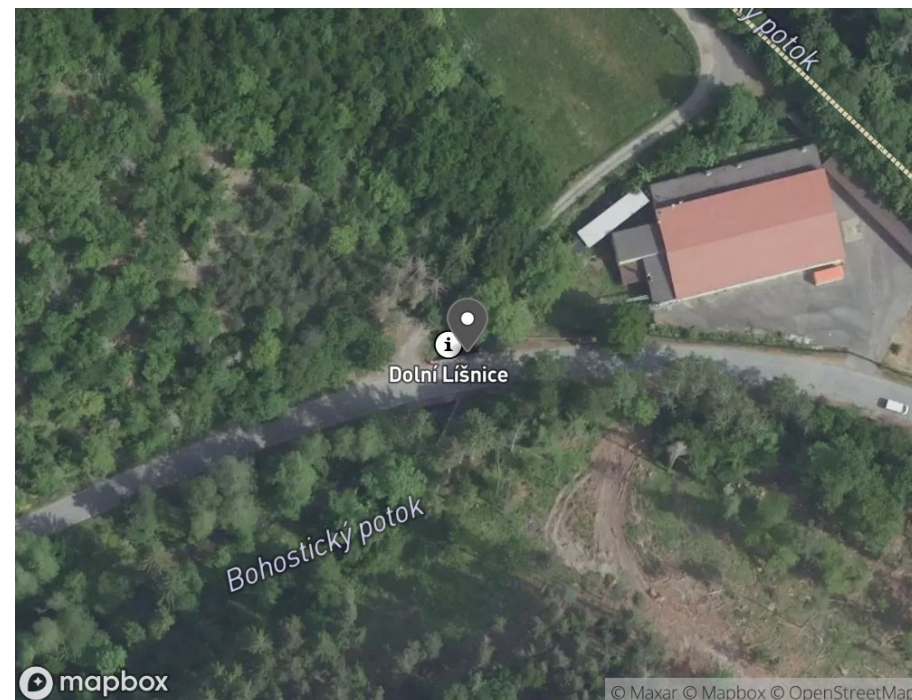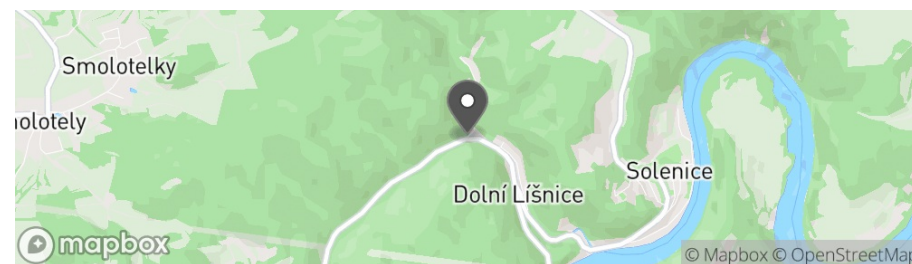

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,367 | Cestmistrovství Příbram | 49,619534N, 14,176350E | ID 15220

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	15 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

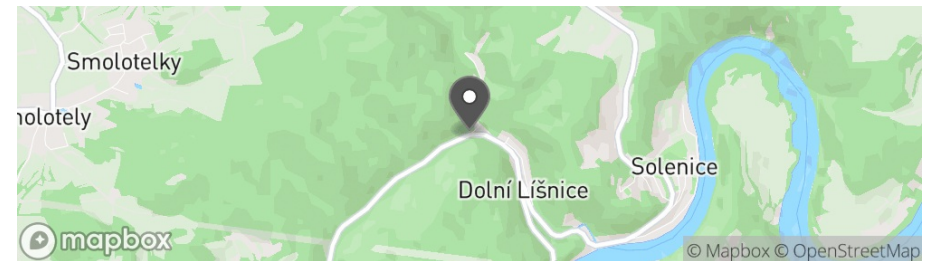

III/0046 - Směr proti staničení | km 9,338 | Cestmistrovství Příbram | 49,619438N, 14,175957E | ID 15224

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	150 m - Členitý povrch skalní stěny
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace úpravy povrchu skalní stěny (např. zaoblení), za účelem snížení drsnosti. Případně instalace svodidel.
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

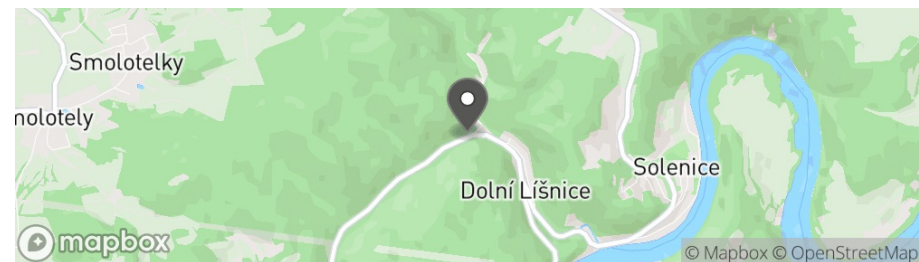

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,991 | Cestmistrovství Příbram | 49,617790N, 14,171896E | ID 15227

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

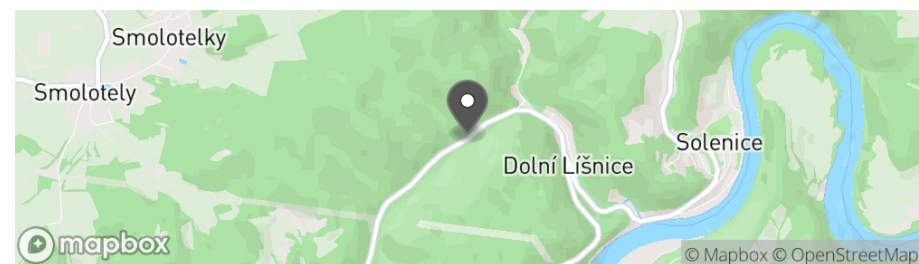

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,894 | Cestmistrovství Příbram | 49,617363N, 14,170801E | ID 15230

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

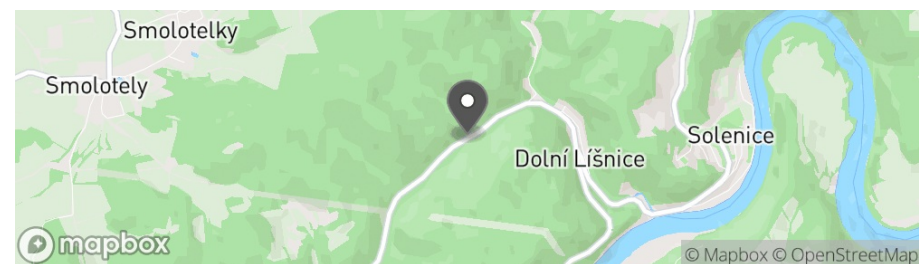

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,835 | Cestmistrovství Příbram | 49,617138N, 14,170044E | ID 15233

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	20 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

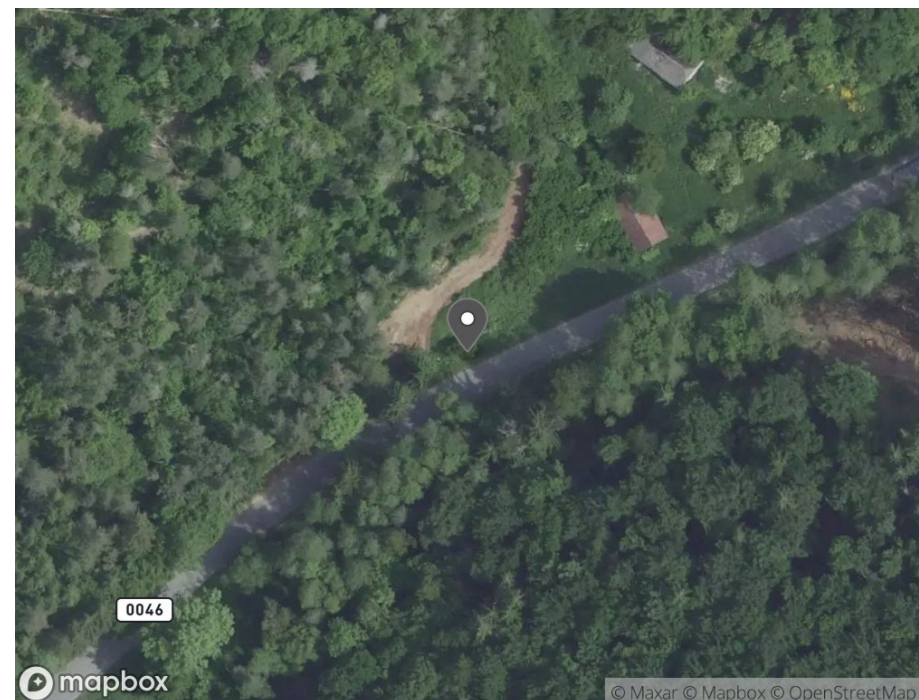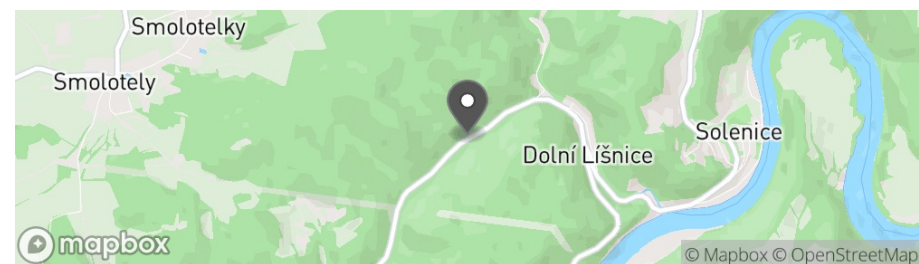

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,813 | Cestmistrovství Příbram | 49,617039N, 14,169688E | ID 15234

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	40 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

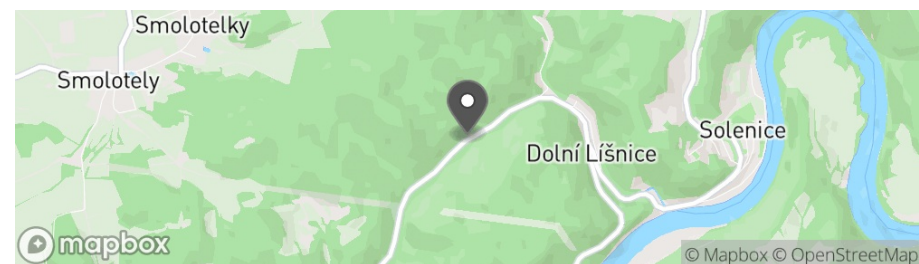

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,743 | Cestmistrovství Příbram | 49,616646N, 14,168964E | ID 15352

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Strom
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

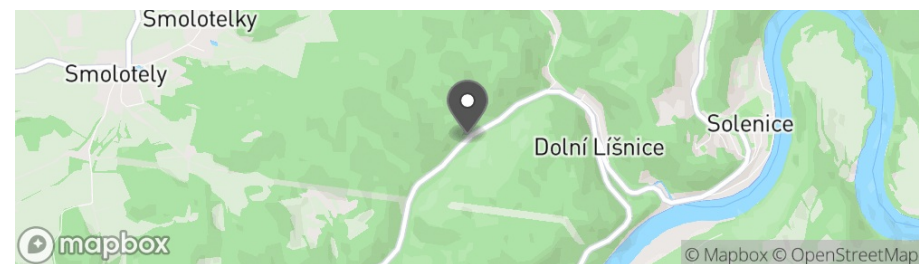

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,628 | Cestmistrovství Příbram | 49,615952N, 14,167871E | ID 15237

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	150 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stromů do adekvátní výšky nad niveletou PK.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

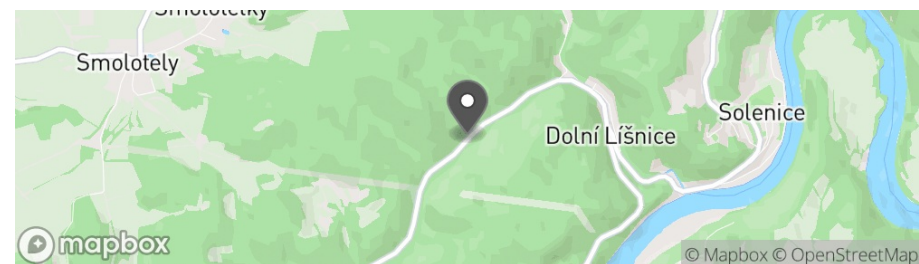

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,301 | Cestmistrovství Příbram | 49,613991N, 14,164467E | ID 15238

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 2x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v prodloužení svodidla a současně realizace směrového vychýlení a jeho pevné zavázání do svahu. Řešit společně se záznamem ID 15240.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

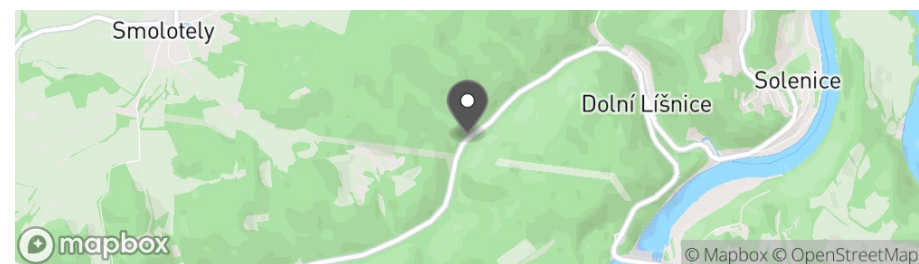

III/0046 - Směr proti staničení | km 8,283 | Cestmistrovství Příbram | 49,613880N, 14,164215E | ID 15240

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	60 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo. Řešit společně se záznamem ID 15238.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

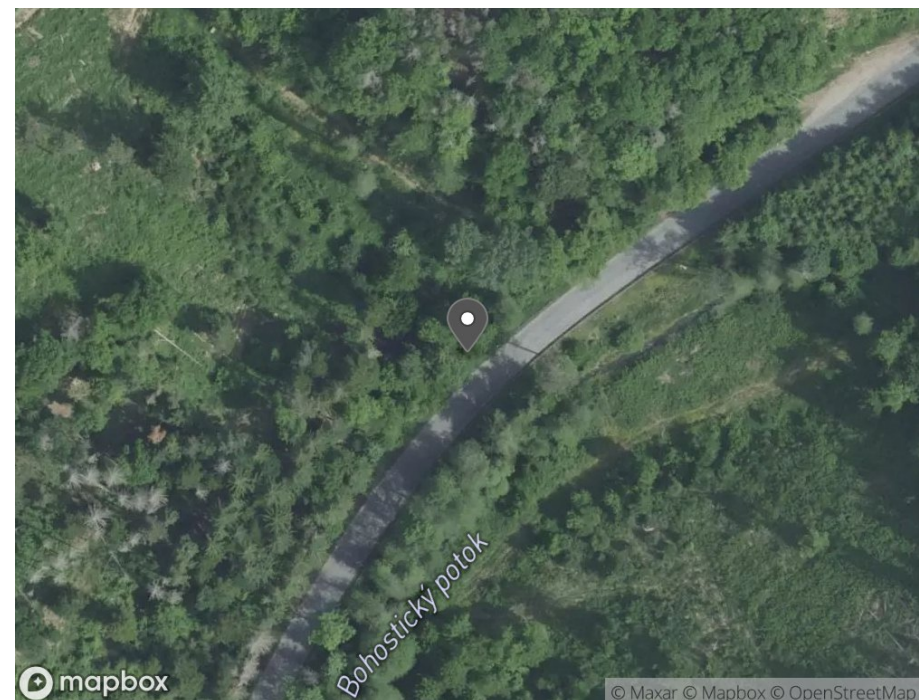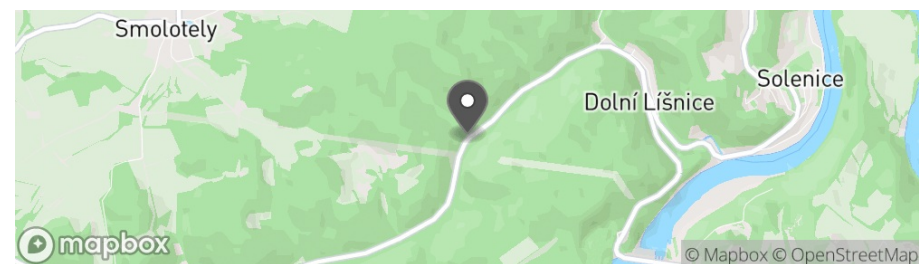

III/0046 - Směr proti staničení | km 7,966 | Cestmistrovství Příbram | 49,611092N, 14,162796E | ID 15241

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	50 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

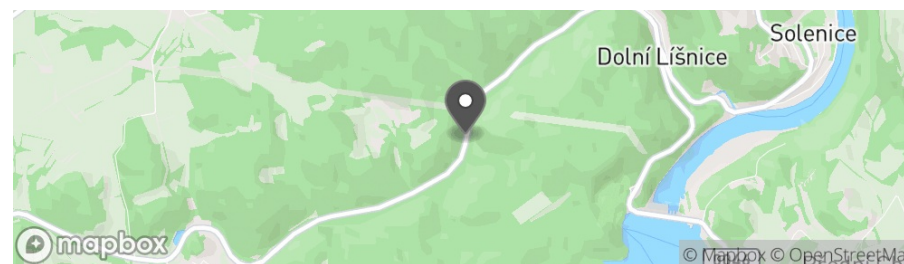

III/0046 - Směr proti staničení | km 7,445 | Cestmistrovství Příbram | 49,607967N, 14,158365E | ID 15242

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit Kategorie	Autobusová zastávka
	1x - Absence nebo opotřebované VDZ
	1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
	1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
Závažnost rizika	1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
Poznámka	Střední Absence VDZ V 11a. Absence SDZ IJ 4b.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření II.
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

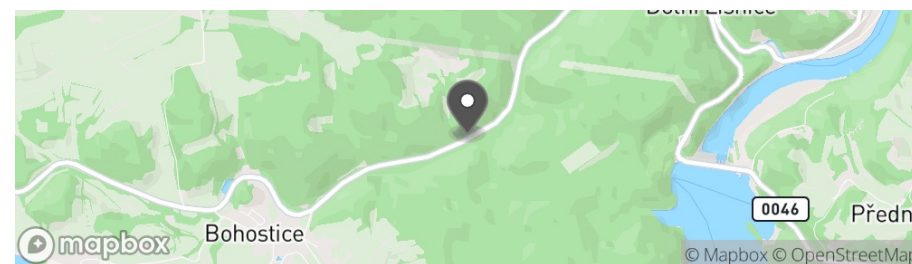

III/0046 - Směr proti staničení | km 7,375 | Cestmistrovství Příbram | 49,607666N, 14,157587E | ID 15246

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 2x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v prodloužení svodidla a současně realizace směrového vychýlení a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

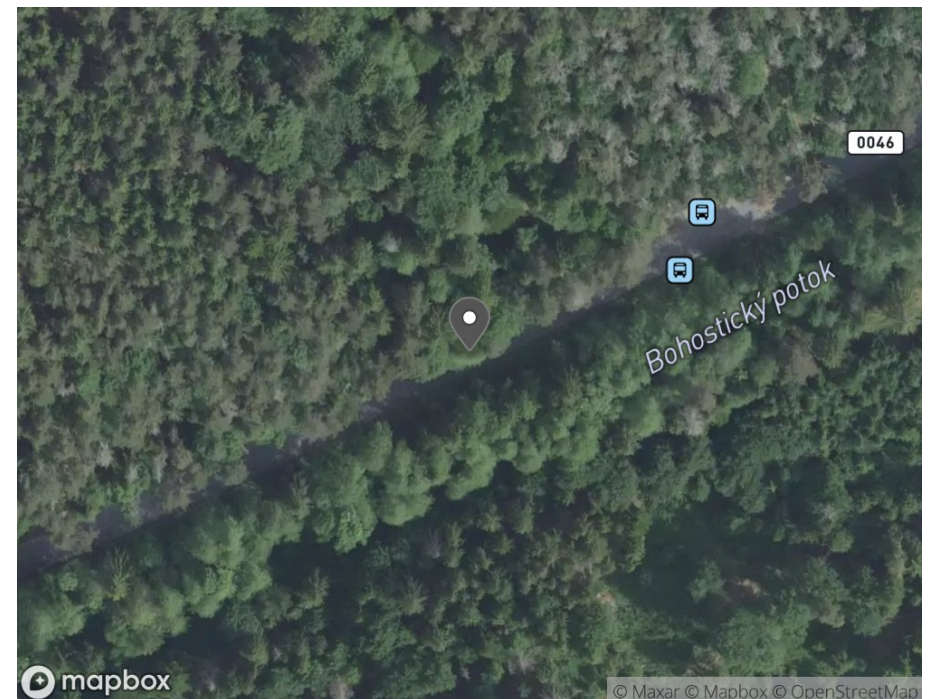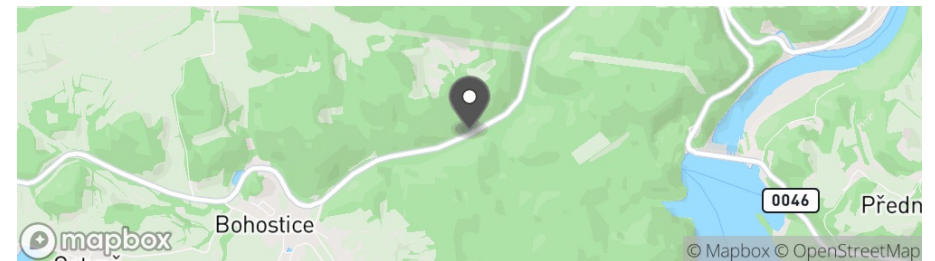

III/0046 - Směr proti staničení | km 7,182 | Cestmistrovství Příbram | 49,606766N, 14,154081E | ID 15254

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 2x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v prodloužení svodidla a současně realizace směrového vychýlení a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

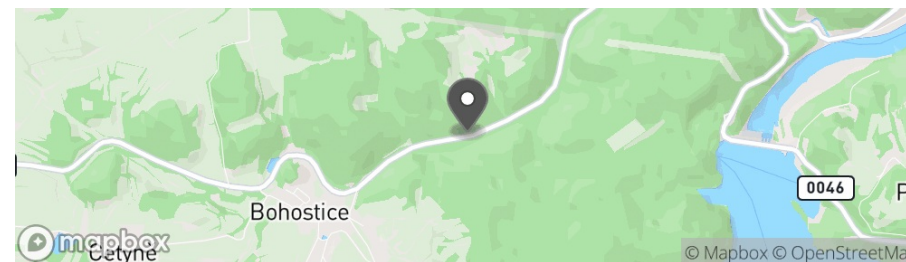

III/0046 - Směr proti staničení | km 7,007 | Cestmistrovství Příbram | 49,606628N, 14,152793E | ID 15384

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

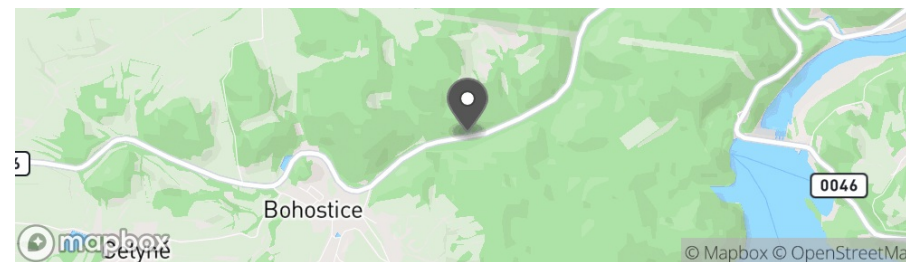

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,923 | Cestmistrovství Příbram | 49,606503N, 14,151576E | ID 15255

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 2x - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v prodloužení svodidla a současně realizace směrového vychýlení a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

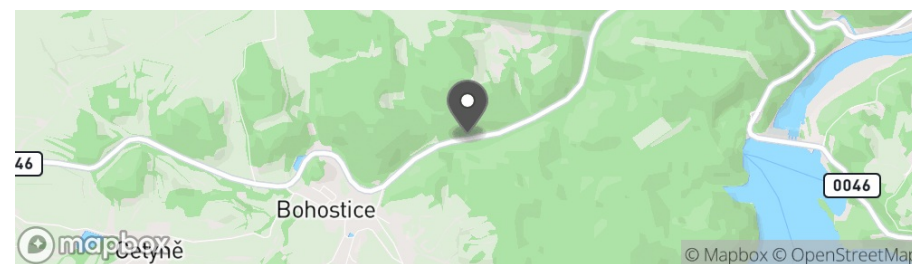

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,711 | Cestmistrovství Příbram | 49,606129N, 14,148825E | ID 15257

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	25 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15258.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

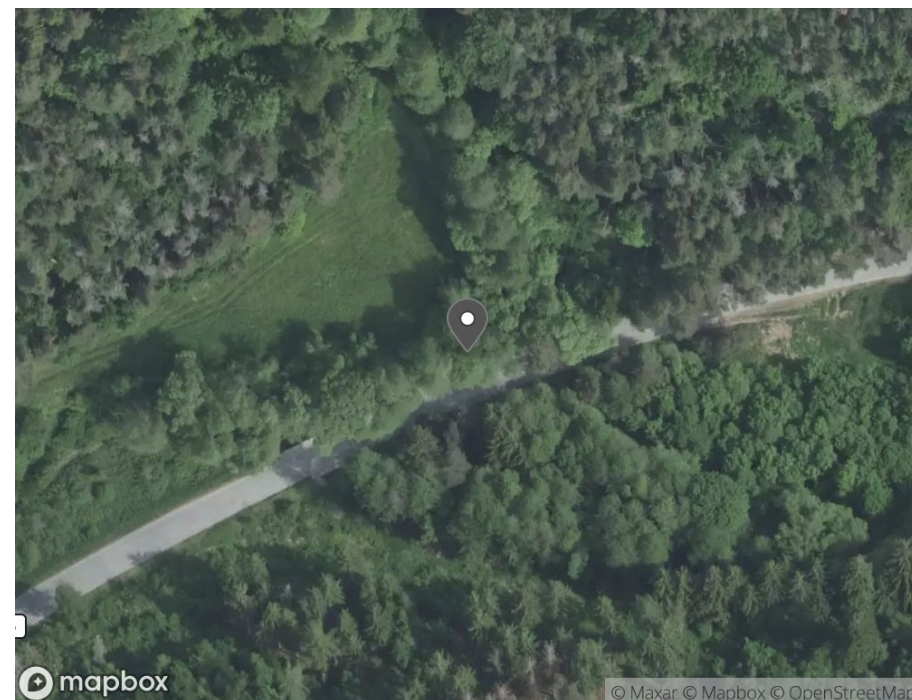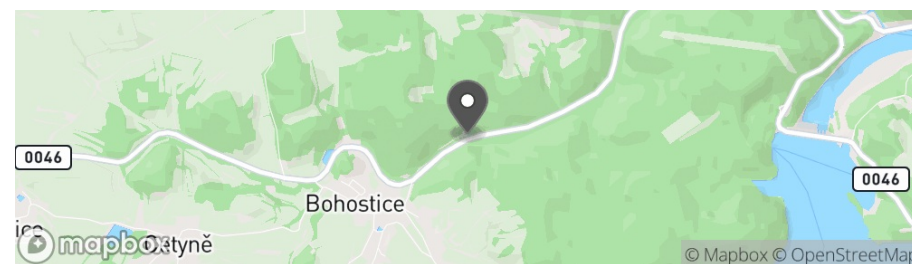

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,683 | Cestmistrovství Příbram | 49,605972N, 14,148340E | ID 15258

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč) 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u mostního objektu, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochrání mostního objektu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	Nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15173, 15257, 15259.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

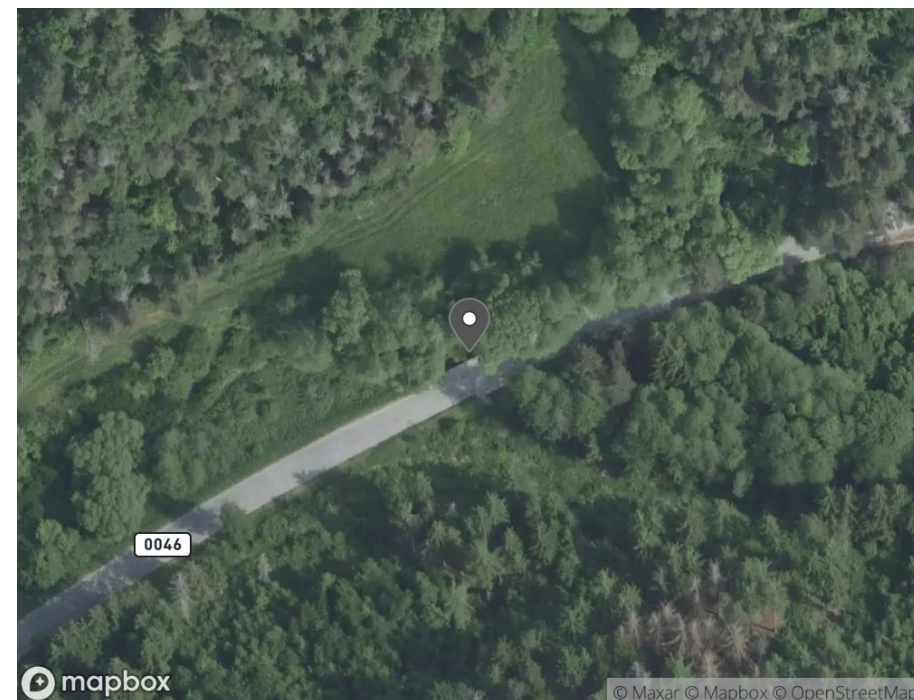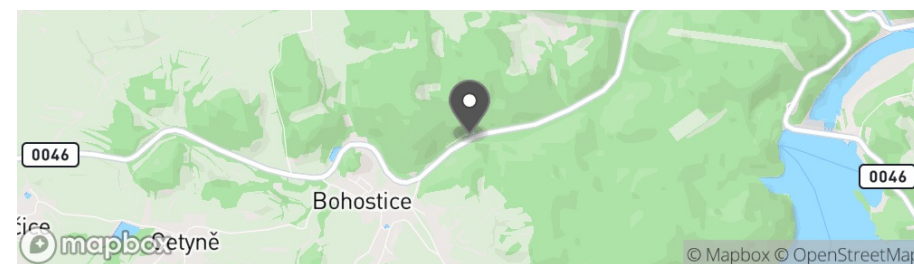

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,669 | Cestmistrovství Příbram | 49,605957N, 14,148252E | ID 15259

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	230 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15258.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

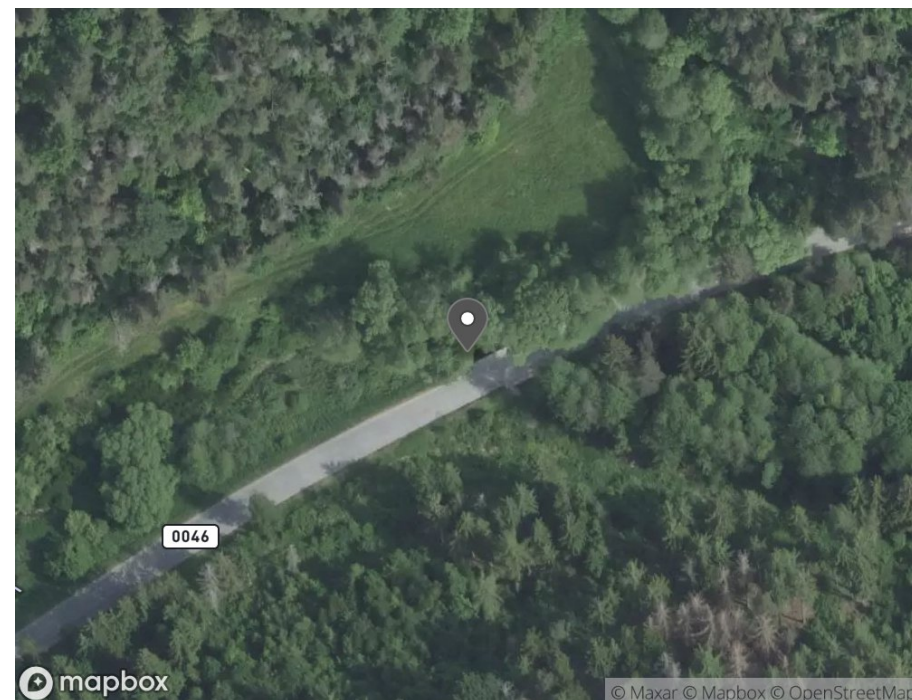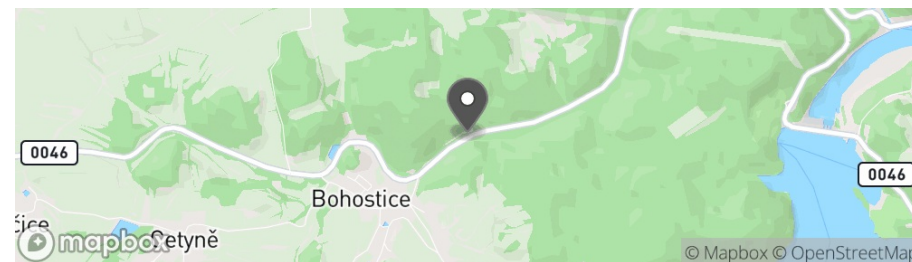

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,385 | Cestmistrovství Příbram | 49,604458N, 14,145025E | ID 15260

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní provedení SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

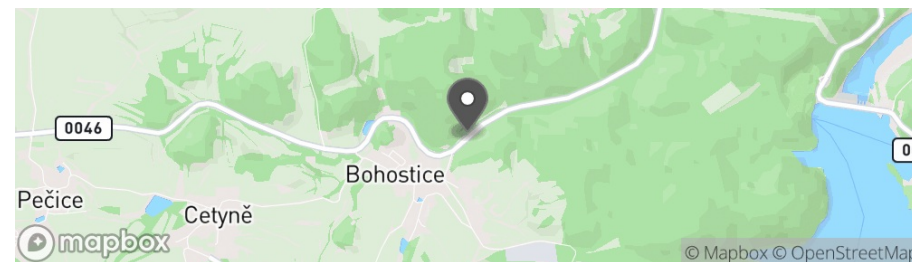

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,292 | Cestmistrovství Příbram | 49,603920N, 14,144014E | ID 15262

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	160 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

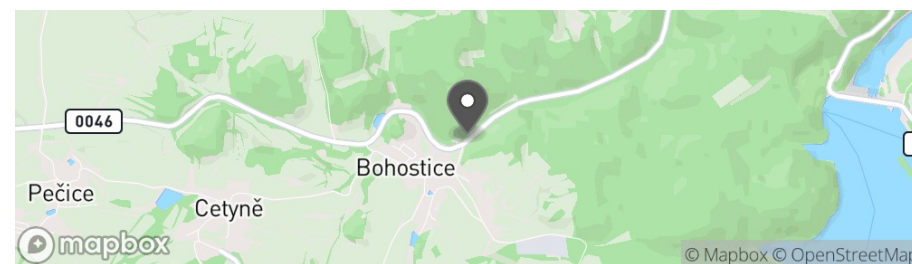

III/0046 - Směr proti staničení | km 6,291 | Cestmistrovství Příbram | 49,603874N, 14,144047E | ID 15261

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění příčného propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	Nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15153.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

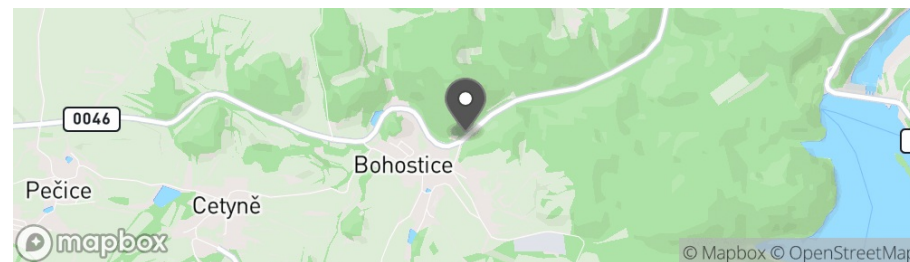

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,875 | Cestmistrovství Příbram | 49,604862N, 14,139893E | ID 15263

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	70 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Stromy se nachází na vnější straně směrového oblouku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	řešit společně se záznamem ID 15264.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

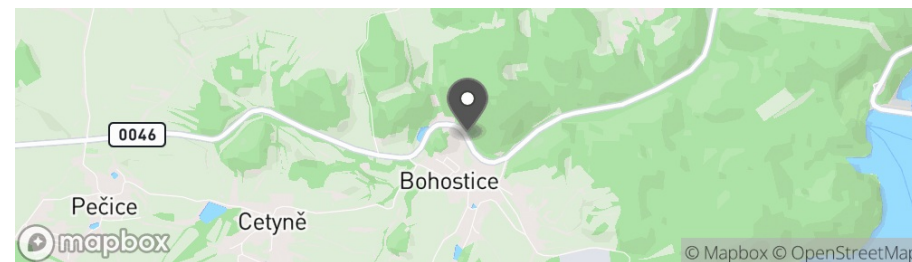

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,874 | Cestmistrovství Příbram | 49,604858N, 14,139812E | ID 15264

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění příčného propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení. Řešit společně se záznamem ID 15263.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

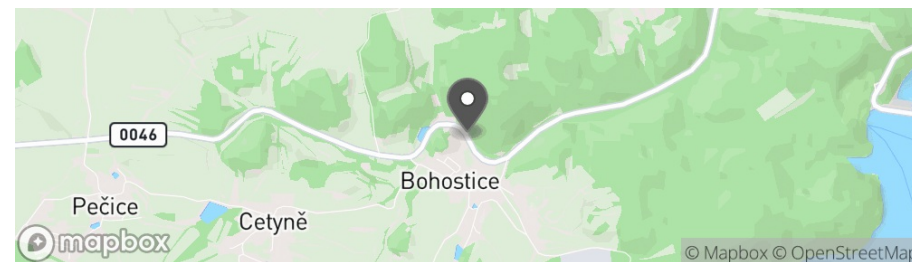

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,787 | Cestmistrovství Příbram | Bohostice | 49,605419N, 14,139076E | ID 15394

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Přechod z extravilánu do intravilánu
Kategorie	1 x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka	Optické vymezení změny dopravního režimu, primárně formou oddělení protisměrných jízdních pruhů pomocí VDZ. Alternativní opatření lze spatřovat v realizaci optické brzdy nebo instalaci radaru.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Bohostice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

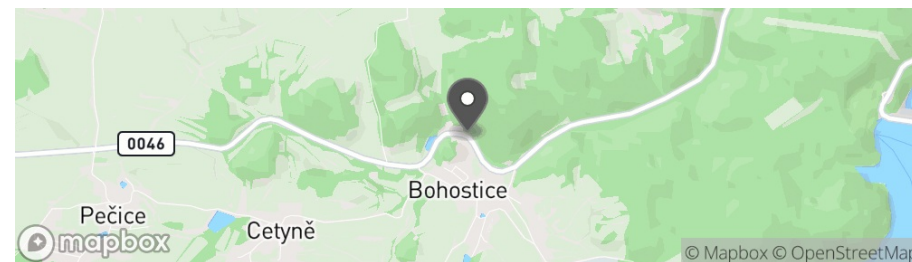

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,728 | Cestmistrovství Příbram | Bohostice | 49,605618N, 14,138267E | ID 15265

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště
Kategorie	1 x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení VDZ
Poznámka	Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace	Jednoduché řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Bohostice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

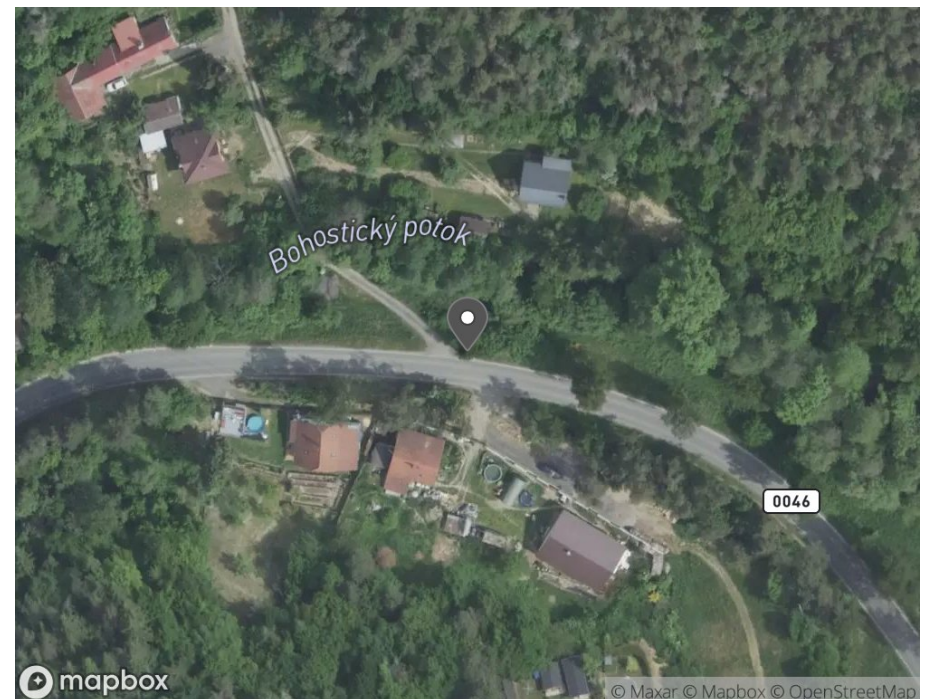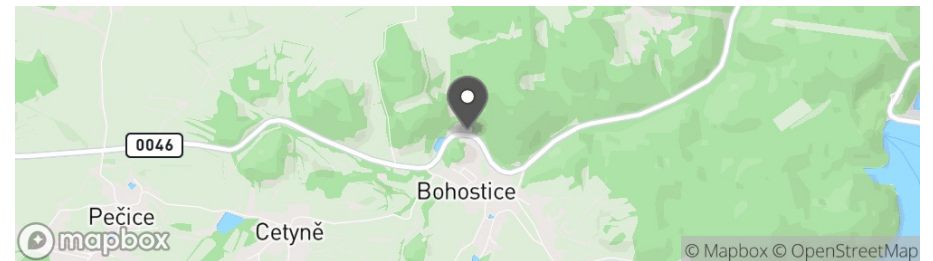

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,535 | Cestmistrovství Příbram | 49,604942N, 14,135989E | ID 15266

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	400 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

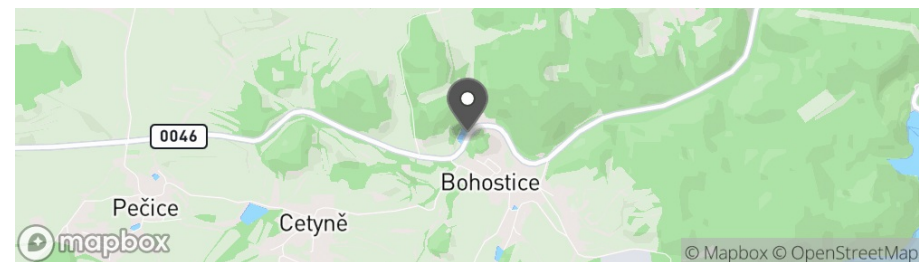

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,534 | Cestmistrovství Příbram | 49,604931N, 14,135902E | ID 15267

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	30 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo. Řešit společně se záznamem ID 15385.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

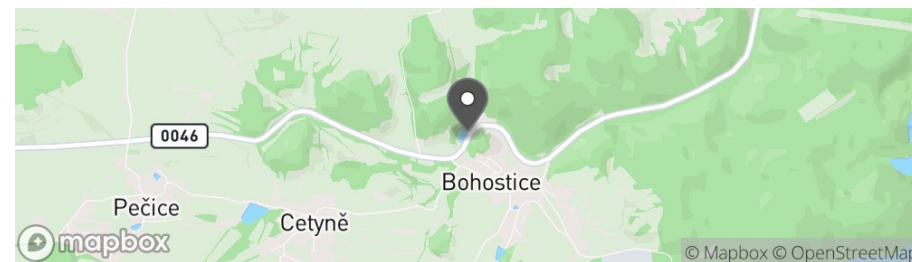

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,499 | Cestmistrovství Příbram | 49,604454N, 14,135633E | ID 15385

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 12 m a v opačném směru je 16 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Prodloužení stávajícího svodidla
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15267, 15268.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

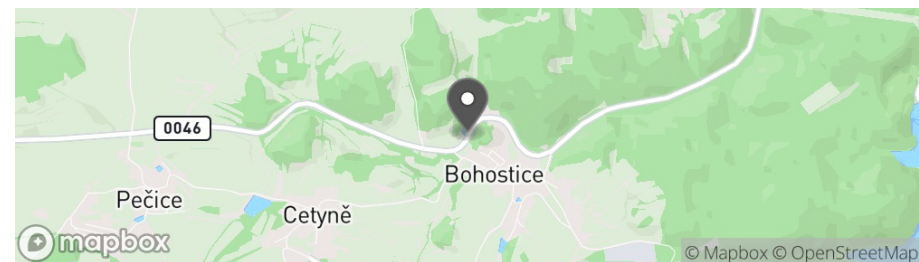

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,443 | Cestmistrovství Příbram | 49,604187N, 14,135406E | ID 15268

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	15 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu. Řešit společně se záznamem ID 15385.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

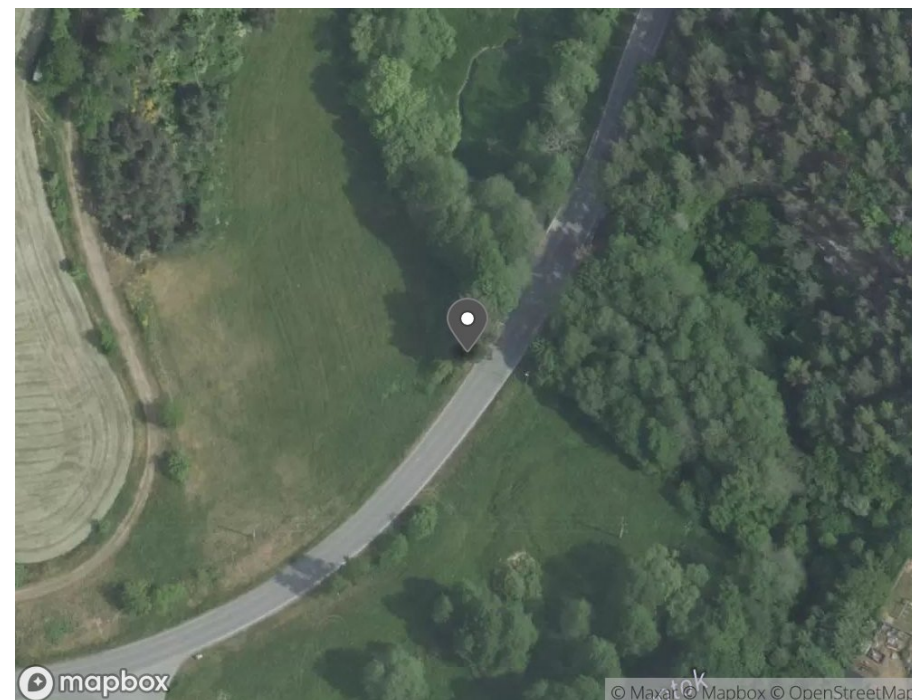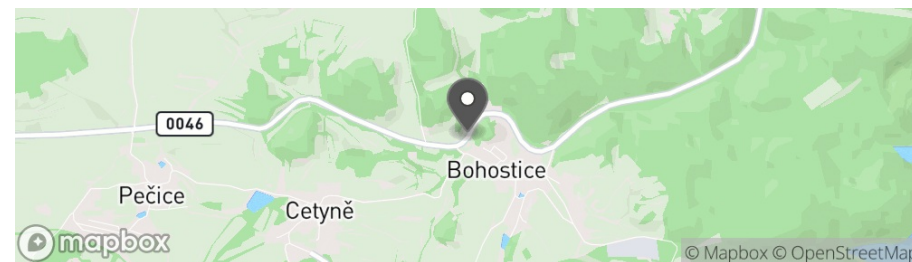

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,289 | Cestmistrovství Příbram | 49,603584N, 14,133712E | ID 15269

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	3x - Jiné 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	Betonové sloupky představují pevnou překážku. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	Současné odstranění betonových sloupků.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

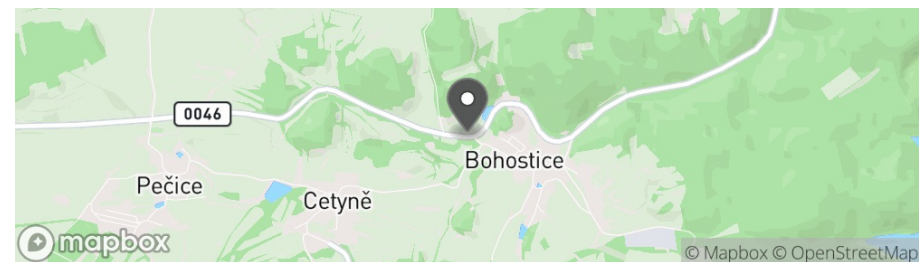

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,187 | Cestmistrovství Příbram | 49,603672N, 14,132318E | ID 15271

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 50 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	Posunutí SDZ do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

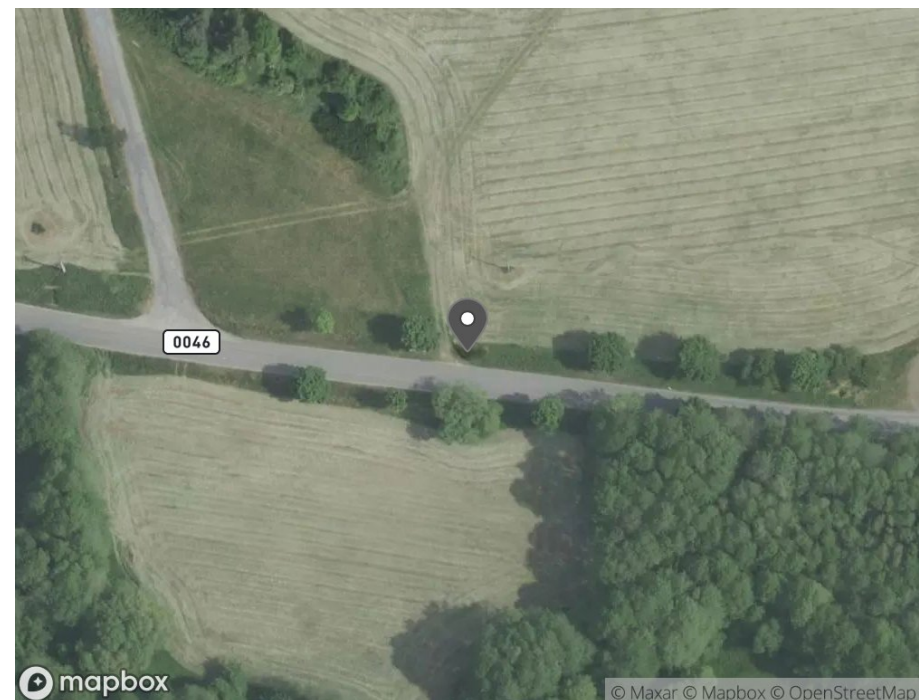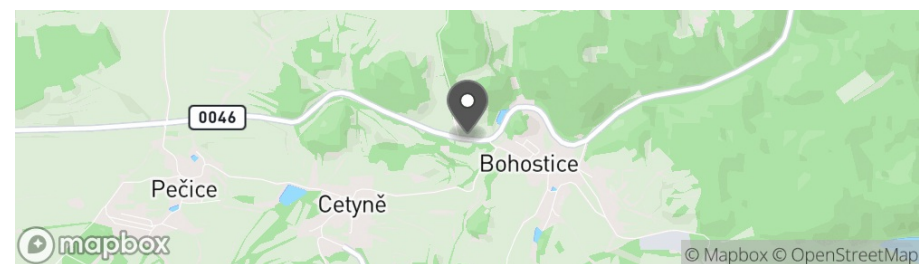

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,180 | Cestmistrovství Příbram | 49,603683N, 14,132232E | ID 15273

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Rizikové pouze čelo B.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

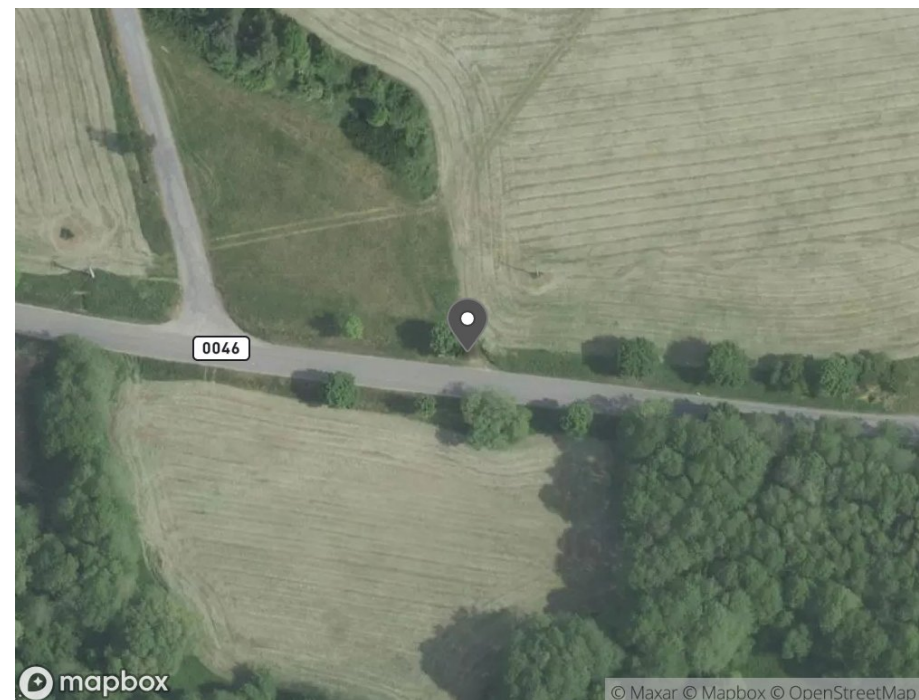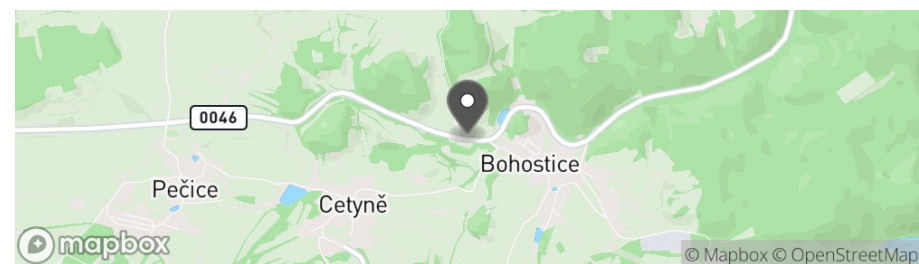

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,132 | Cestmistrovství Příbram | 49,603718N, 14,131458E | ID 15275

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Absence nebo opotřebované VZD
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VZD V 2b v prostoru křižovatky a V 4 na vedlejším rameni křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VZD
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

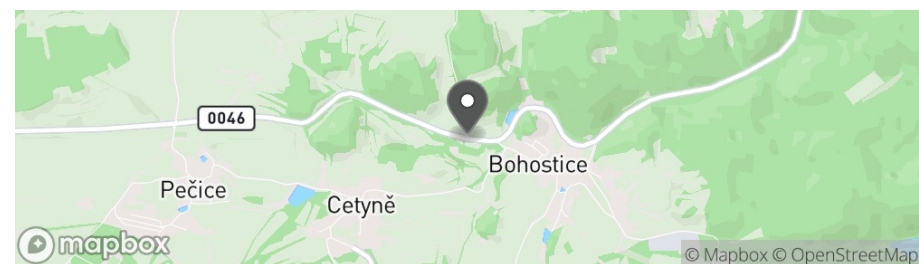

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,112 | Cestmistrovství Příbram | 49,603741N, 14,131301E | ID 15277

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	2150 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15278.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

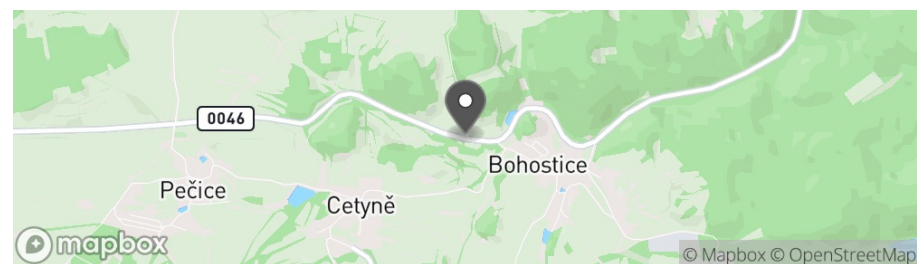

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,111 | Cestmistrovství Příbram | 49,603745N, 14,131277E | ID 15278

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	2150 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15277.
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

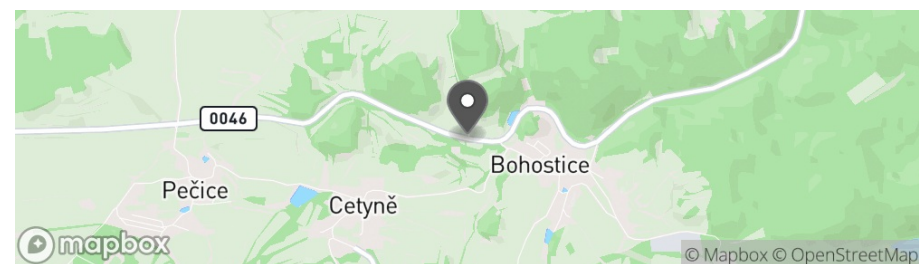

III/0046 - Směr proti staničení | km 5,008 | Cestmistrovství Příbram | 49,603962N, 14,129906E | ID 15276

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

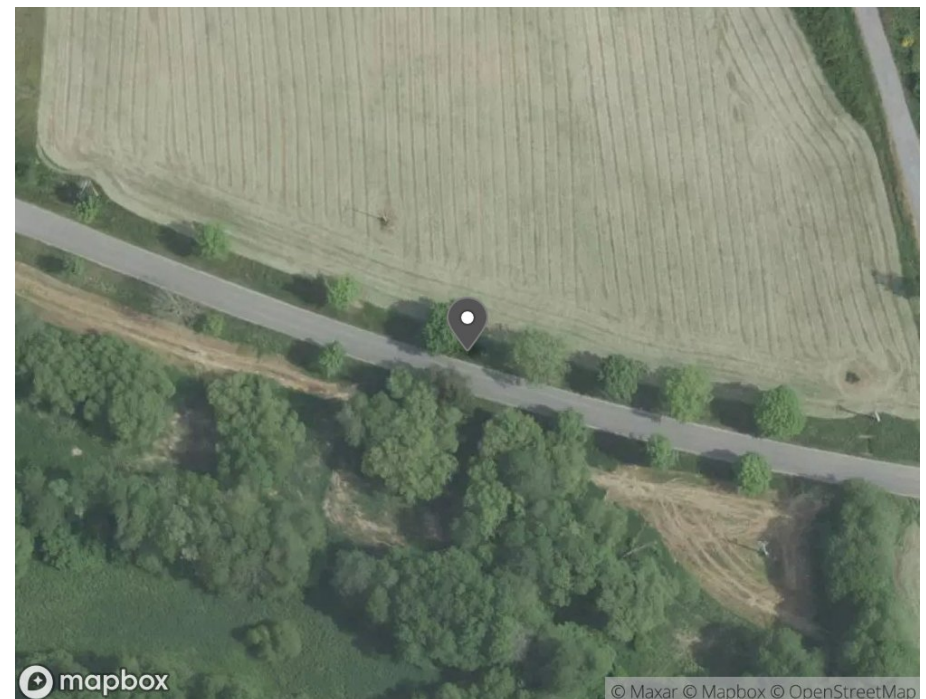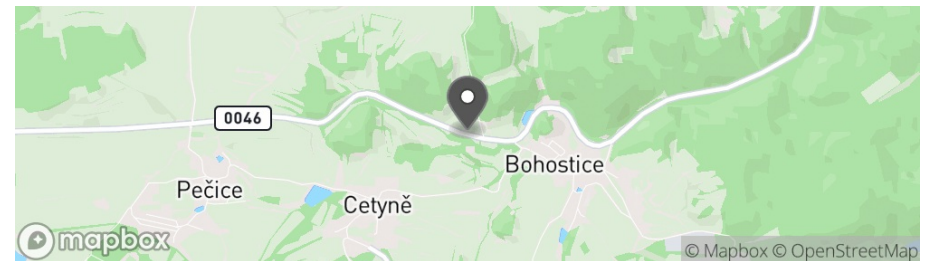

III/0046 - Směr proti staničení | km 4,795 | Cestmistrovství Příbram | 49,604637N, 14,127150E | ID 15279

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

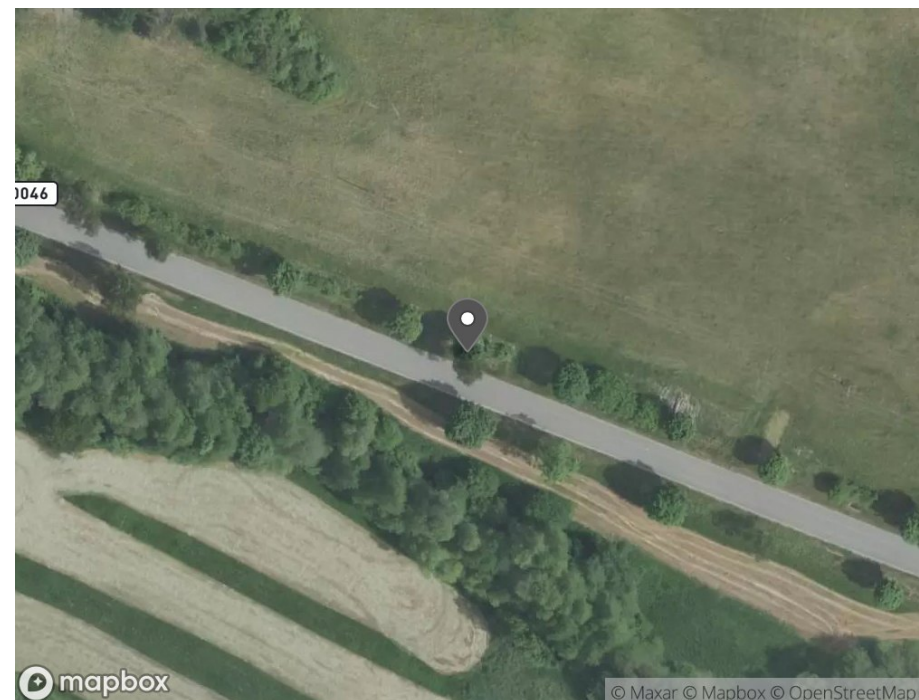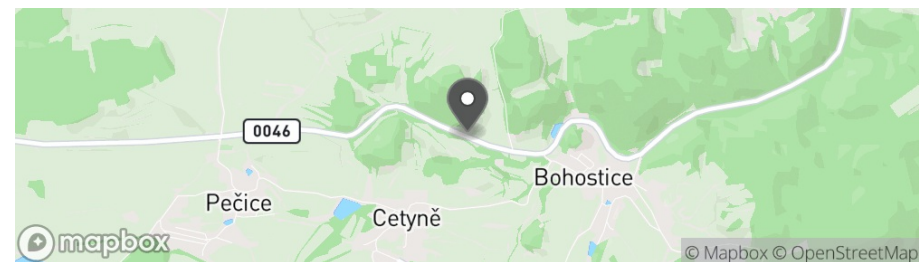

III/0046 - Směr proti staničení | km 4,725 | Cestmistrovství Příbram | 49,604858N, 14,126229E | ID 15281

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

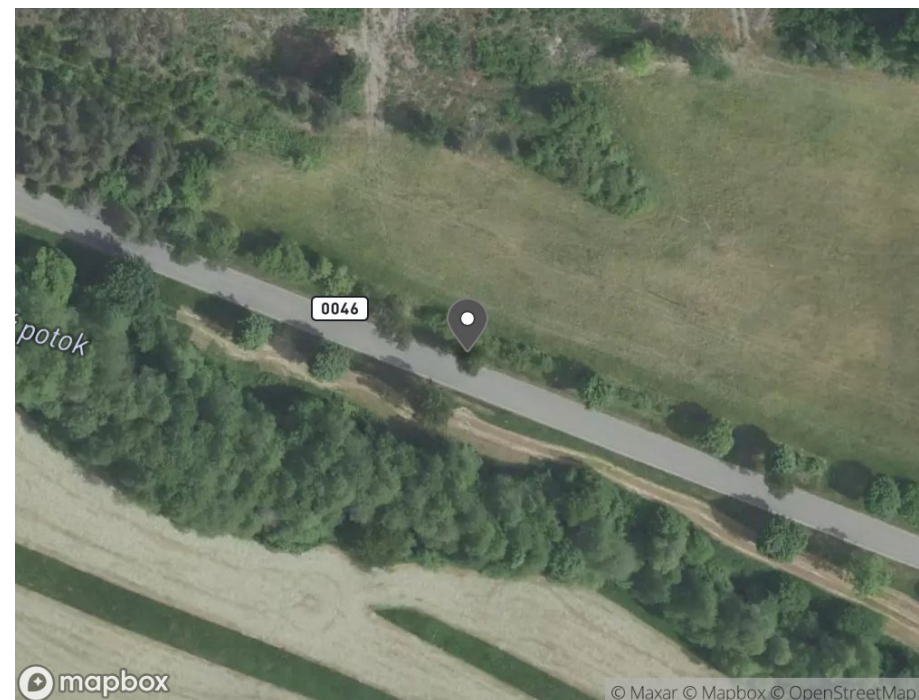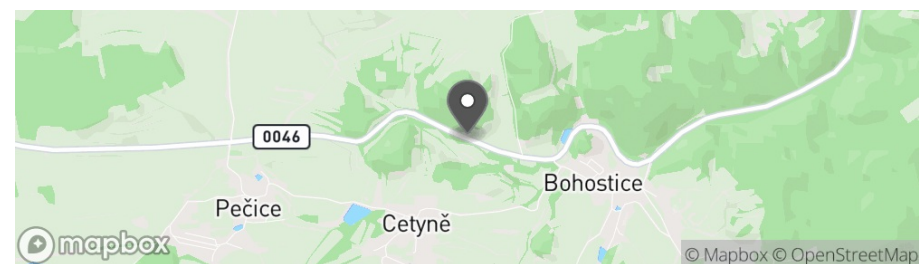

III/0046 - Směr proti staničení | km 4,666 | Cestmistrovství Příbram | 49,605053N, 14,125467E | ID 15282

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

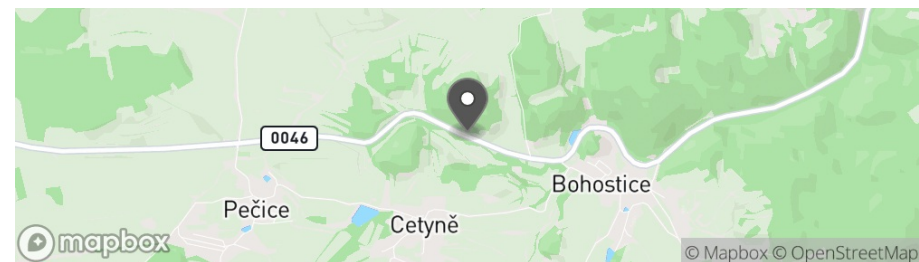

III/0046 - Směr proti staničení | km 4,509 | Cestmistrovství Příbram | 49,605644N, 14,123502E | ID 15285

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	130 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

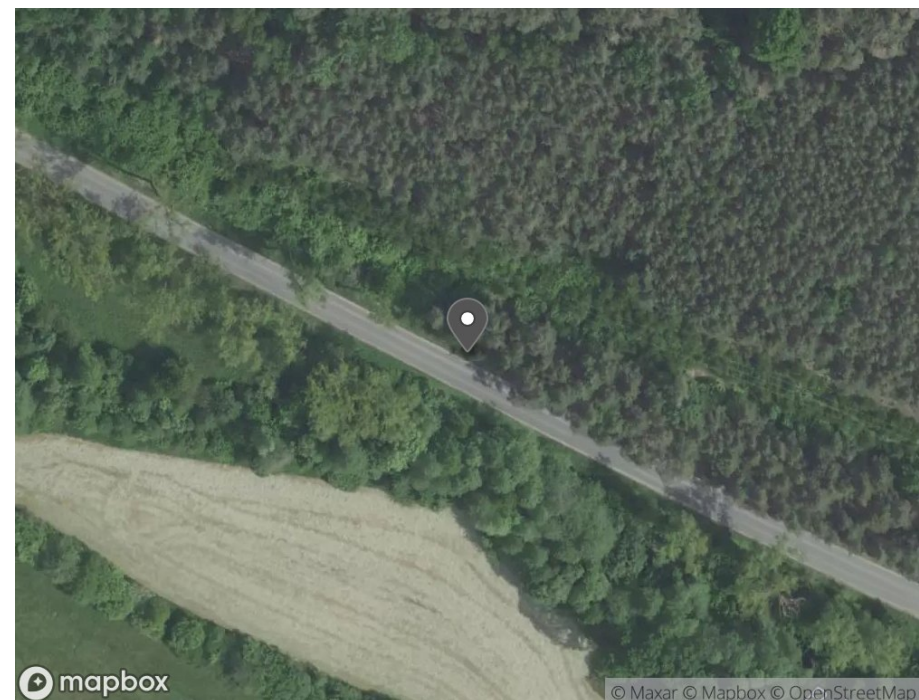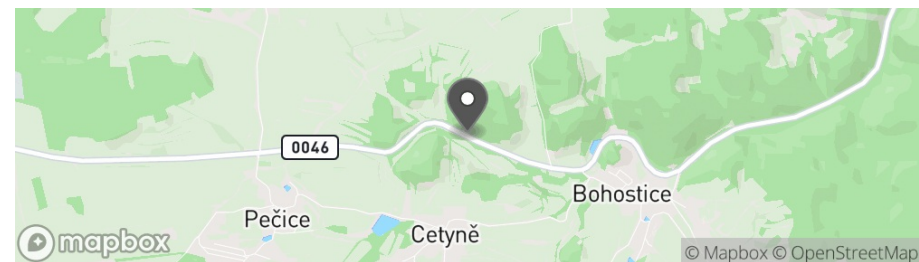

III/0046 - Směr proti staničení | km 4,102 | Cestmistrovství Příbram | 49,606033N, 14,118562E | ID 15288

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	20 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

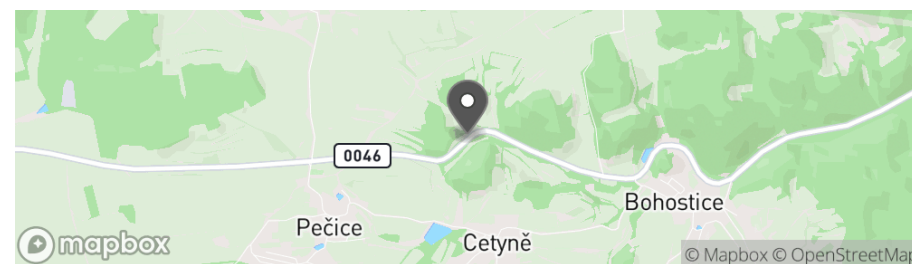

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,940 | Cestmistrovství Příbram | 49,604881N, 14,116584E | ID 15290

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

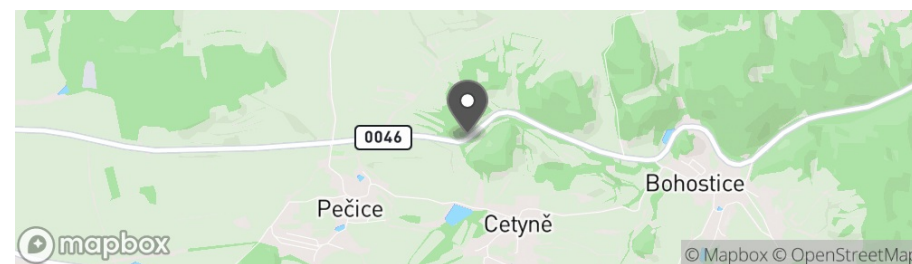

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,773 | Cestmistrovství Příbram | 49,604820N, 14,114573E | ID 15292

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	100 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Stromy, vzrostlá zeleň se nachází pod úrovní nivelety PK.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

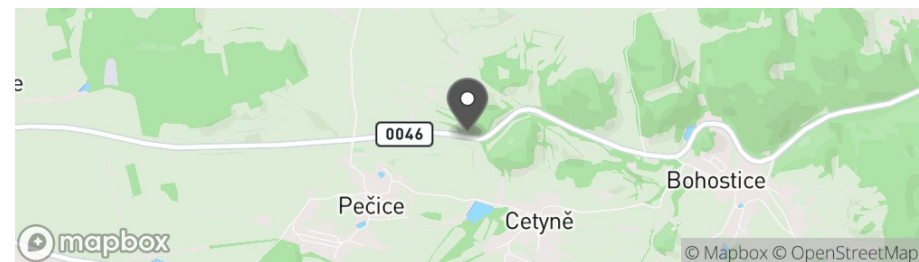

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,546 | Cestmistrovství Příbram | 49,605118N, 14,111756E | ID 15293

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	205 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

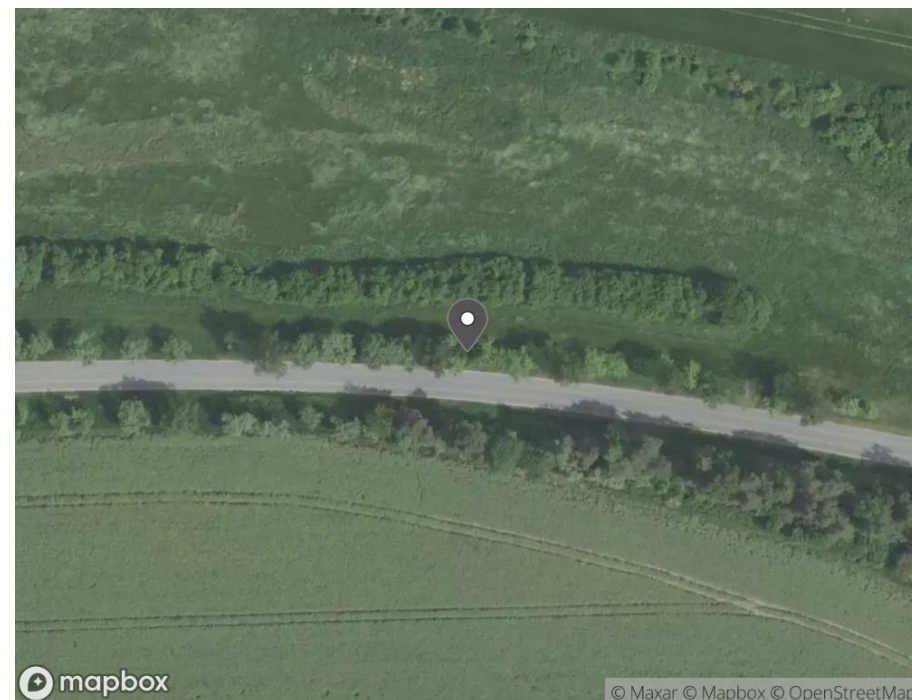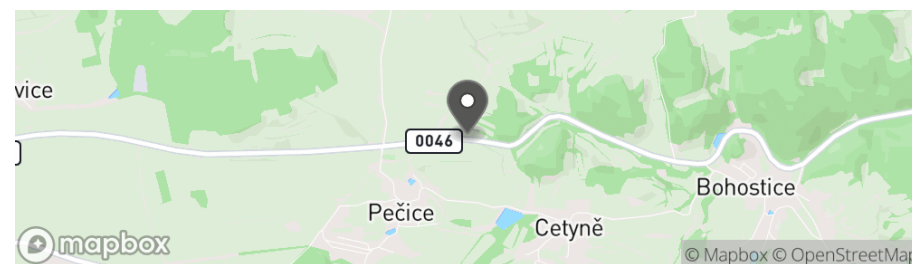

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,354 | Cestmistrovství Příbram | 49,605057N, 14,108776E | ID 15386

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	20 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

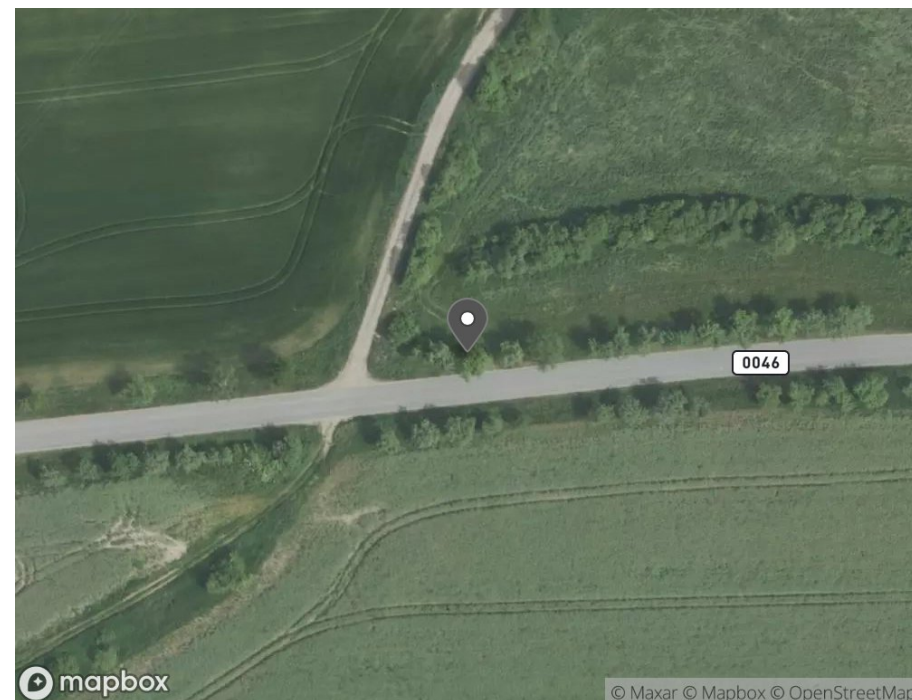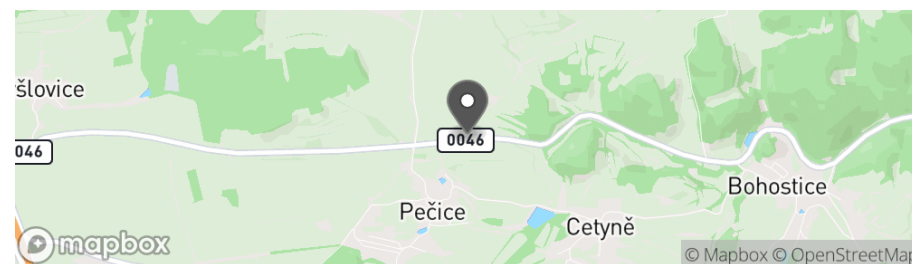

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,312 | Cestmistrovství Příbram | 49,605019N, 14,108214E | ID 15295

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	170 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15297.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

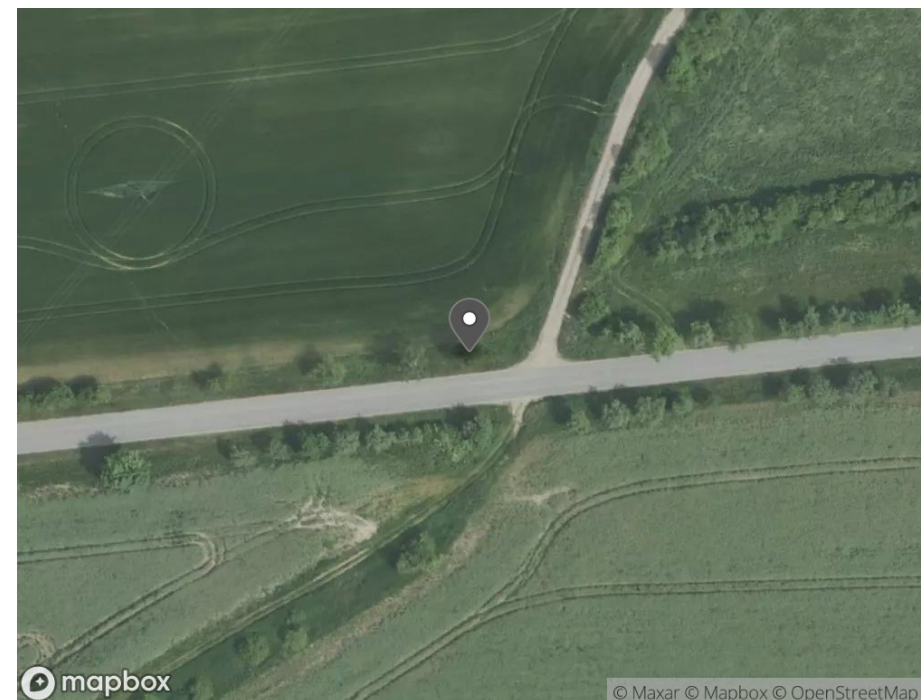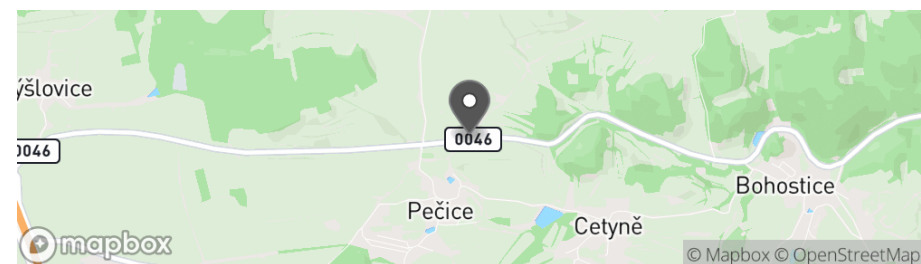

III/0046 - Směr proti staničení | km 3,202 | Cestmistrovství Příbram | 49,604908N, 14,106696E | ID 15297

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15295.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

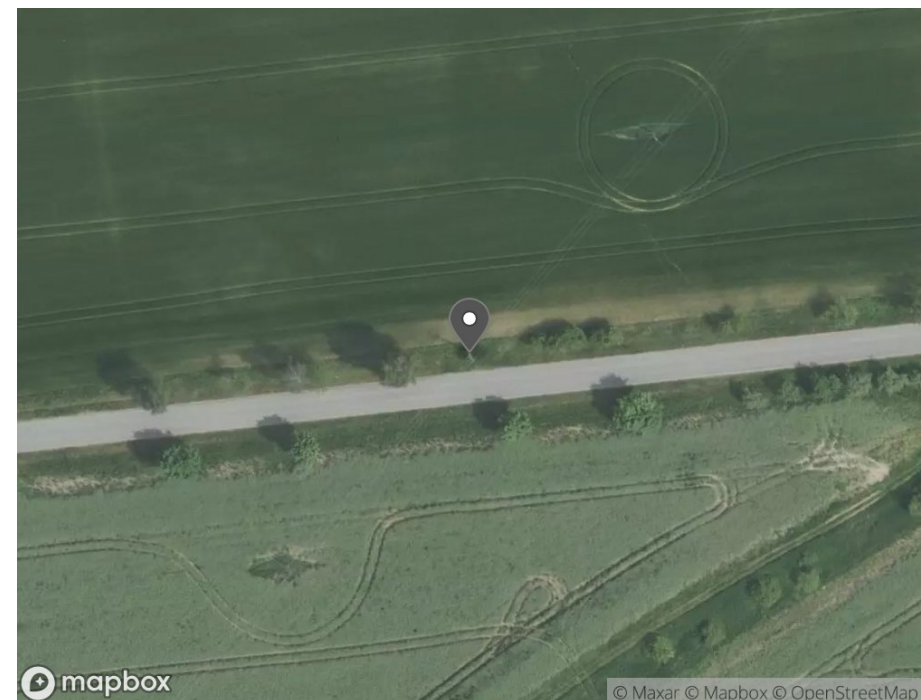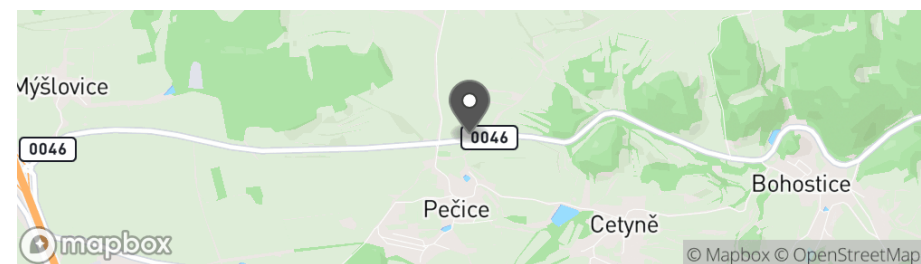

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,962 | Cestmistrovství Příbram | 49,604626N, 14,103106E | ID 15300

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	2500 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15301.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

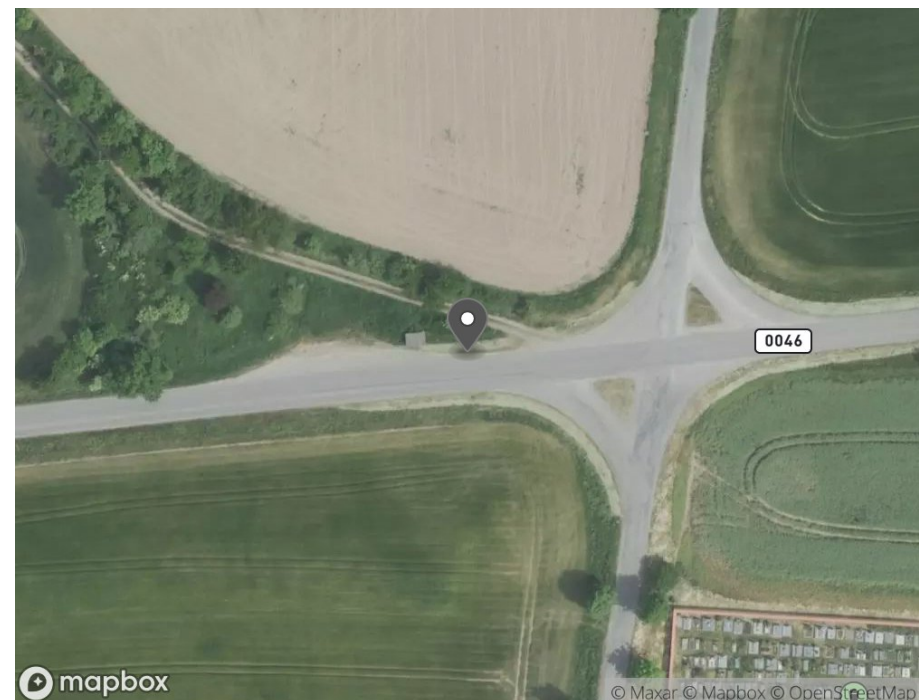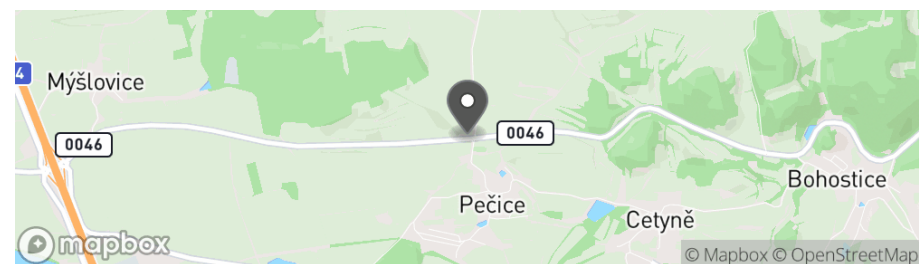

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,937 | Cestmistrovství Příbram | 49,604664N, 14,103099E | ID 15299

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Jiné 1 x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Přístřešek zrušené autobusové zastávky představuje svým provedením pevnou překážku. Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

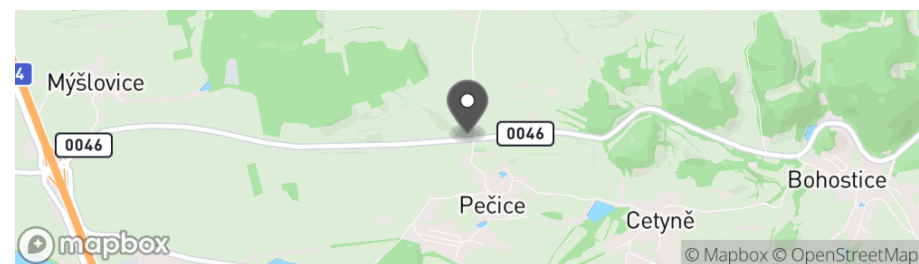

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,890 | Cestmistrovství Příbram | 49,604580N, 14,102405E | ID 15301

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Technický stav vozovky
Kategorie	2450 m - Absence zpevněné krajnice
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace zpevněné krajnice
Poznámka	Šíři zpevněné krajnice realizovat dle návrhové kategorie dvoupruhové silnice. Řešit společně se záznamem ID 15300.
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

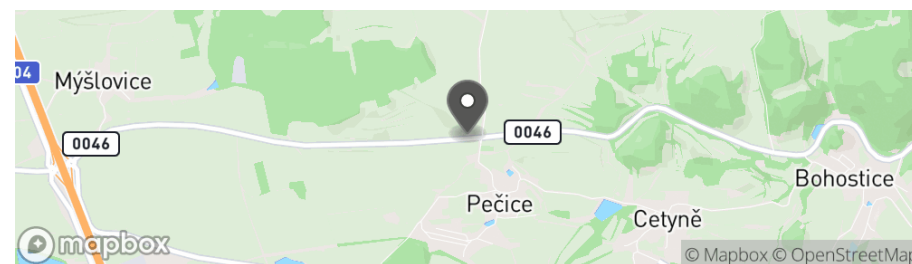

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,776 | Cestmistrovství Příbram | 49,604481N, 14,100838E | ID 15309

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

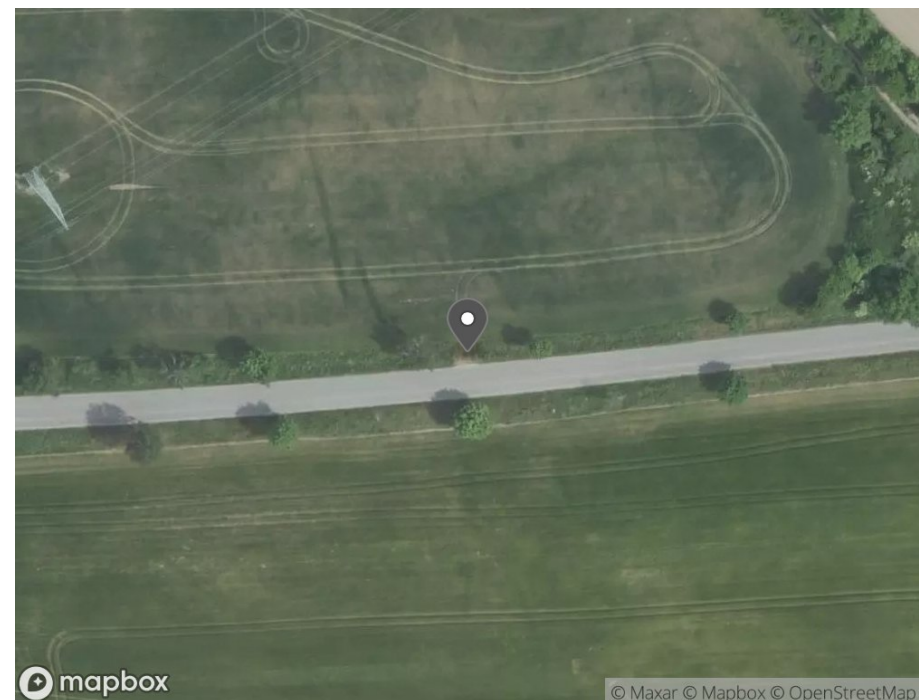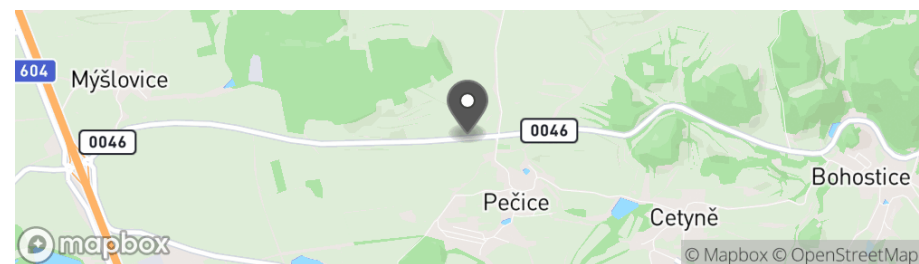

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,214 | Cestmistrovství Příbram | 49,604275N, 14,093051E | ID 15387

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

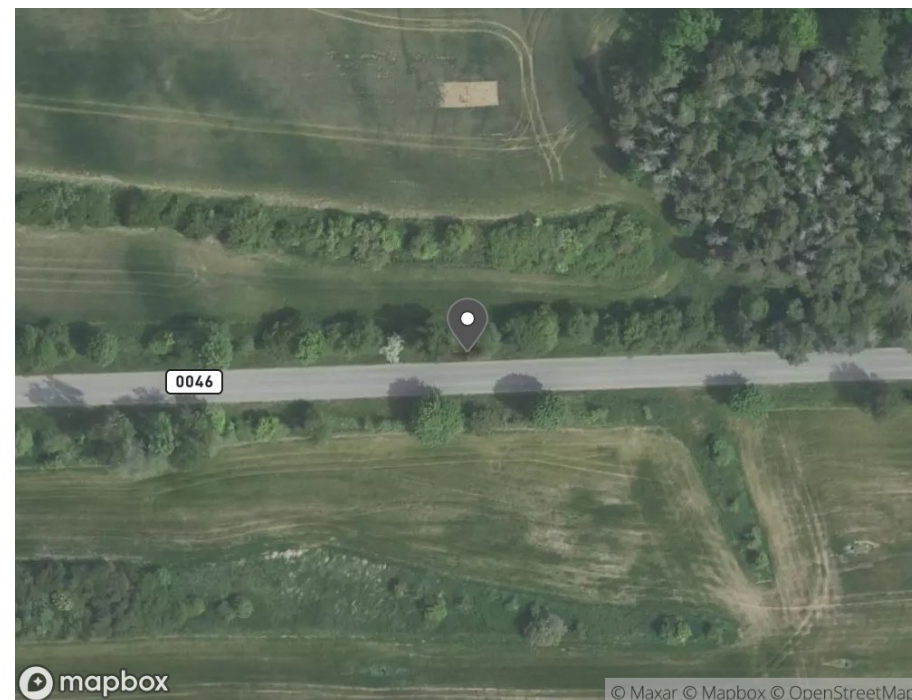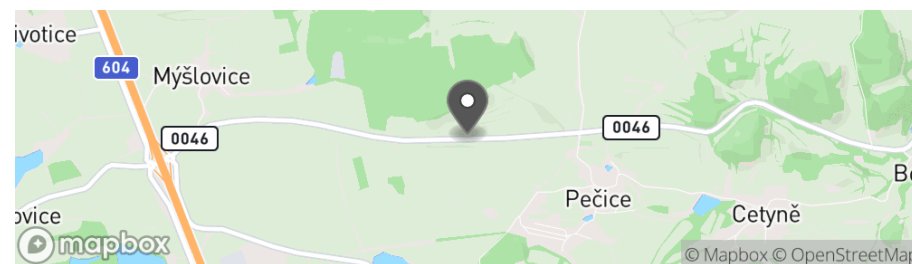

III/0046 - Směr proti staničení | km 2,047 | Cestmistrovství Příbram | 49,604244N, 14,090785E | ID 15317

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.


Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území
 Nejvyšší dovolená rychlost

Extravilán
 90 km/h

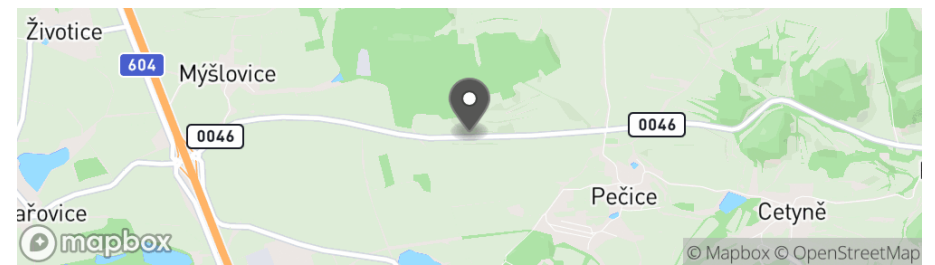

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,932 | Cestmistrovství Příbram | 49,604195N, 14,089213E | ID 15319

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

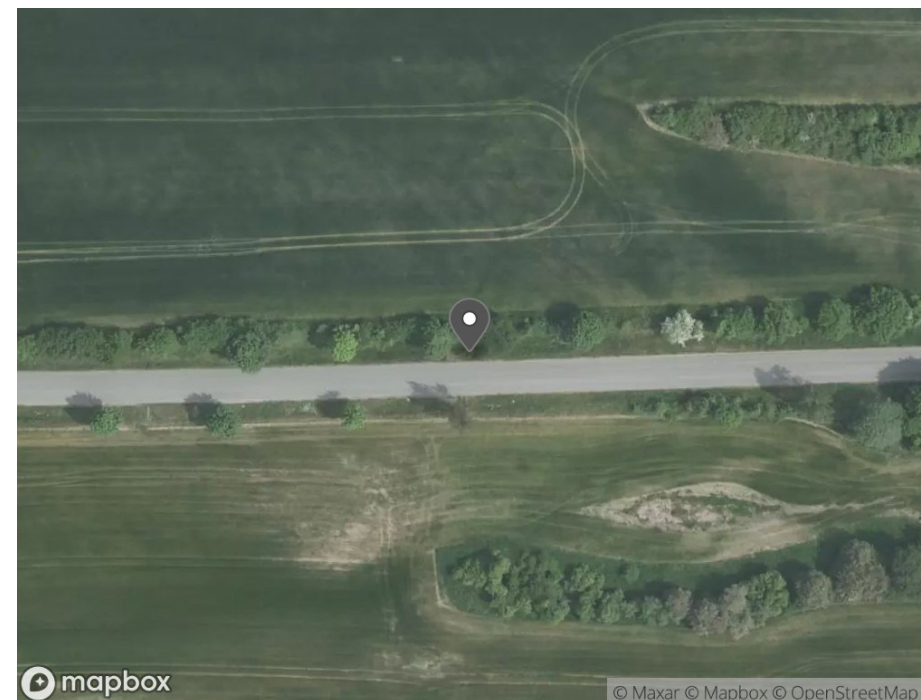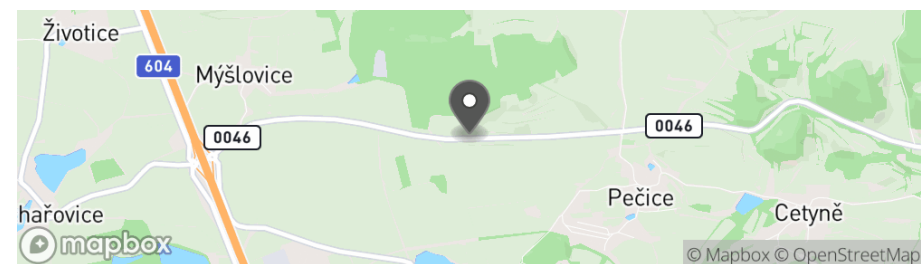

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,790 | Cestmistrovství Příbram | 49,604202N, 14,087224E | ID 15321

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

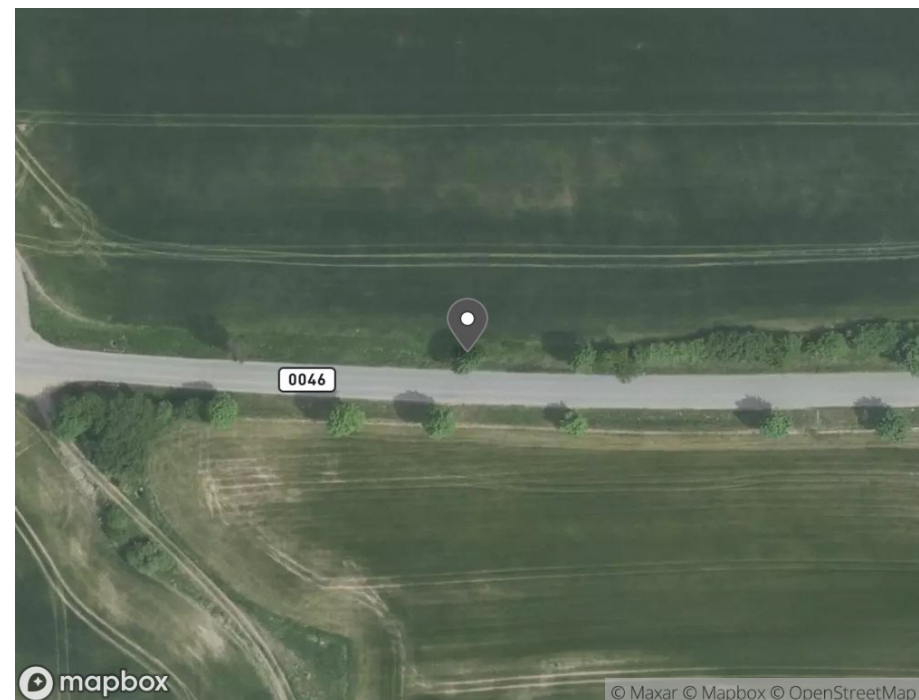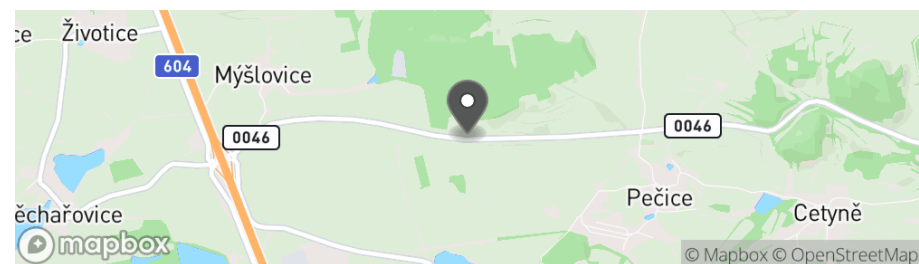

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,717 | Cestmistrovství Příbram | 49,604218N, 14,086181E | ID 15323

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1x - Krátké svodidlo u příčného propustku 1x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Krátké svodidlo před příčným propustkem v obou směrech. Nevhodný typ zádržného zařízení u příčného propustku, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochránění příčného propustku.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	Odstranění stávajícího zádržného zařízení a současně stavební úprava vodohospodářského objektu. Alternativní opatření lze spatřovat v nahrazení stávajícího zádržného zařízení, novým zádržným zařízením odpovídající délky a úrovně zadržení.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

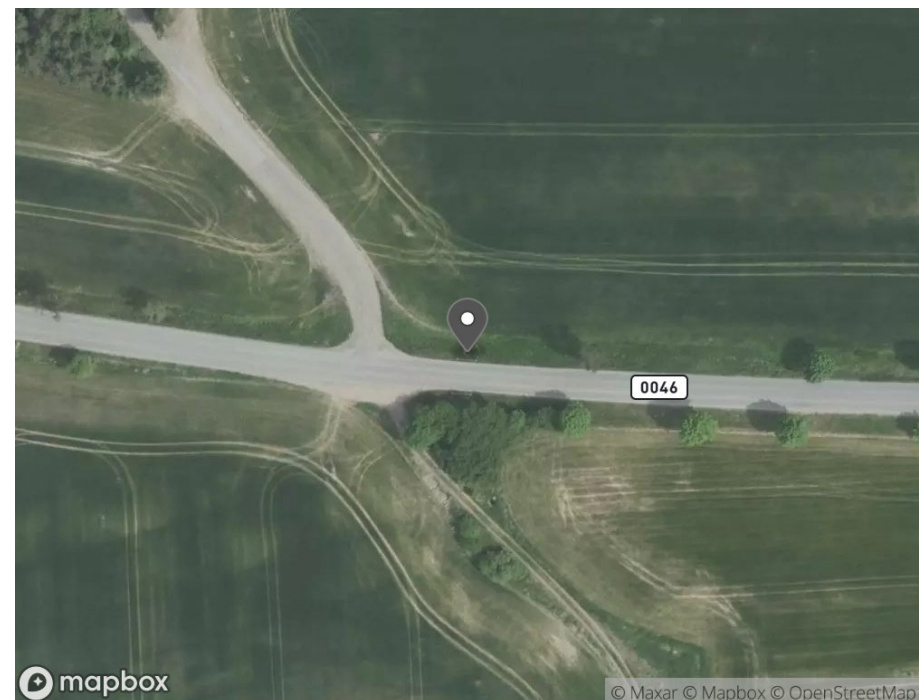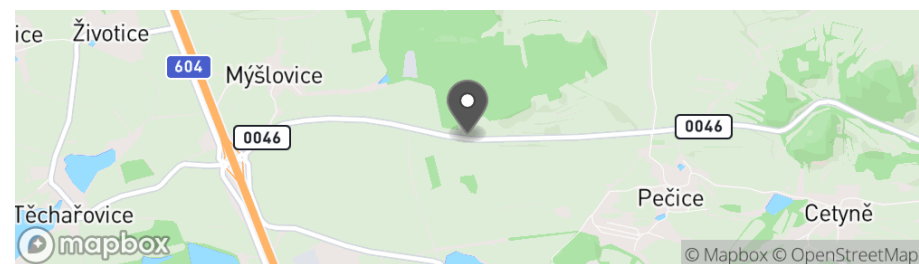

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,647 | Cestmistrovství Příbram | 49,604313N, 14,085238E | ID 15325

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	280 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

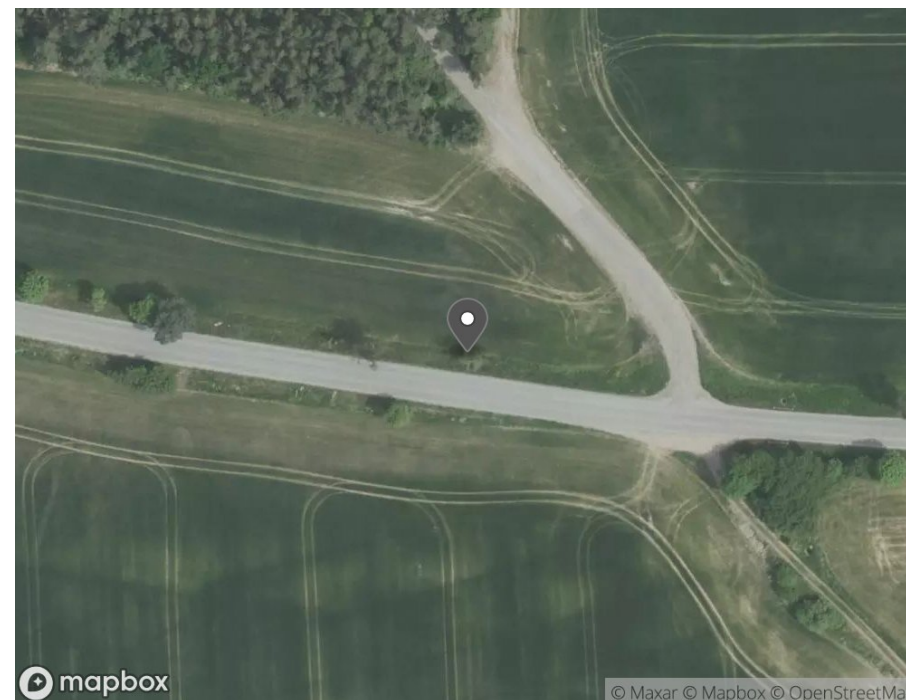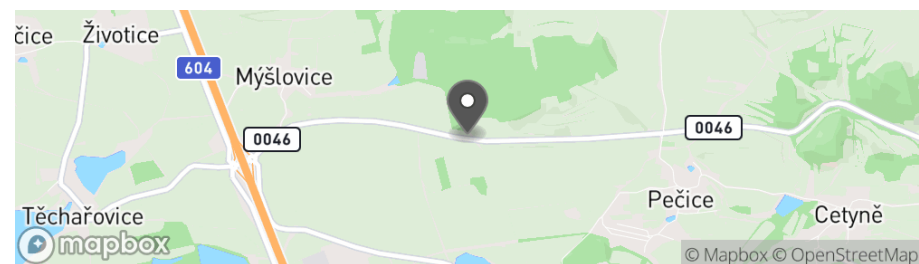

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,352 | Cestmistrovství Příbram | 49,604816N, 14,081258E | ID 15326

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Čela propustku jsou zakryta zelení.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

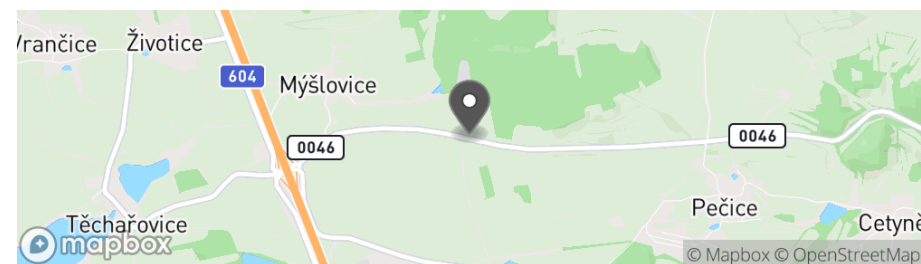

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,334 | Cestmistrovství Příbram | 49,604877N, 14,081013E | ID 15328

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	150 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

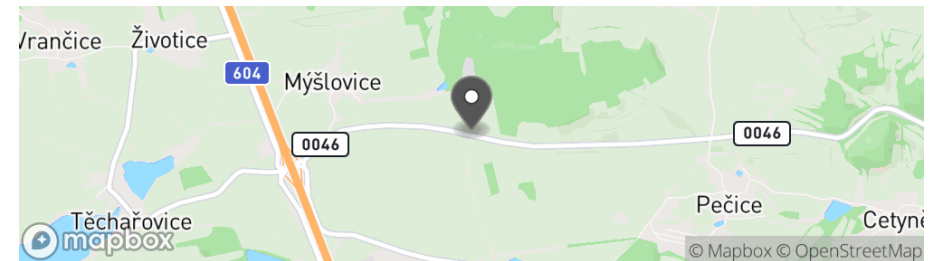

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,173 | Cestmistrovství Příbram | 49,605179N, 14,078859E | ID 15329

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	1 x - Strom
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

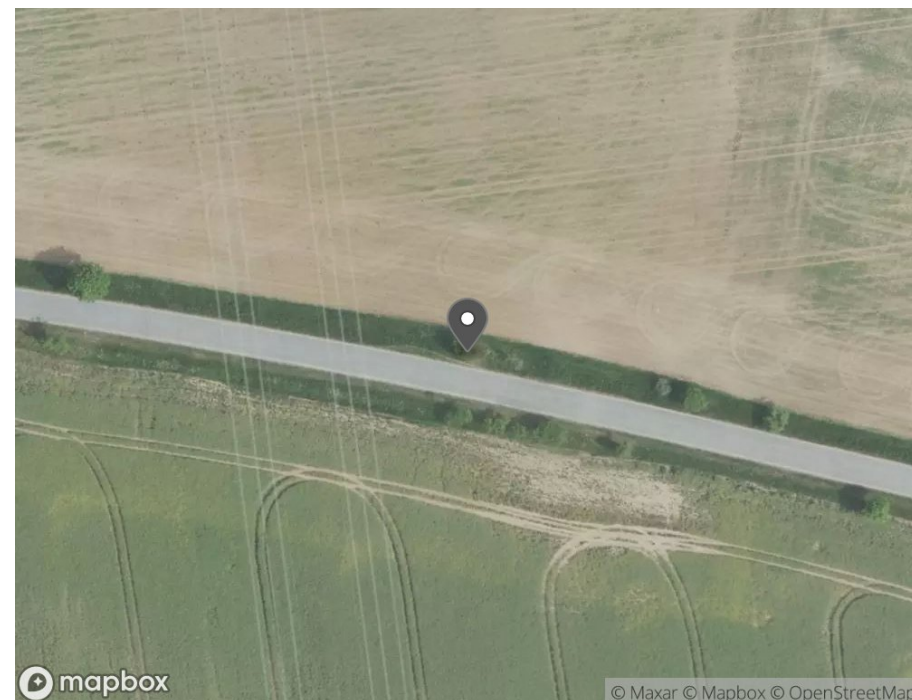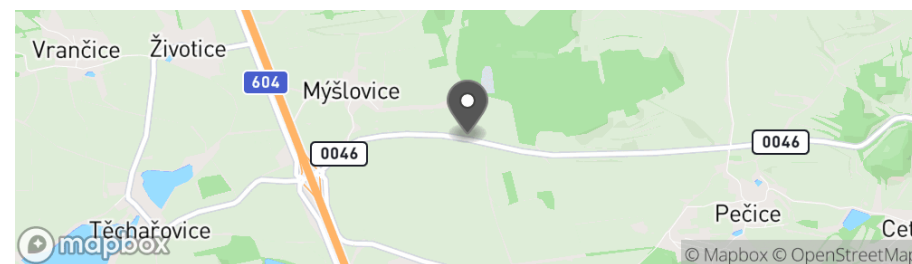

III/0046 - Směr proti staničení | km 1,092 | Cestmistrovství Příbram | 49,605339N, 14,077721E | ID 15388

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	470 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
 Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

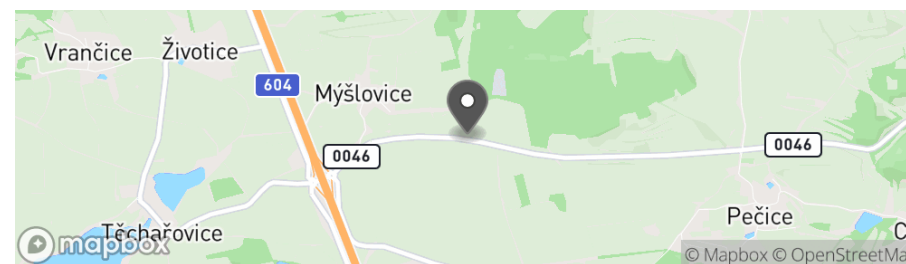

III/0046 - Směr proti staničení | km 0,584 | Cestmistrovství Příbram | 49,605385N, 14,070699E | ID 15389

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	110 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

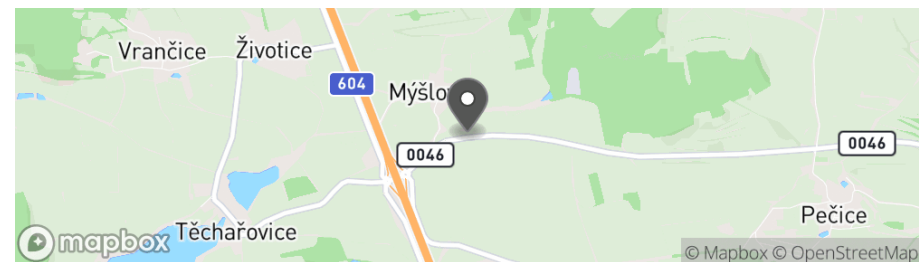

III/0046 - Směr proti staničení | km 0,360 | Cestmistrovství Příbram | 49,604847N, 14,067695E | ID 15331

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1x - Absence nebo opotřebované VDZ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4 na vedlejším rameni křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka	Současně realizace VDZ.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

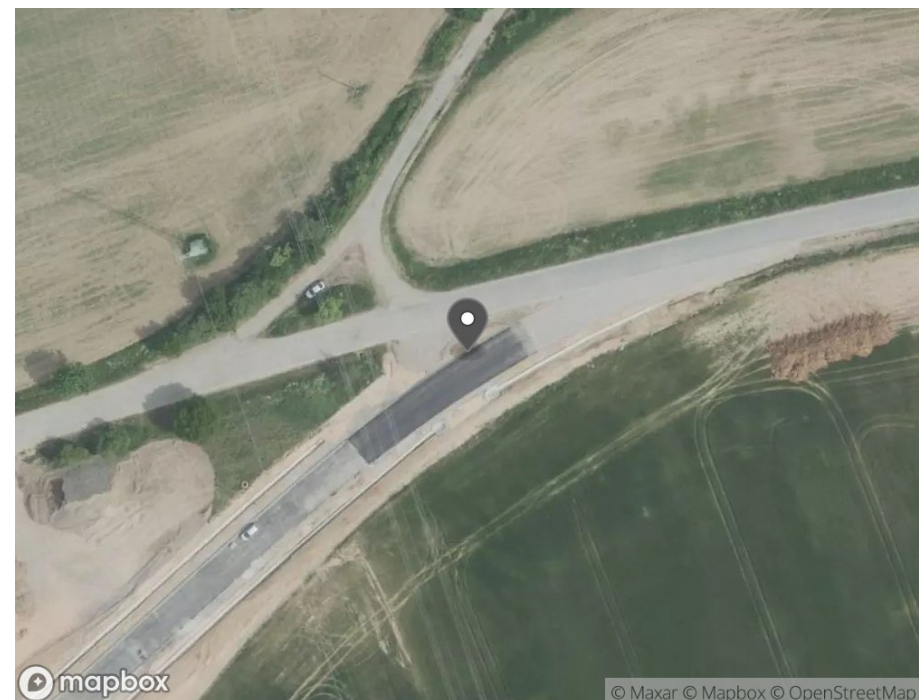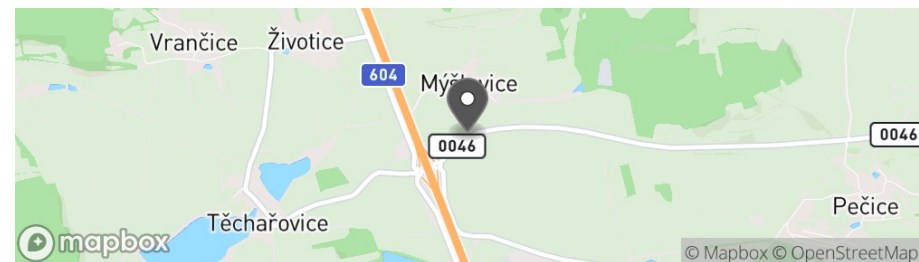

III/0046 - Směr proti staničení | km 0,351 | Cestmistrovství Příbram | 49,604778N, 14,067578E | ID 15333

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	250 m - Neadekvátní hodnota nejvyšší dovolené rychlosti vztahu k okolí komunikace (např. pěší intenzita, sjezdy k nemovitostem)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Snížení nejvyšší dovolené rychlosti pomocí SDZ B 20a na hodnotu 70 km/h
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Extravilán
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

