

III/11822 - Směr staničení | km 5,234 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613380N, 14,192018E | ID 15164

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Reklamní zařízení
Kategorie	1 x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

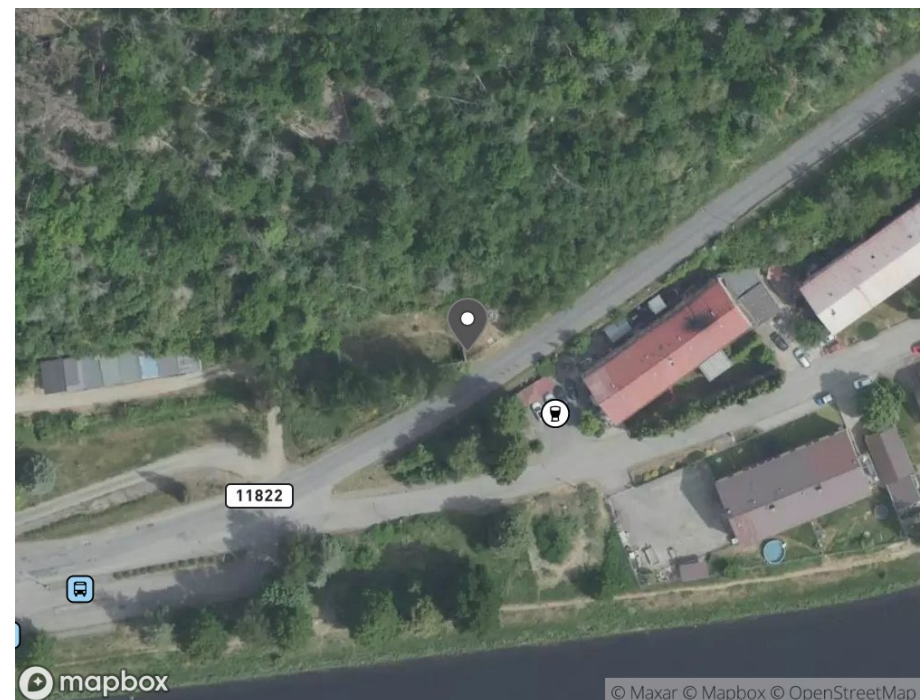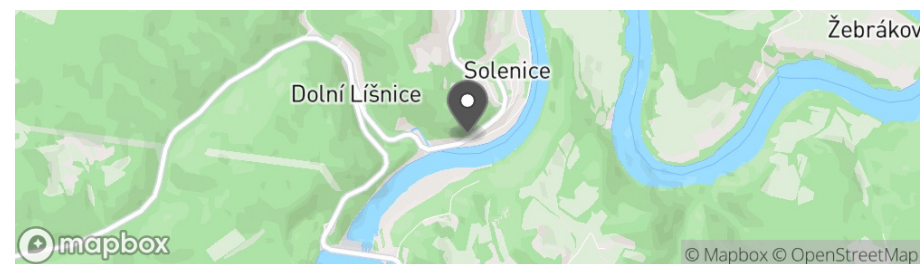

III/11822 - Směr staničení | km 5,278 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613144N, 14,191421E | ID 15165

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	260 m - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDZ V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDZ
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

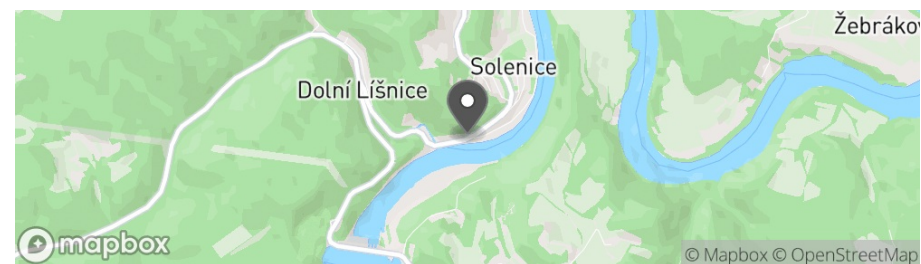

III/11822 - Směr staničení | km 5,334 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613033N, 14,190765E | ID 15393

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Autobusová zastávka
Kategorie	1 x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence SDZ B 24b, E 13 s nápisem MIMO BUS.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava SDZ
Poznámka	Řešit společně se záznamem ID 15223.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

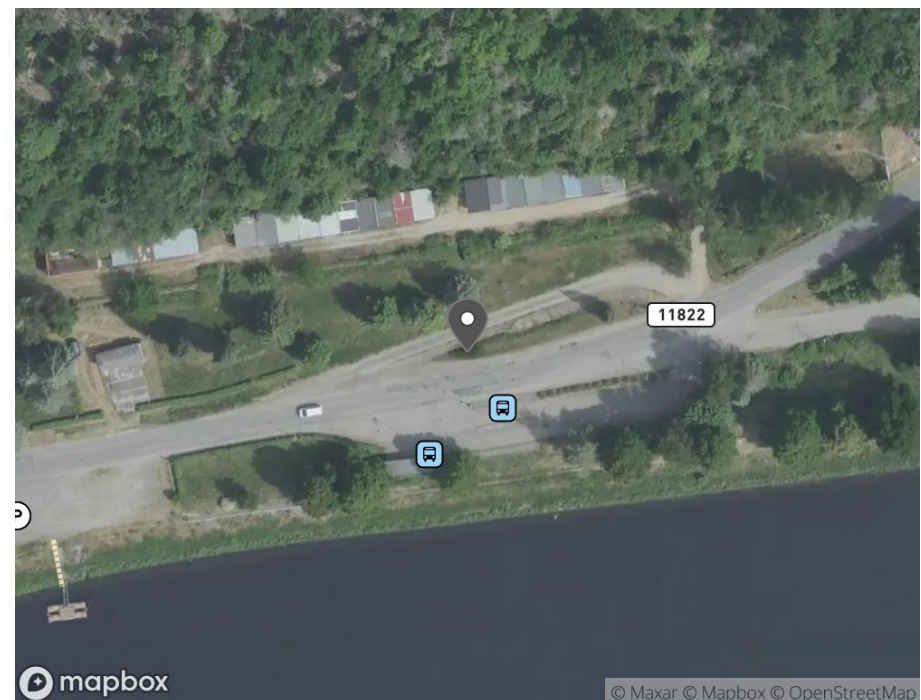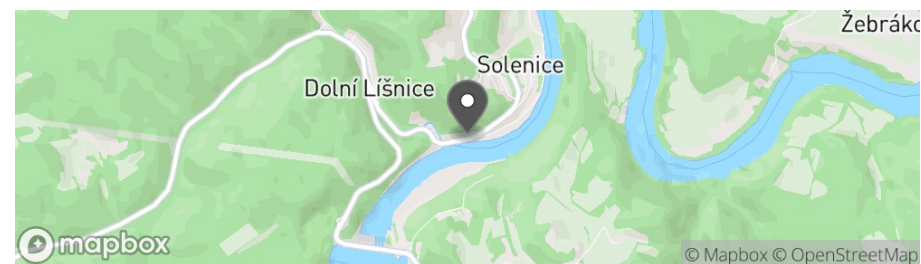

III/11822 - Směr staničení | km 5,497 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,612751N, 14,188556E | ID 15169

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Záchytné zařízení
Kategorie	1 x - Nevhodný typ záchytného zařízení
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka	V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

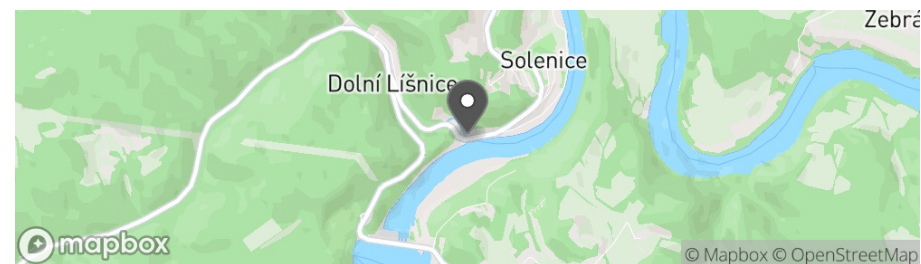

III/1822 - Směr proti staničení | km 5,494 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,612701N, 14,188626E | ID 15218

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie	130 m - Absence pěší infrastruktury
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

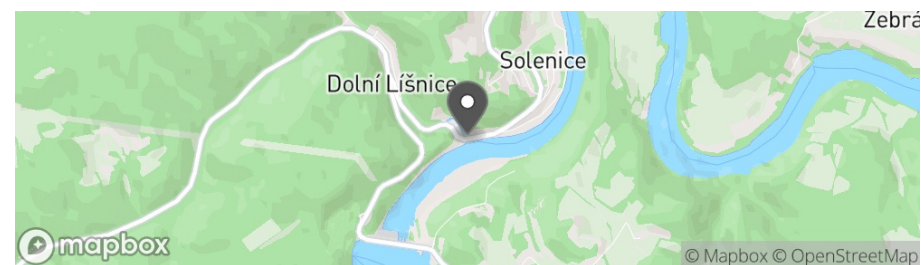

III/1822 - Směr proti staničení | km 5,400 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,612831N, 14,189874E | ID 15222

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu



Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1 x - Neadekvátní umístění SDZ
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 80 m.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Náprava provedení SDZ
Poznámka	Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

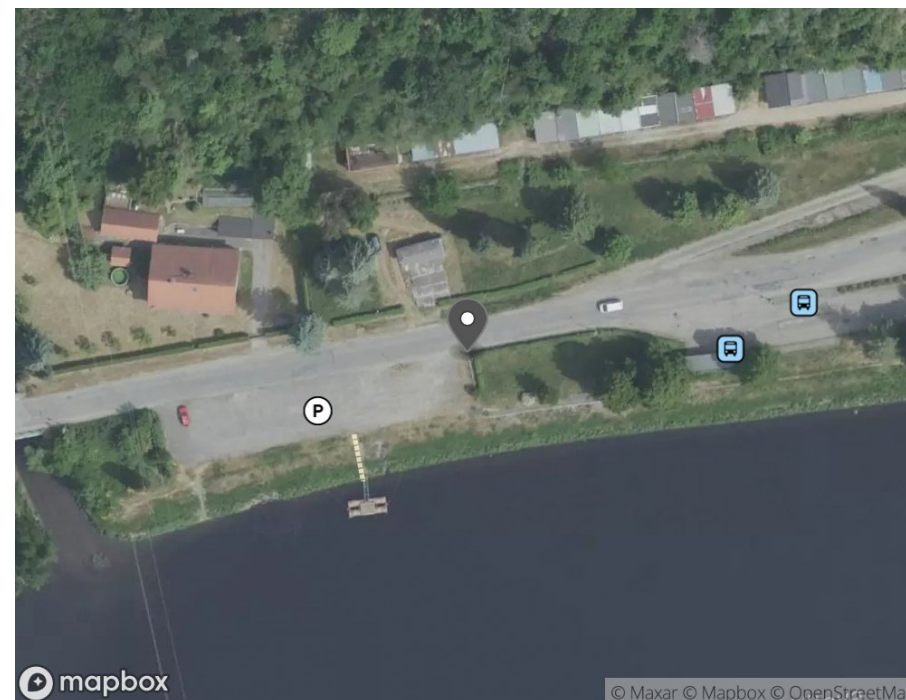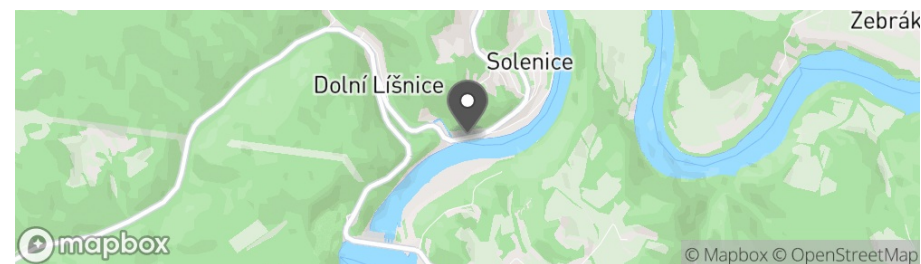

III/11822 - Směr proti staničení | km 5,367 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,612915N, 14,190539E | ID 15223

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Autobusová zastávka
Kategorie	1 x - Absence nebo opotřebované VDZ 1 x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence SDZ B 24a, E 13 s nápisem MIMO BUS. Absence VDZ V 2b.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava SDZ
Poznámka	Současně realizace VDZ. Řešit společně se záznamem ID 15393.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

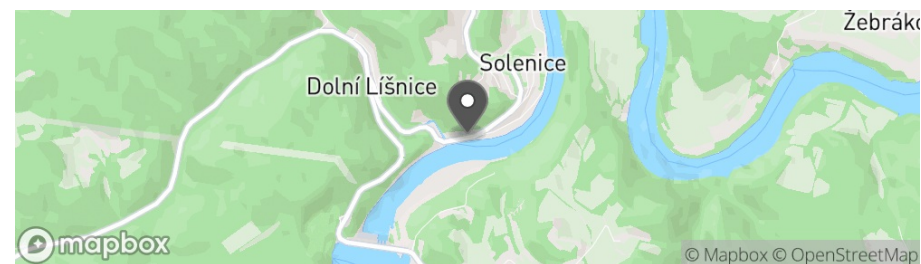

III/1822 - Směr proti staničení | km 5,288 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613049N, 14,191342E | ID 15225

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	1x - Absence nebo opotřebované VDZ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°) 1x - Rozlehlá křižovatka, psychologická přednost v jízdě
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	Absence VDZ V 2b v prostoru křižovatky.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složitě řešení

Lokalizace

Katastrální území Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

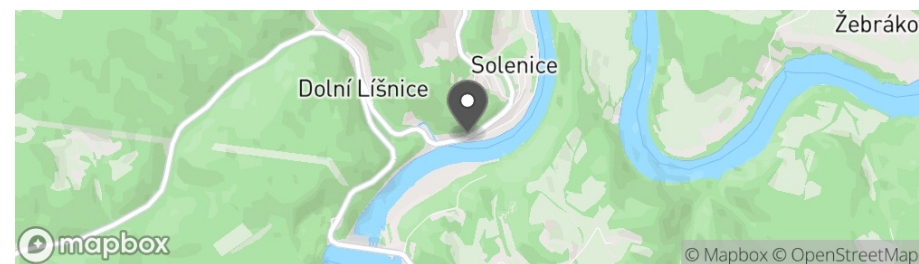

III/11822 - Směr proti staničení | km 5,272 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613132N, 14,191607E | ID 15392

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu


Bezpečnostní deficit	Mezikřižovatkový úsek
Kategorie	235 m - Absence nebo opotřebované VDW
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	Absence VDW V 4.

Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace, oprava VDW
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

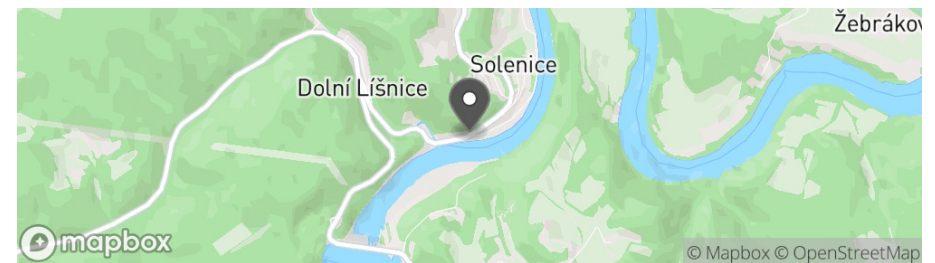

III/11822 - Směr proti staničení | km 5,270 | Cestmistrovství Příbram | Solenice | 49,613129N, 14,191623E | ID 15226

Nově evidováno

BI PK (2024)

Bez reakce



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie	235 m - Absence pěší infrastruktury
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Nápravné opatření

Návrh opatření	Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Lokalizace

Katastrální území	Intravilán - Solenice
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

