

Akce:

# III/2334 VŠETATY, MOST EV. Č. 2334-1 PŘES ODPAD Z RYBNÍKA – PD

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S–JTSK  
Výškový systém: Bpv

## DOKUMENTACE K PDPS

Generální projektant:

**SATRA, SPOL. S R. O.**  
SOKOLSKÁ 32, 120 00, PRAHA 2



Číslo zakázky:

18 381 00

HIP:

Ing. David DVOŘÁČEK

+420 720 951 172

Schválil:

Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant:

Ing. David DVOŘÁČEK

+420 226 206 171

+420 720 951 172

Tech. kontrola:

Ing. Kamil PEJCHAL

Vypracoval:

Ing. David DVOŘÁČEK

+420 602 619 785

+420 720 951 172



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:

KSÚS

Obec:

Všetaty u Rakovníka

Kraj:

Středočeský

Akce:

III/2334 VŠETATY, MOST EV. Č. 2334-1 PŘES ODPAD Z RYBNÍKA – PD

Datum

Stupeň

05/2021

PDPS

Objekt:

Souprava

Č. přílohy

Příloha:

## DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

12



# Obsah

<b>1</b>	<b>Identifikační údaje .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Základní údaje, zdůvodnění průzkumu .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Zájmová lokalita .....</b>	<b>3</b>
3.1	Poloha lokality .....	3
3.2	Přírodní podmínky lokality .....	4
3.3	Dendrologický popis lokality .....	4
<b>4</b>	<b>Závěry průzkumu .....</b>	<b>4</b>

# 1 Identifikační údaje

Stavba:	III/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka – PD
Název přílohy:	Dendrologický průzkum
Katastrální území:	Všetaty u Rakovníka [787493]
Obec:	Všetaty [542598]
Kraj:	Středočeský
Objednatel:	<b>KSÚS Středočeského kraje, p. o.</b> Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ 00066001, DIČ CZ00066001
Investor:	<b>KSÚS Středočeského kraje, p. o.</b> Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ 00066001, DIČ CZ00066001
Nadřízený orgán investora:	<b>Krajský úřad Středočeského kraje</b> Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ 70891095, DIČ CZ70891095
Generální projektant:	<b>SATRA, spol. s r. o.</b> Sokolská 32, 120 00, Praha 2 IČ 18584209, DIČ CZ18584209
Projektant:	<b>Pontex, spol. s r. o.</b> Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČ 40763439, DIČ CZ40763439 Hlavní inženýr projektu: Ing. David Dvořáček

## 2 Základní údaje, zdůvodnění průzkumu

V rámci předmětné stavební akce dojde k rekonstrukci mostu a přilehlých úseků silnice včetně zemního tělesa. Z tohoto důvodu byl v zájmové oblasti proveden dendrologický průzkum.

Cílem průzkumu bylo především určit druhové zařazení a sadovnickou hodnotu dřeviny. Ze získaných údajů byla určena cena dřeviny dle metodiky AOPK.

Poloha zkoumaných dřevin byla geodeticky zaměřena. Na základě získaných poloh byly určeny parcely, na kterých se předmětné dřeviny nacházejí, a jejich vlastníci.

## 3 Zájmová lokalita

### 3.1 Poloha lokality

Zájmová lokalita se nachází na okraji intravilánu obce Všetaty u Zadního rybníka. Zeleň se vyskytuje na násypovém tělese komunikace, resp. hráze rybníka a nivě vodoteče.

Lokalita se nachází na hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Cca 80 m od předmětné lokality se nachází chráněný jedinec dubu letního.

Koryto vodoteče tvoří významný krajinný prvek.

### 3.2 Přírodní podmínky lokality

Zájmové území patří do fytogeografické oblasti mezofytika, leží v fytogeografickém okrsku Křivoklátsko. Vegetační stupeň je kolinní (pahorkatina). Z hlediska klimatických podmínek leží v území v klimatickém regionu MT1 (mírně teplý, suchý, s roční sumou teplot nad +10°C 2400 až 2600, s průměrnou roční teplotou 0–4°C, s průměrným ročním úhrnem srážek 450–550 mm). Z hlediska typu lze krajinu zařadit mezi zemědělské krajiny vrcholně středověké kolinizace vrchovin Carpatica. Nadmořská výška se pohybuje u hodnoty 410–415 m n. m.

### 3.3 Dendrologický popis lokality

Dřeviny zastížené v předmětné lokalitě tvoří doprovodnou zeleň pozemní komunikace, resp. roztroušený břehový porost vodoteče.

Mezi stromy se jedná především o jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*). Mezi keři se jedná především o bez černý (*Sambucus nigra*) a růži šípkovou (*Rosa canina*).

Podrobný výčet a poloha jednotlivých dřevin je zřejmá z příloh dokumentu.

Žádná z dřevin v zájmové lokalitě není chráněná.

## 4 Závěry průzkumu

Stavba se dotýká Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Nedaleko stavby je chráněný strom.

Před zahájením prací na stavební objektu je třeba získat povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Povolení stanoví podmínky, za kterých lze kácení provést.


Dřeviny, které nejsou určeny ke kácení nebo smýcení musí být proti vlivům stavebních prací ochráněny dle ČSN 839061.

Náhradní výsadba není navrhována.

## Přílohy

- tabulka dřevin
- situace

Vypracoval: Ing. David Dvořáček  
6. 5. 2021

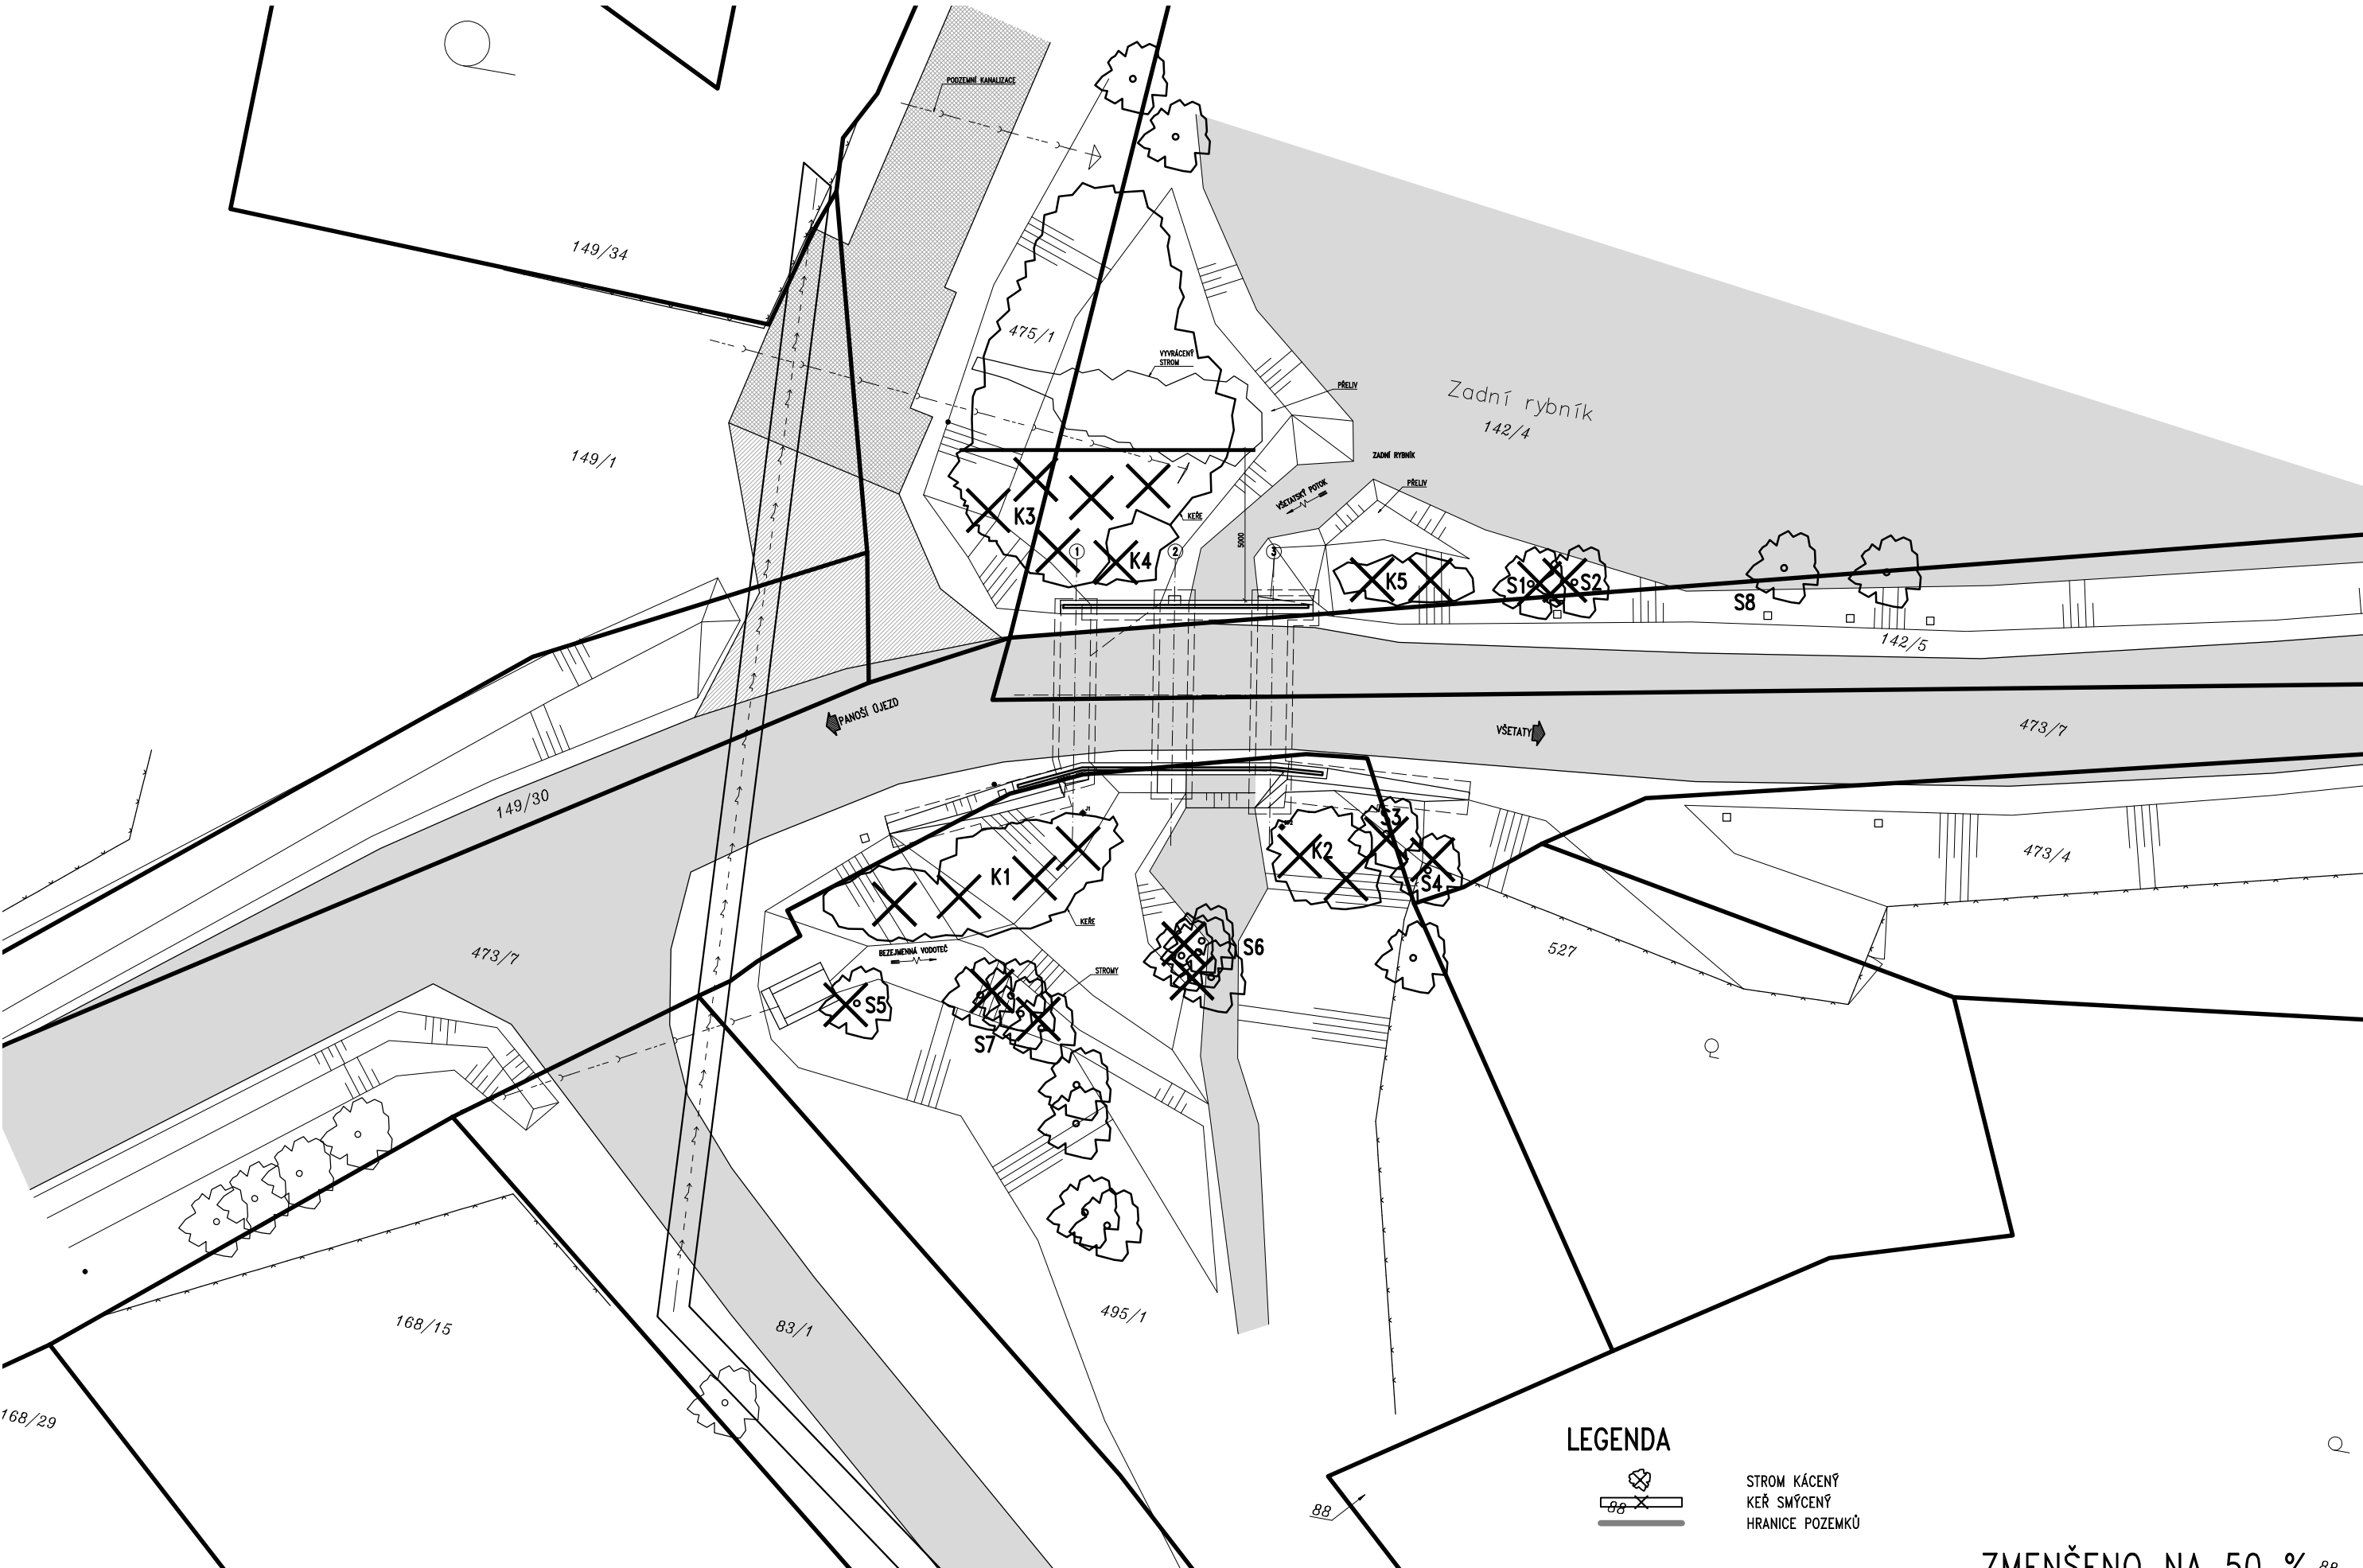

LEGENDA

	STROM KÁCENÝ
	KEŘ SMÝCENÝ
	HRANICE POZEMKŮ

TABULKA DŘEVIN

Údaje o dřevině																Navržený zásah	Údaje o pozemku					
Označení	Název dřeviny		Množství		Průměr	Výška dřeviny	Průměr koruny	Výška nasazení koruny	Obj. kor. odebrané nevh. řezem	Zdravotní stav	Fyziologická vitalita	Atraktivita umístění stromu	Biologický význam stanoviště	Cena dřeviny podle metodiky AOPK/2013	KÚ		Parc. č.	LV	Vlastník	Druh	Způsob využití	
	Český	Vědecký	Strom	Keř																		
			[ks]	[m²]	[m]	[m]	[m]	[m]	[%]	□	□	-	-	[Kč]								
	.id	.nazev	.n	.area	.prumer_kmene	.vyska_stromu	.prumer_koruny	.vyska_nasazeni_koruny	.objemodbrany_rez	.zdravotni_stav	.vitalita	.atraktivita	.biologicky_vyznam_stanoviste		.zasah							
Stromy (S)	1	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	1		0.16	14.0	4.0	4.0	0%	1	1	méně významná	součást stromořadí	15113.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník
	2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	1		0.16	14.0	4.0	4.0	0%	1	1	méně významná	součást stromořadí	15113.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník
	3	třešeň obecná	Prunus avium	1		0.08+0.08	8.0	3.0	1.5	0%	1	1	nízká	součást většího celku	1614.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku
	4	třešeň obecná	Prunus avium	1		0.10	8.0	3.0	1.5	0%	1	1	nízká	součást většího celku	1333.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	473/7	358	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 / Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	ostatní plocha	silnice
	5	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	1		0.25	14.0	5.0	3.0	0%	1	1	nízká	součást většího celku	12243.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku
	6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	1		0.05+0.05+0.1+0.1+0.1+0.15+0.15+0.20+0.20	14.0	4.0	2.0	0%	1	1	nízká	součást většího celku	24572.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku
	7	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	4		0.15	14.0	4.0	2.0	0%	1	1	nízká	součást většího celku	6642.-	kácení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku
	8	dub letní	Quercus robur	1		0.55	16.0	7.0	4.0	0%	1	1	méně významná	součást stromořadí	78191.-		Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník
		Σ	Dřeviny určené ke kácení												76630.-	kácení						
	Σ	Dřeviny určené k ochraně												0.-	ochrana							
Keře (K)	1	bez černý	Sambucus nigra		22									520.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku	
	2	bez černý	Sambucus nigra		8									189.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	495/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	vodní plocha	koryto vod. toku	
	3a	bez černý	Sambucus nigra		8									189.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	475/1	10001	Obec Všetaty, č. p. 81, 27021 Všetaty	orná půda	-	
	3b	bez černý	Sambucus nigra		17									401.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník	
	4	růže šípková	Rosa canina		4									94.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník	
	5	dub letní	Quercus robur		5									118.-	smýcení	Všetaty u Rakovníka	142/4	259	Farmářský statek Všetaty s.r.o., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	vodní plocha	rybník	
		Σ	Keře určené ke smýcení											1511.-	smýcení							
	Σ	Keře určené k ochraně												0.-	ochrana							

Legenda:

Objem koruny odebrané nevhodným řezem - určuje se odhadem

Zdravotní stav

- 0 - výborný  
1 - dobrý  
2 - zhoršený  
3 - výrazně zhoršený  
4 - silně narušený  
5 - havarijní

Fyziologická vitalita

- 0 - výborná  
1 - mírně narušená  
2 - zřetelně narušená  
3 - výrazně snížená  
4 - zbytková vitalita  
5 - odumřelý strom

Atraktivita stromu

- vyšoká  
střední  
méně významná  
nízká  
památný strom

Biologický význam stanoviště

- soliterní strom  
součást stromořadí  
součást většího celku

Názvy stromů musí existovat i v databázi : d:\Honza\Lua\AOPK.lua