

Příloha 3

Vizuální prohlídka vozovky

- 3_1 Souhrn porušení na homogenních úsecích**
- 3_2 Legenda grafického zobrazení poruch**
- 3_3 Grafické schéma porušení vozovky**
- 3_4 Mapa klasifikace stavu dle TP82**

Vizuální prohlídka - stav porušení povrchu



Zákazník: HBH Projekt spol. s r.o.

Silnice: III/111

Úseky: 24 - 28

Název akce: Český Šternberk - Nechyby

Datum měření: 26.11.2019

Datum zpracování: 04.12.2019

Kriteria pro zatřídění: TP87 NÚP=D 1

Měřil: Žůrek, Kaděrk

Vyhodnotil: Mališ

Typ povrchu vozovky: AC

Soupis zkratk typů krytové vrstvy

AC asfaltový beton
 CB cementový beton
 PM penetrační makadam asfaltový
 N nátěr
 EKZ emuzlní kalový zákryt
 MK mikrokoberec
 DL dlažba

Návrhová úroveň porušení (NÚP)

D 0 Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní MK, silnice I. třídy
 D 1 Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné MK
 Odstavné a parkovací plochy
 D 2 Obslužné MK s dopr. zatížením v V. a VI. třídě
 Dočasné a účelové komunikace
 Odstavné a parkovací plochy


							Plocha [m ²]										Poměr k celkové ploše [%]										Stav	Stav dle jednotlivých poruch									
Silnice	Úsek	Kryt	Od [m]	Do [m]	Délka [m]	Plocha [m ²]	Trhlina úzké	Trhlina široké	Trhlina síťové	Hlubková koroze	Výtluky	Deformace	Koleje [mm]	Ztráta drsnosti	Ztráta kameniva z	Vysprávk	Trhlina úzké	Trhlina široké	Trhlina síťové	Hlubková koroze	Výtluky	Deformace	Koleje	Ztráta drsnosti	Ztráta kameniva z	Vysprávk		Trhlina	Trhlina	Trhlina	Hlubková	Výtluky	Deformace	Koleje	Ztráta	Ztráta kam.	Vysprávk
111	24	AB	25 500	26 274	774	4 877	394	0	520	0	0,0	252	0	0	0	89	8	0	11	0	0,00	5	0	0	0	2	5	3	1	5	1	1	4	1	1	1	2
111	24	AB	26 274	27 015	741	4 668	483	0	3	2	0,0	639	0	0	0	633	10	0	0	0	0,00	14	0	0	0	14	5	4	1	2	2	1	5	1	1	1	4
111	25	AB	27 015	28 389	1 374	7 557	2392	0	172	0	1,0	175	0	0	0	2529	32	0	2	0	0,01	2	0	0	0	33	5	5	1	3	1	2	3	1	1	1	5
111	25	AB	28 389	29 757	1 368	7 524	1876	0	379	36	0,0	871	0	0	0	1470	25	0	5	0	0,00	12	0	0	0	20	5	5	1	4	2	1	5	1	1	1	4
111	26	AB	29 757	30 640	883	5 563	771	0	6	1	0,0	12	0	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4	4	1	2	2	1	2	1	1	1	1
111	26	AB	30 640	31 382	742	4 675	881	0	11	2	0,0	0	0	0	0	1099	19	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24	4	4	1	2	2	1	1	1	1	1	5
111	27	AB	31 382	32 537	1 155	7 277	713	0	69	3	0,0	30	0	0	0	170	10	0	1	0	0,00	0	0	0	0	2	3	3	1	2	2	1	2	1	1	1	2
111	27	AB	32 537	32 693	156	983	6	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
111	28	AB	32 693	33 418	725	4 713	233	0	39	0	0,0	153	0	0	0	0	5	0	1	0	0,00	3	0	0	0	0	4	3	1	2	1	1	4	1	1	1	1
111	28	AB	33 418	34 103	685	4 453	490	0	102	0	0,0	108	0	0	0	1044	11	0	2	0	0,00	2	0	0	0	23	4	4	1	3	1	1	3	1	1	1	5
111	28	AB	34 103	34 621	518	3 367	674	0	274	0	0,0	100	0	0	0	427	20	0	8	0	0,00	3	0	0	0	13	5	5	1	4	1	1	3	1	1	1	4
111	28	AB	34 621	35 168	547	3 556	816	0	605	0	0,5	590	0	0	0	222	23	0	17	0	0,01	17	0	0	0	6	5	5	1	5	1	2	5	1	1	1	3
111	28	AB	35 168	35 201	33	195	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Legenda grafického zobrazení poruch

Poruchy plošné [10-100%]	
Deformace	
Hlubková koroze	
Výtluky	
Mozaikové trhliny	
Sít'ové trhliny	
Ohlazení povrchu zrn	
Pocení povrchu	
Ztráta kameniva z nátěru	
Plošné vysprávk	
Koleje	 < 14 mm
	 15-24 mm
	 25-36 mm
	 > 36 mm


Poruchy bodové :		
Deformace lokální	3 m ²	
Trhlina mozaiková lokální	3 m ²	
Trhlina sít'ová lokální	3 m ²	
Eroze	0,5 m ²	
Výtluk	0,5 m ²	
Vysprávka	0,5 m ²	
Podélná trhlina úzká		
Podélná trhlina široká		
Podélná trhlina rozvětvená		
Trhlina příčná úzká		
Trhlina příčná široká		
Trhlina příčná rozvětvená		


Poruchy ostatní :	
Hrbol	
Pokles	
Obrus	
Most	
Obrubník	
Krajnice	
Příkop	
Pracovní spára	
Uživatelské rozhraní	

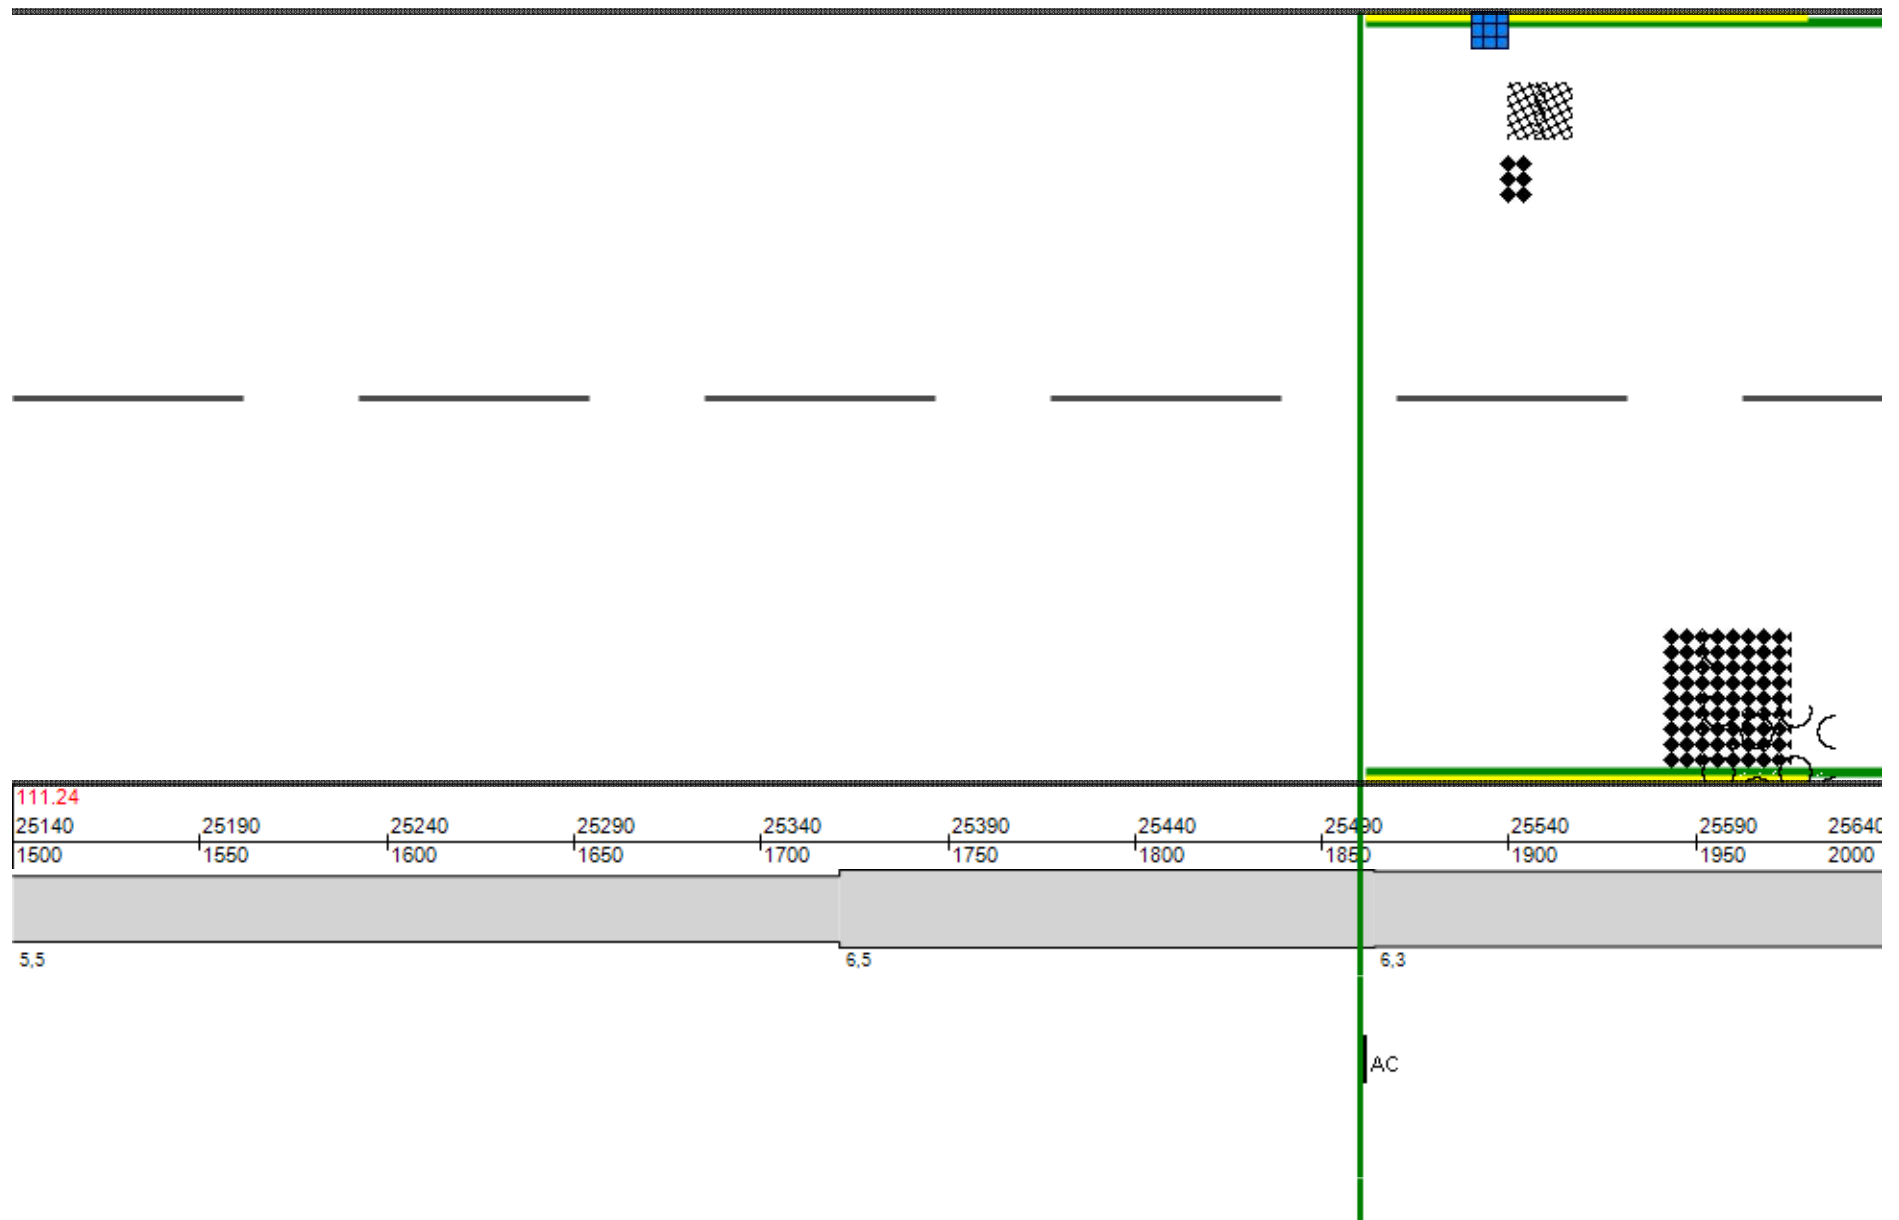


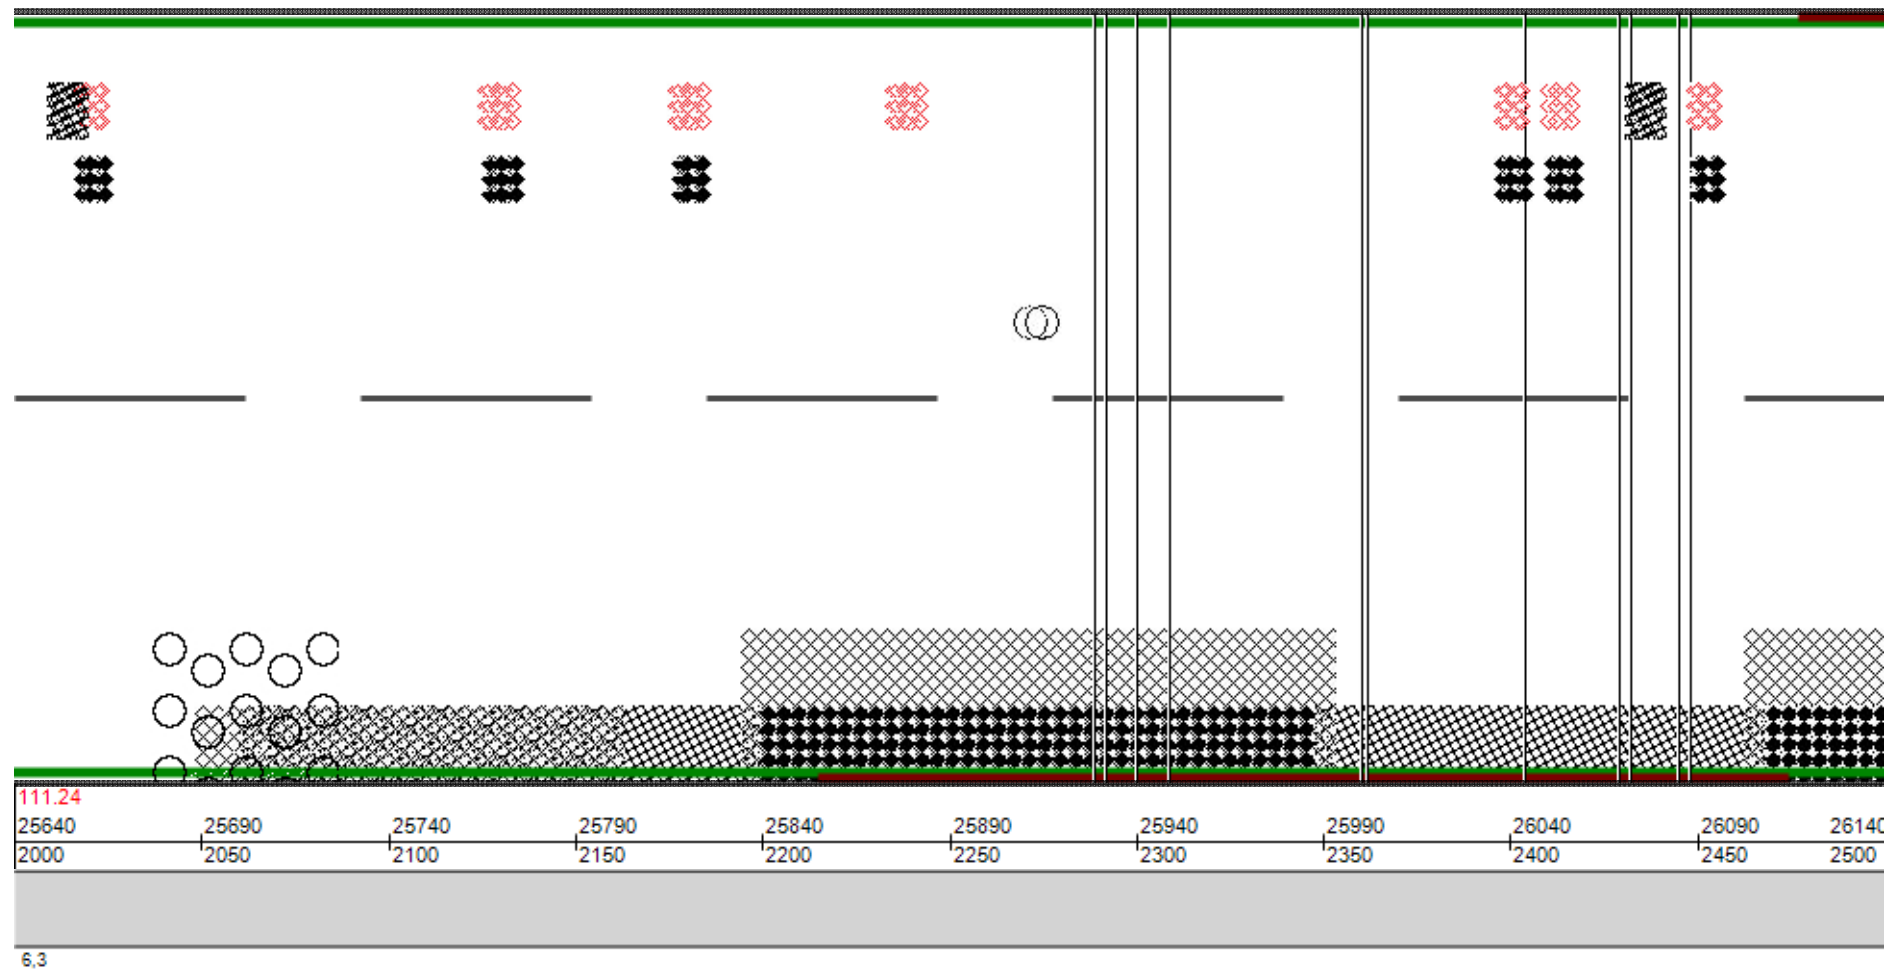



K.C.STERNBERK

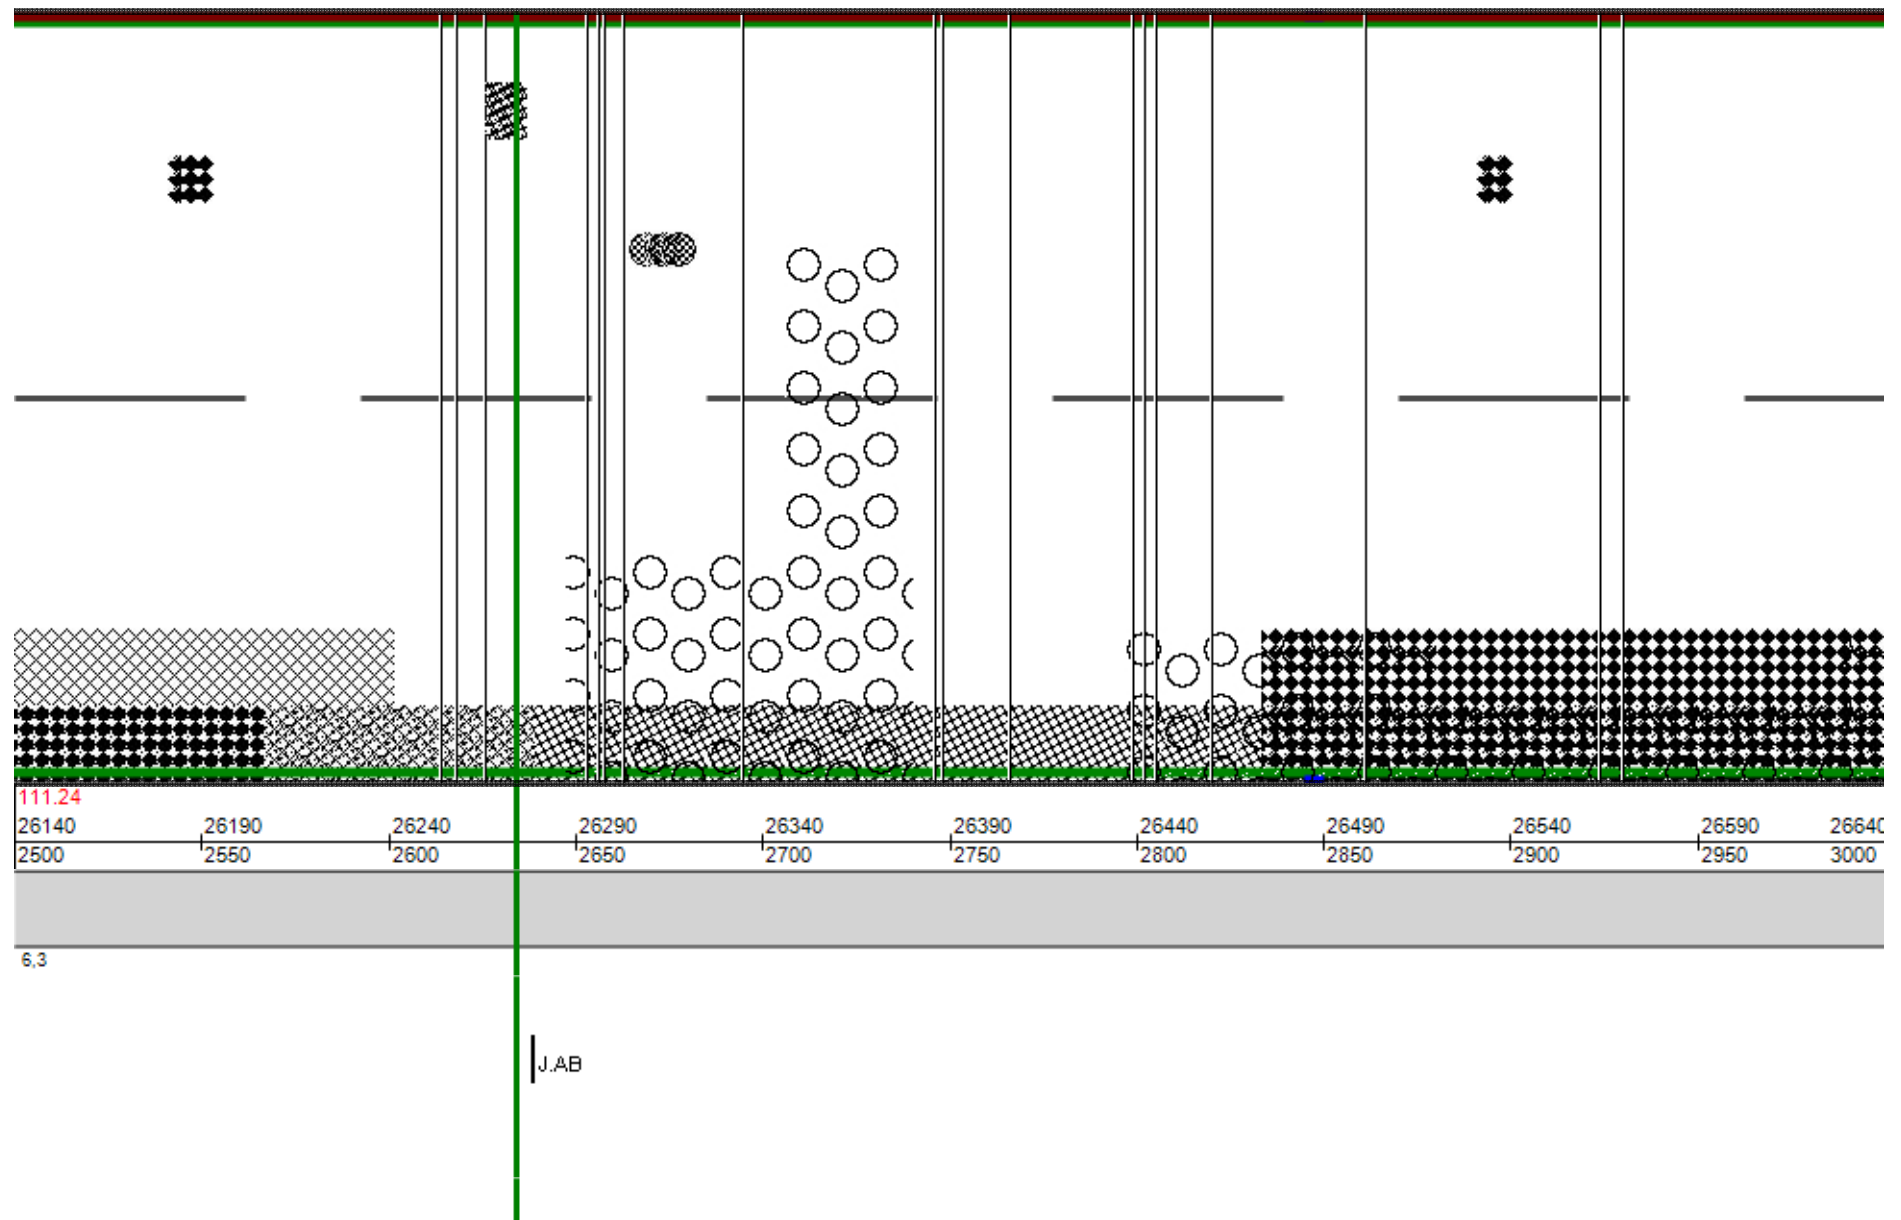

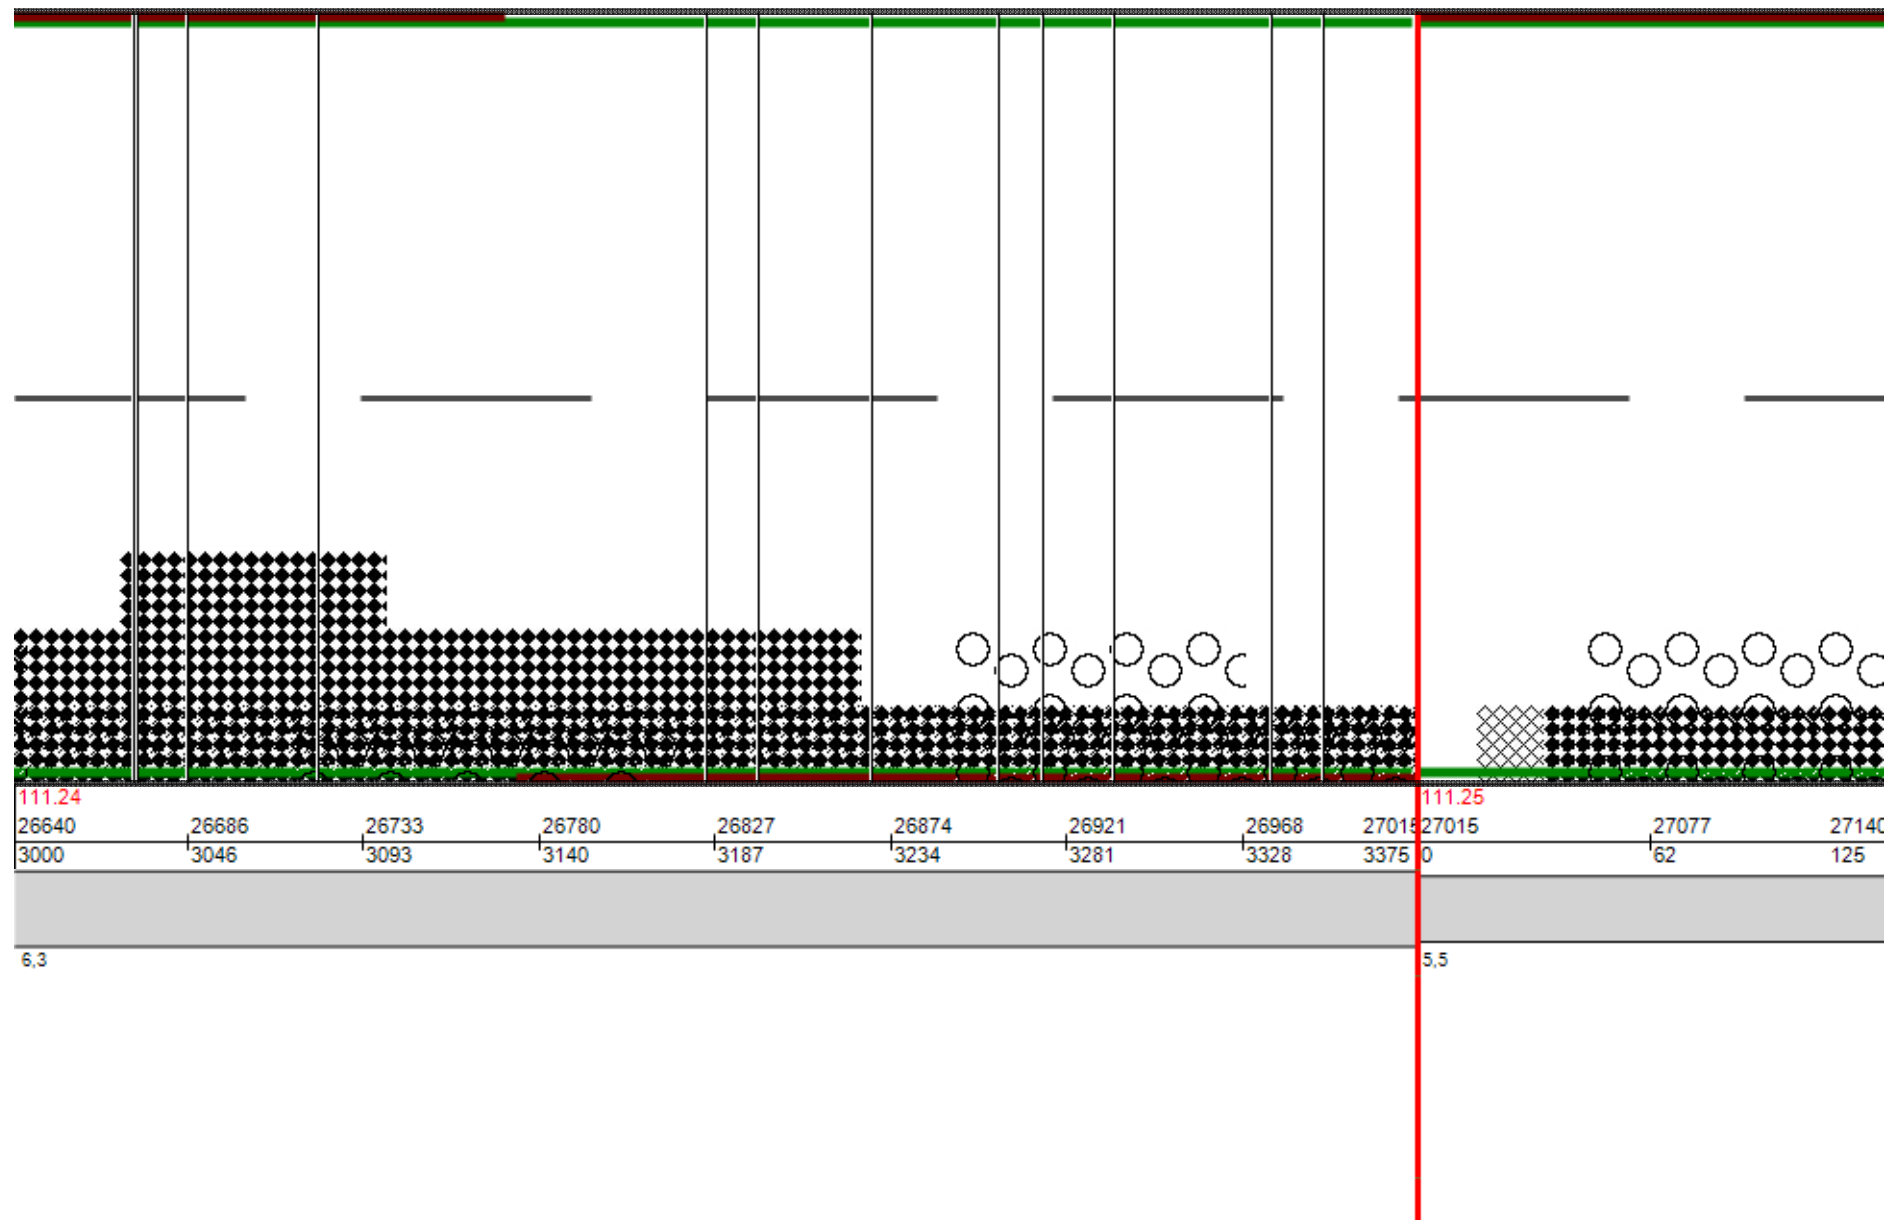


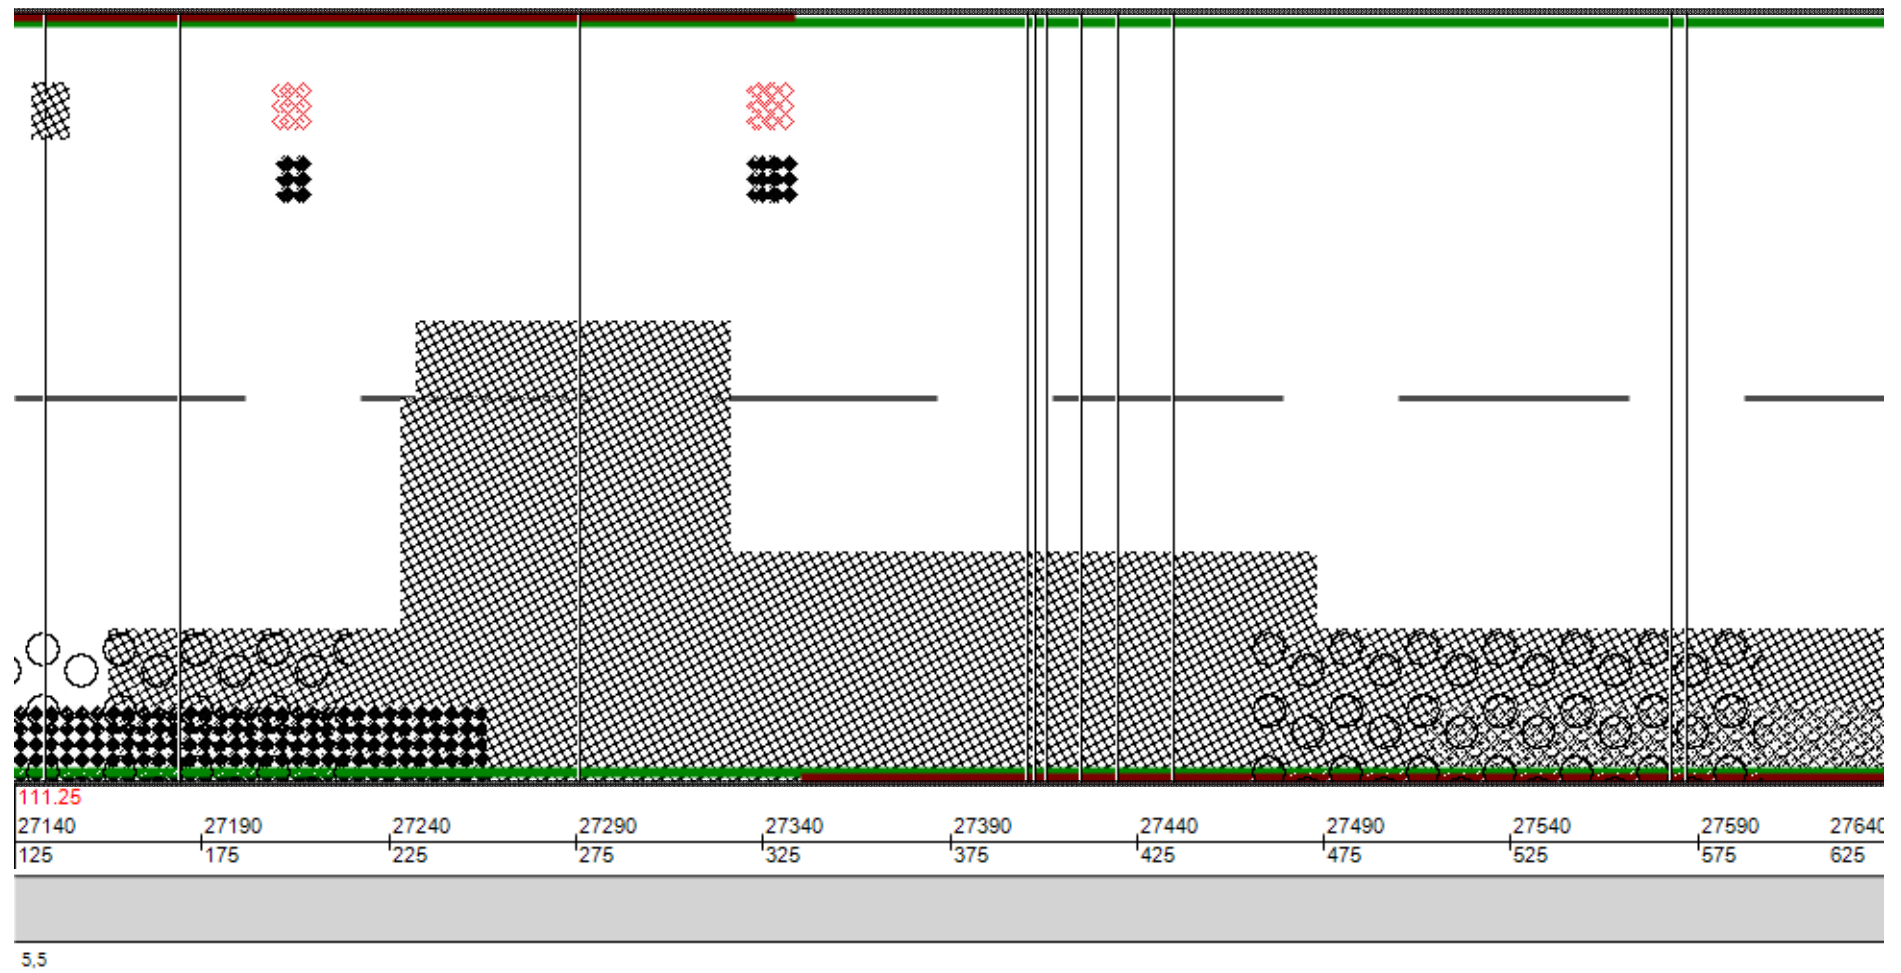


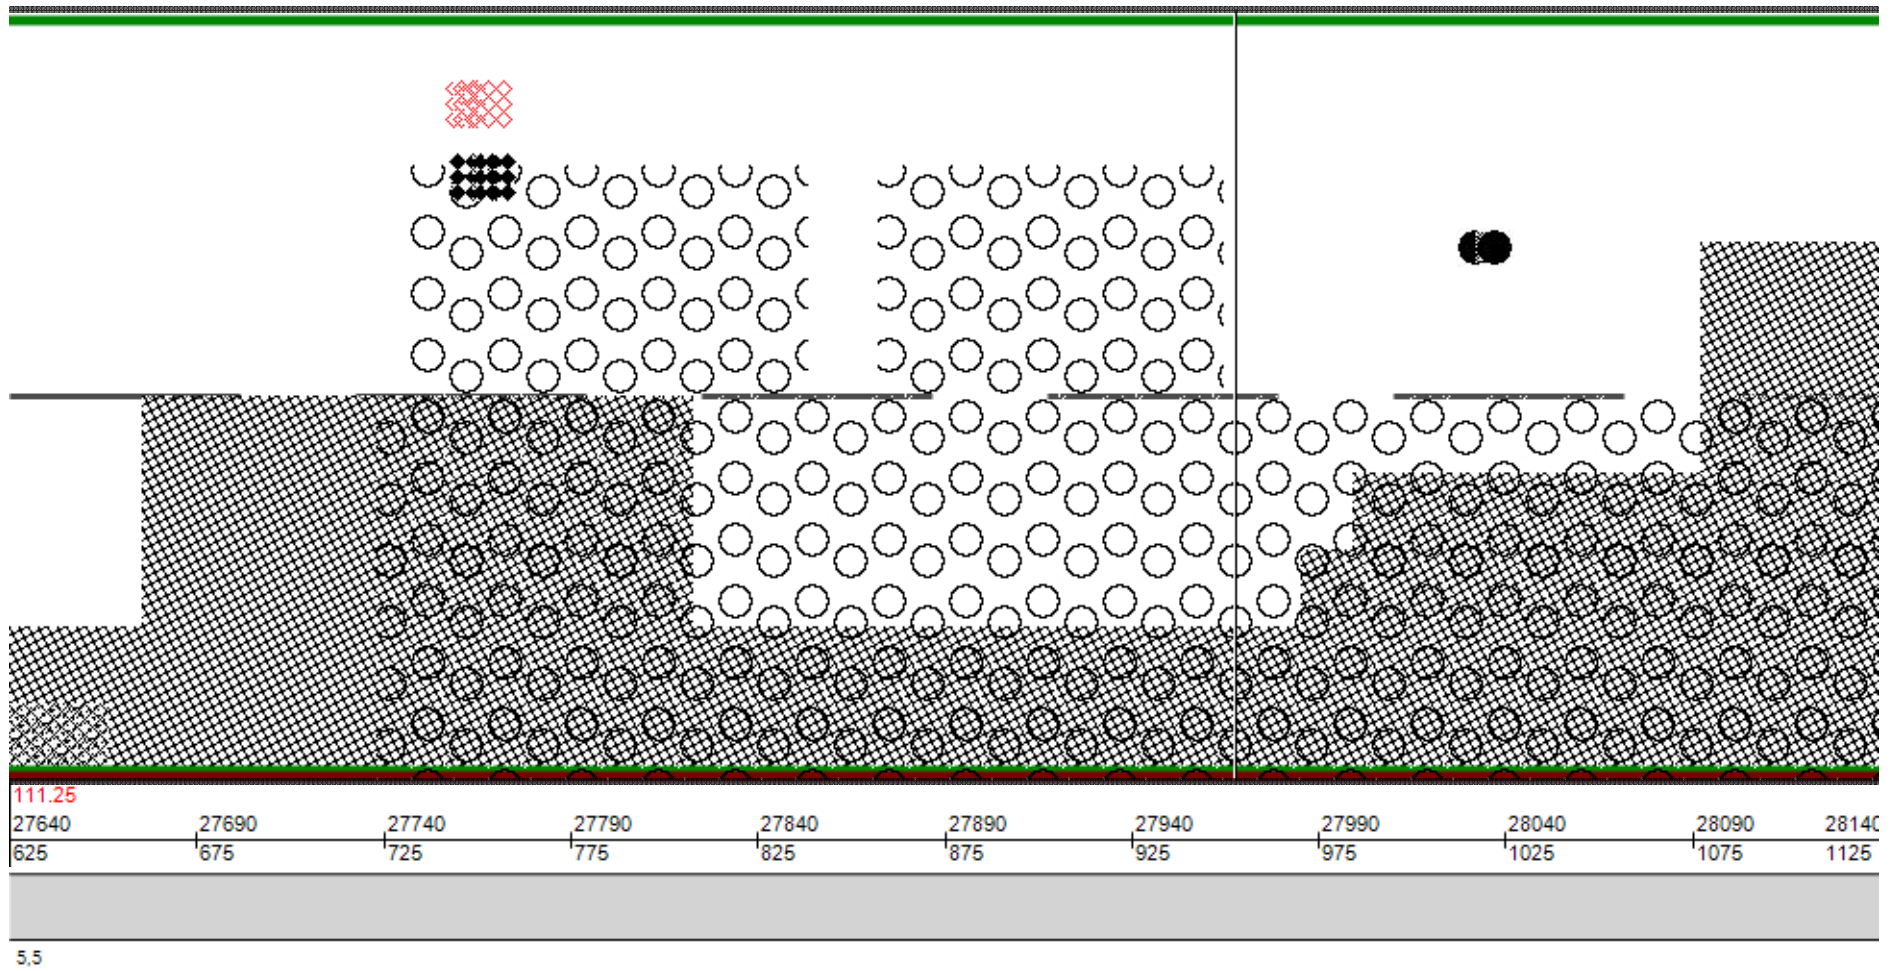


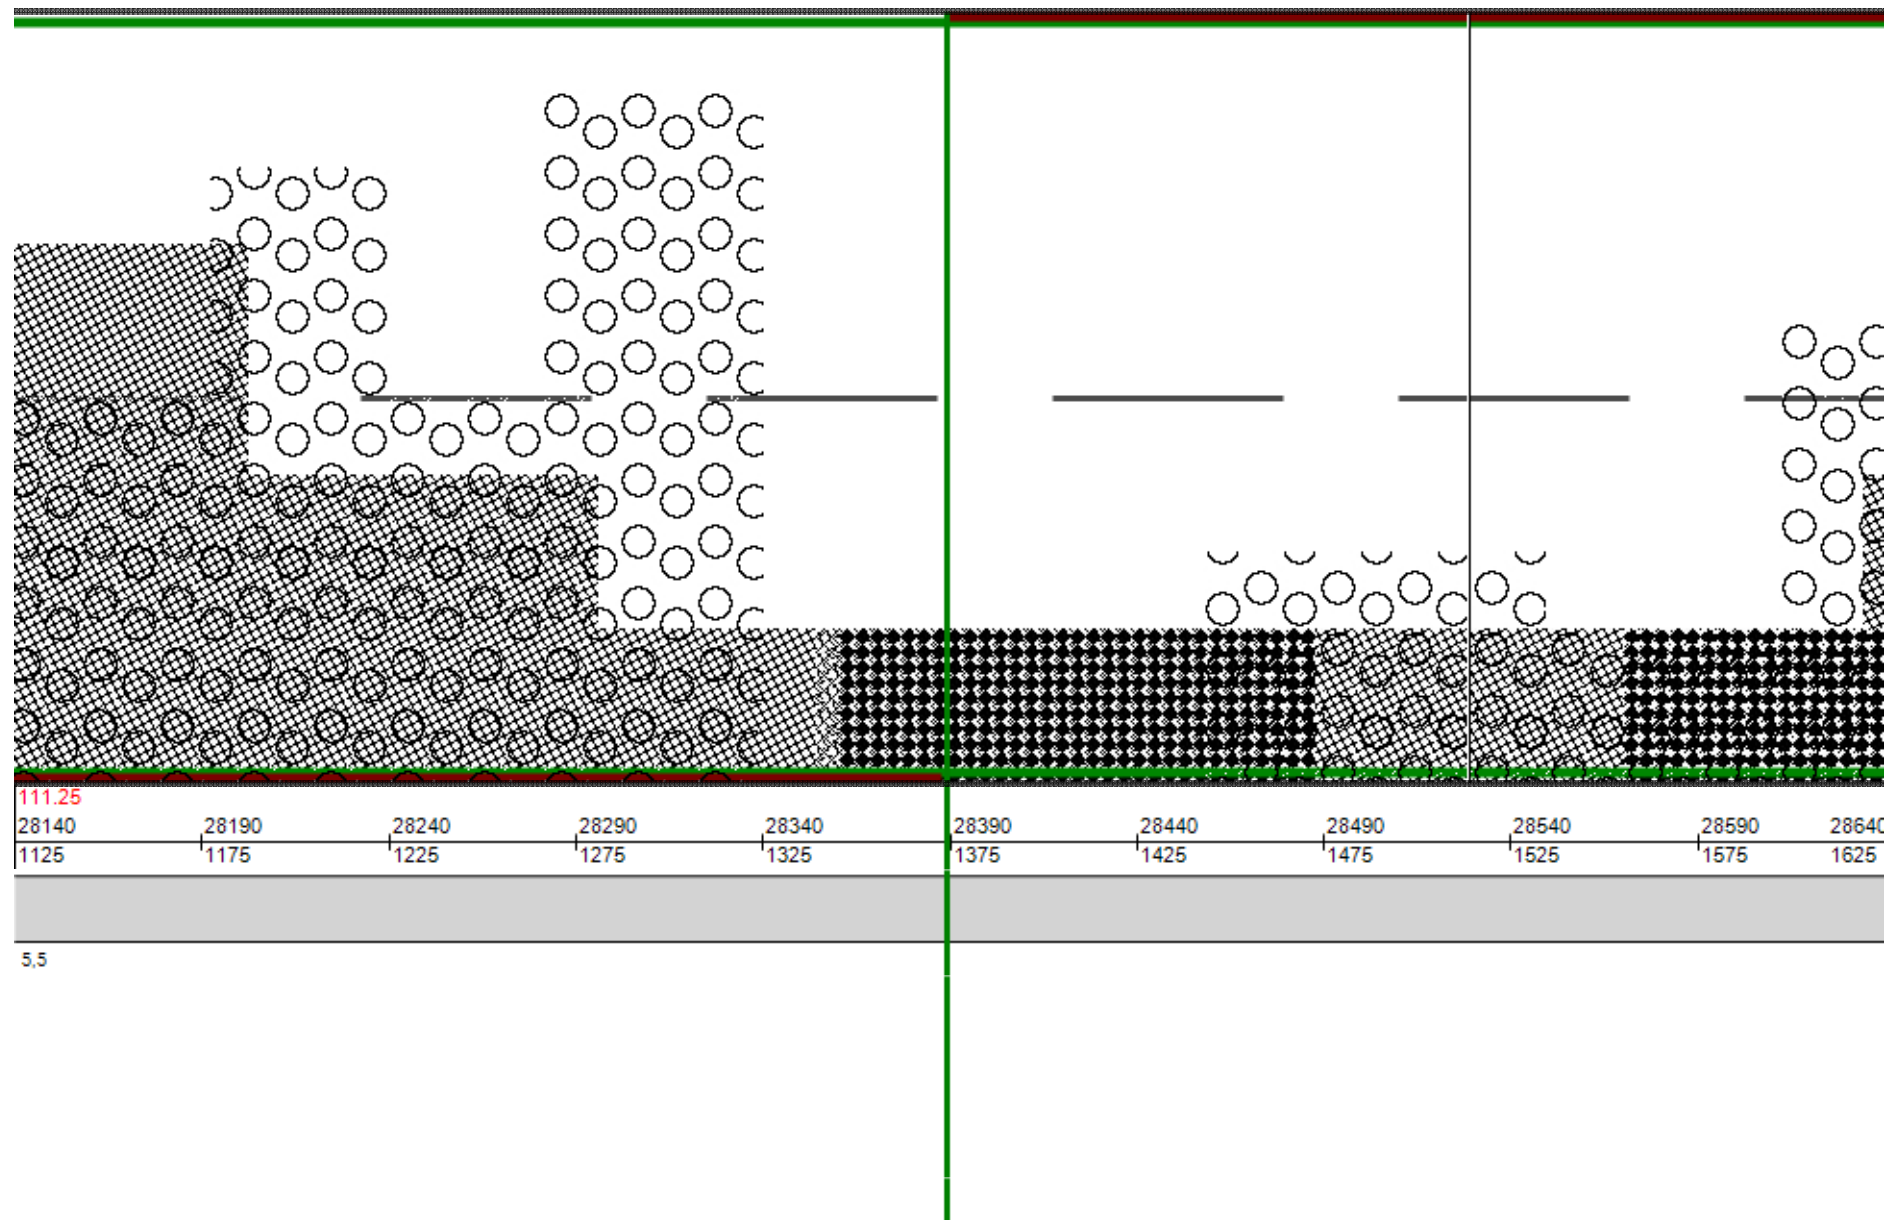



5,5

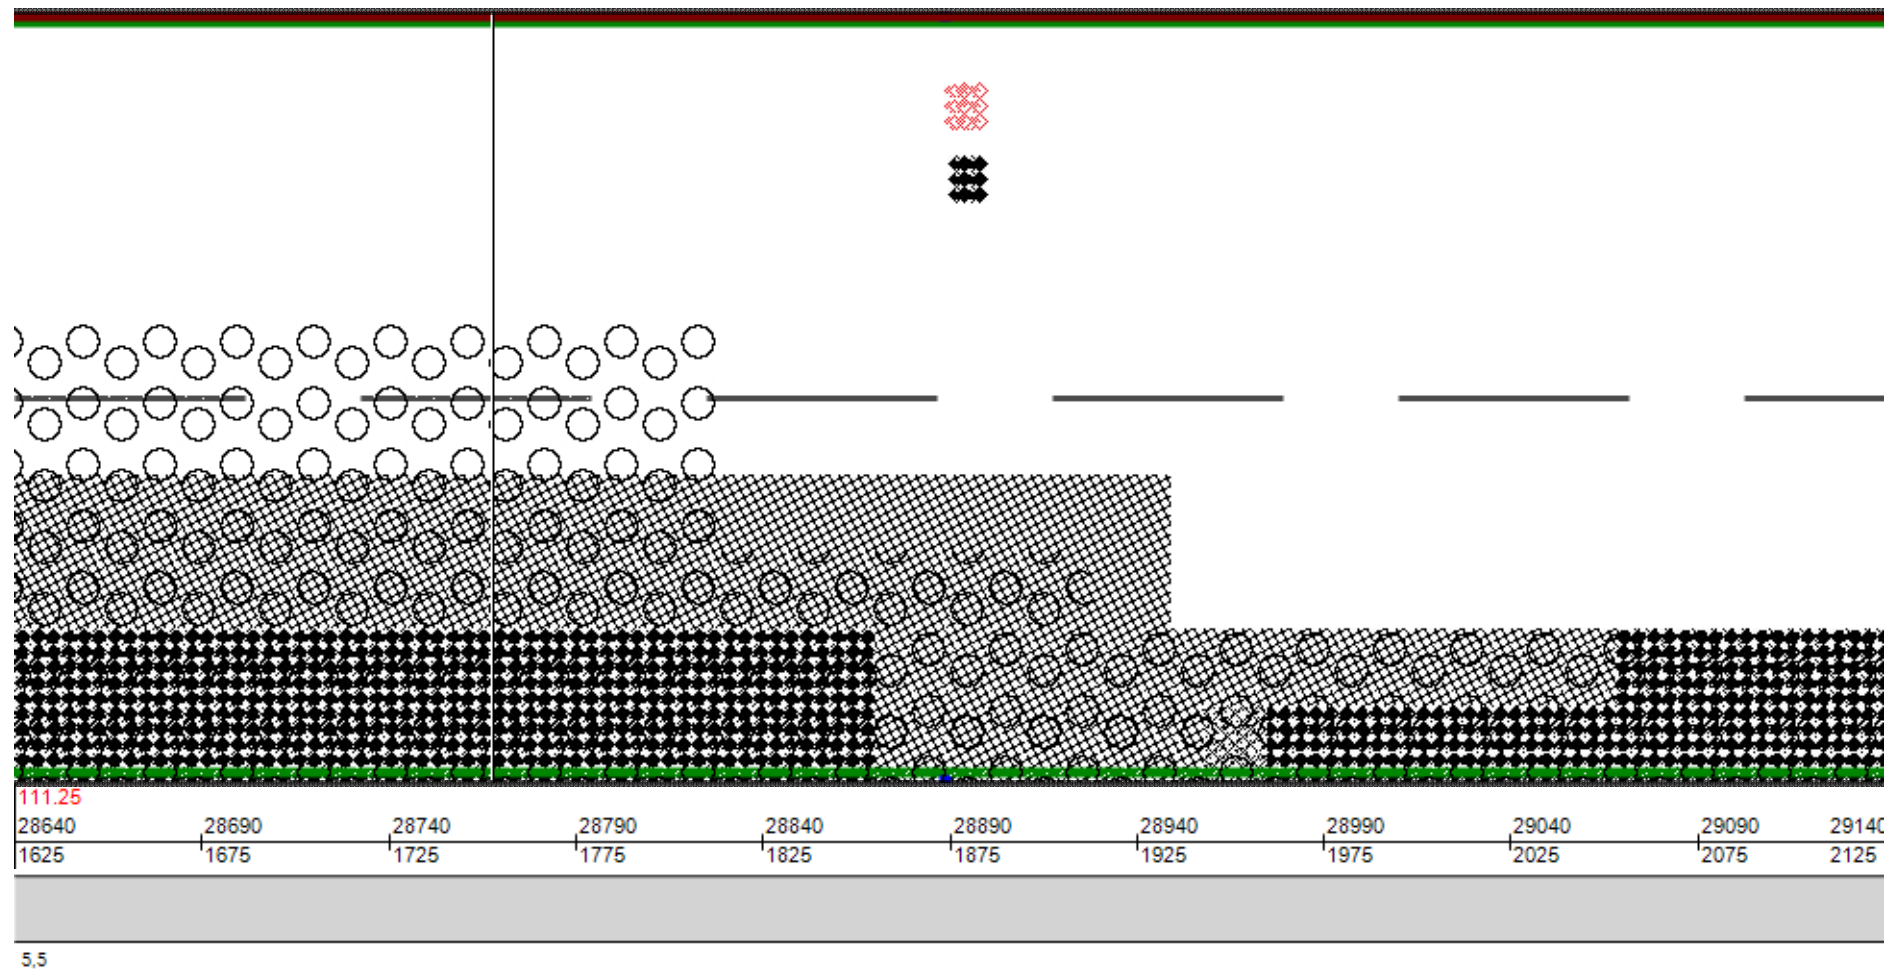


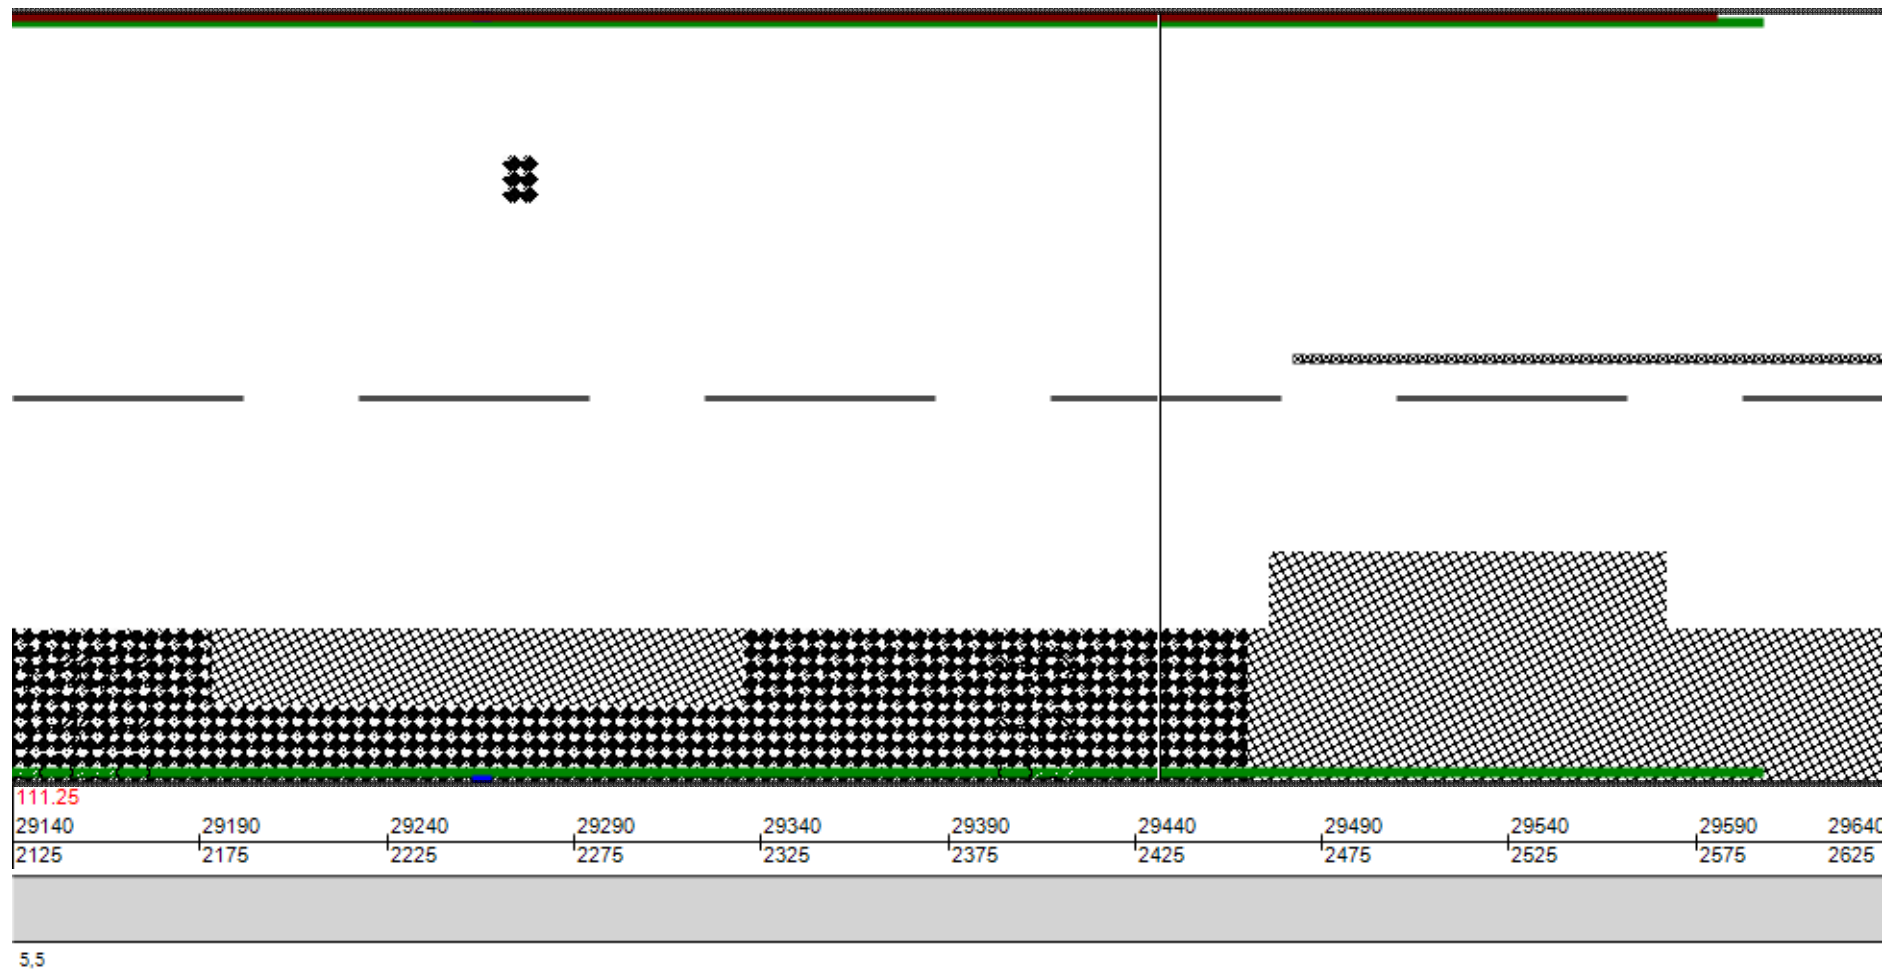


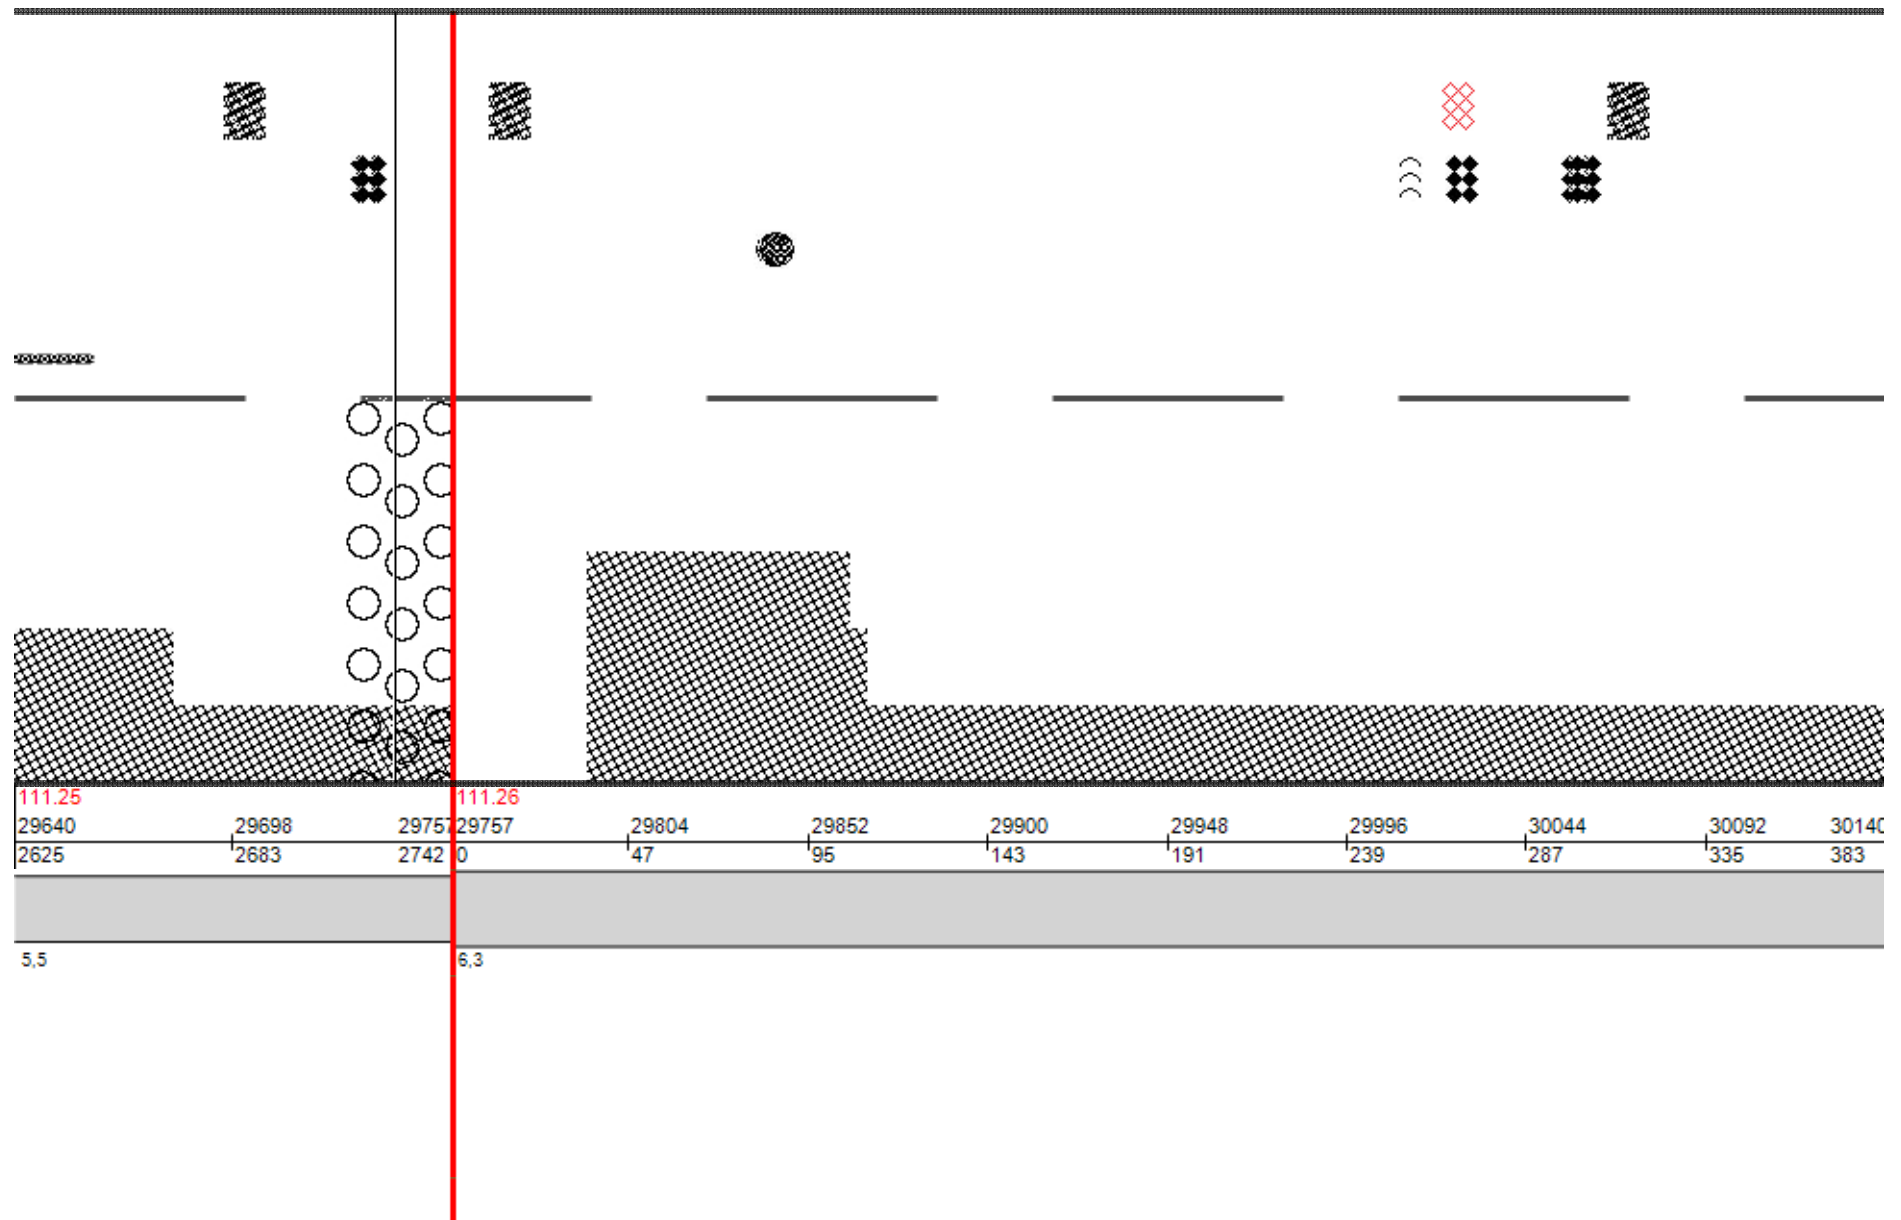


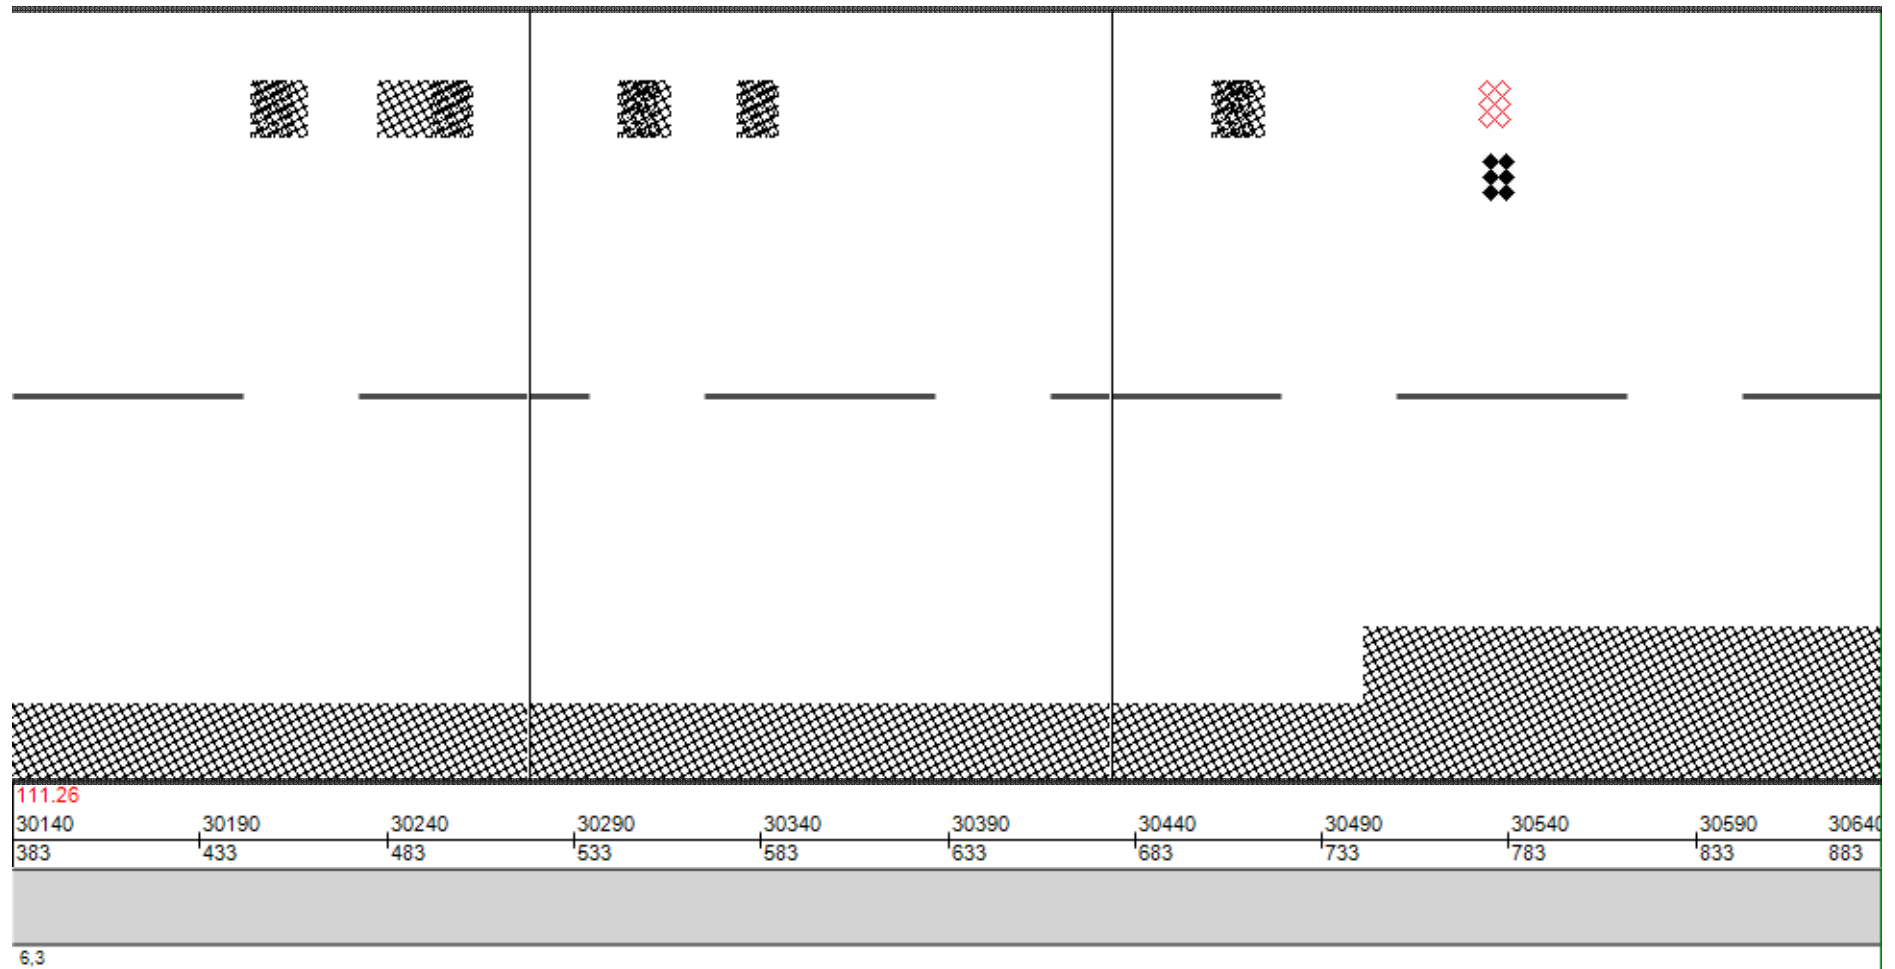


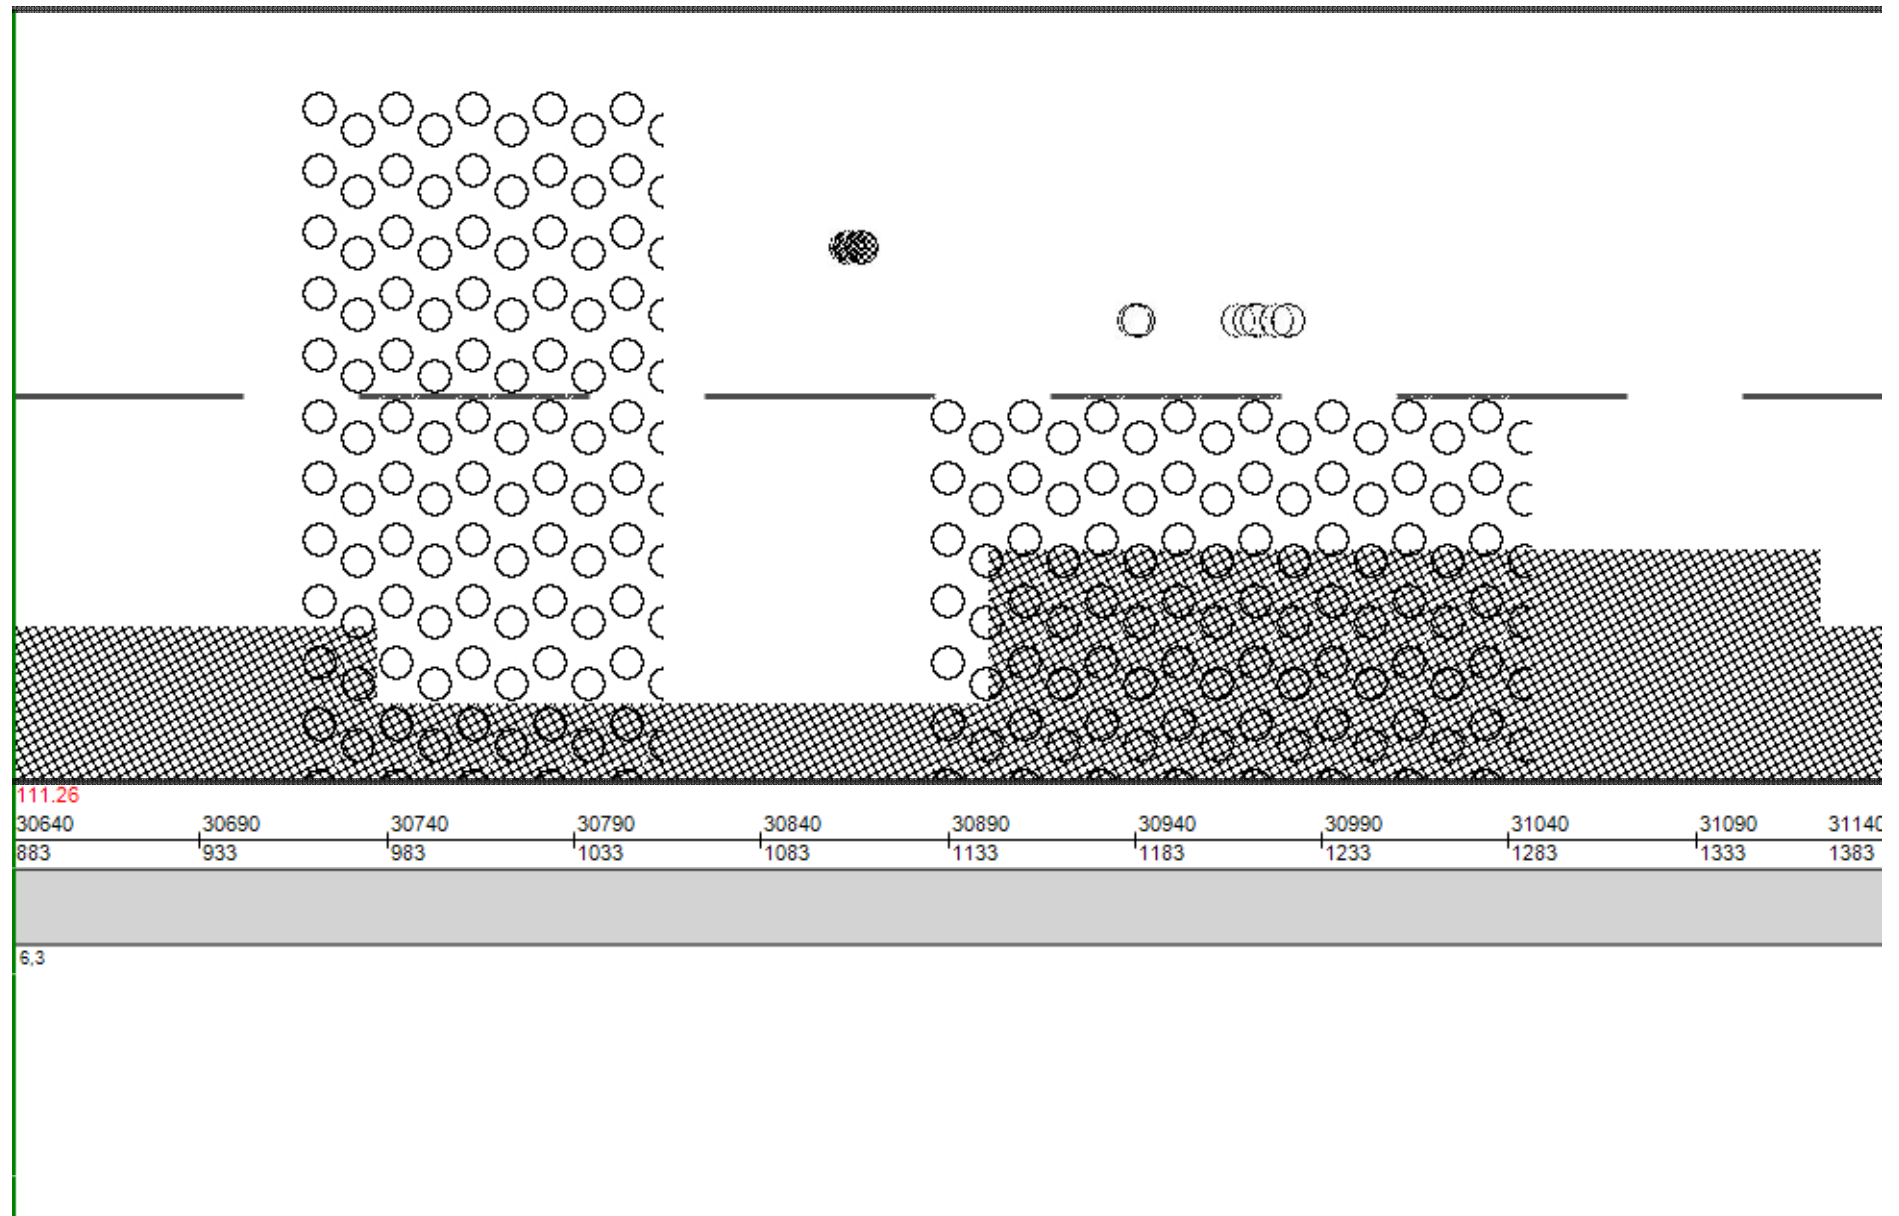


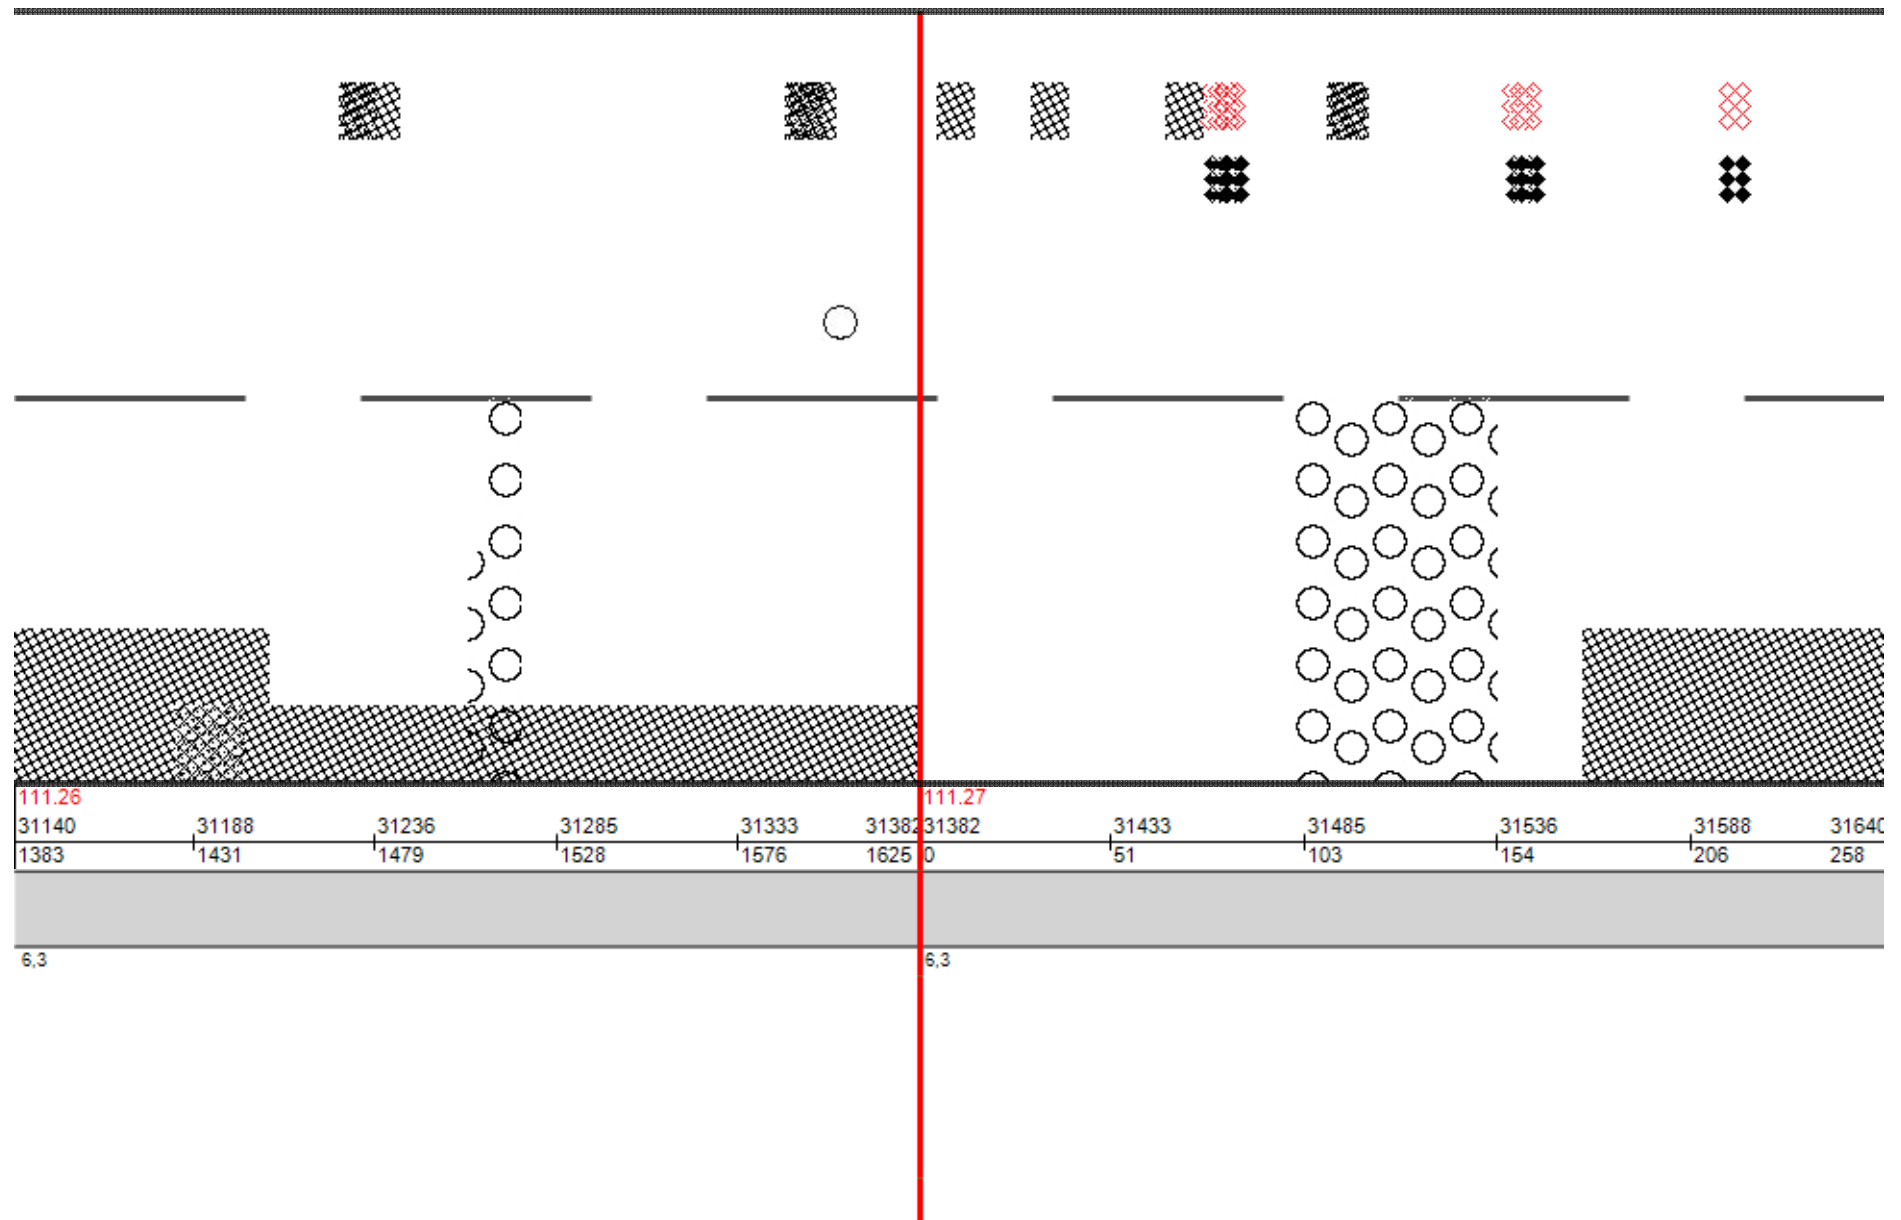


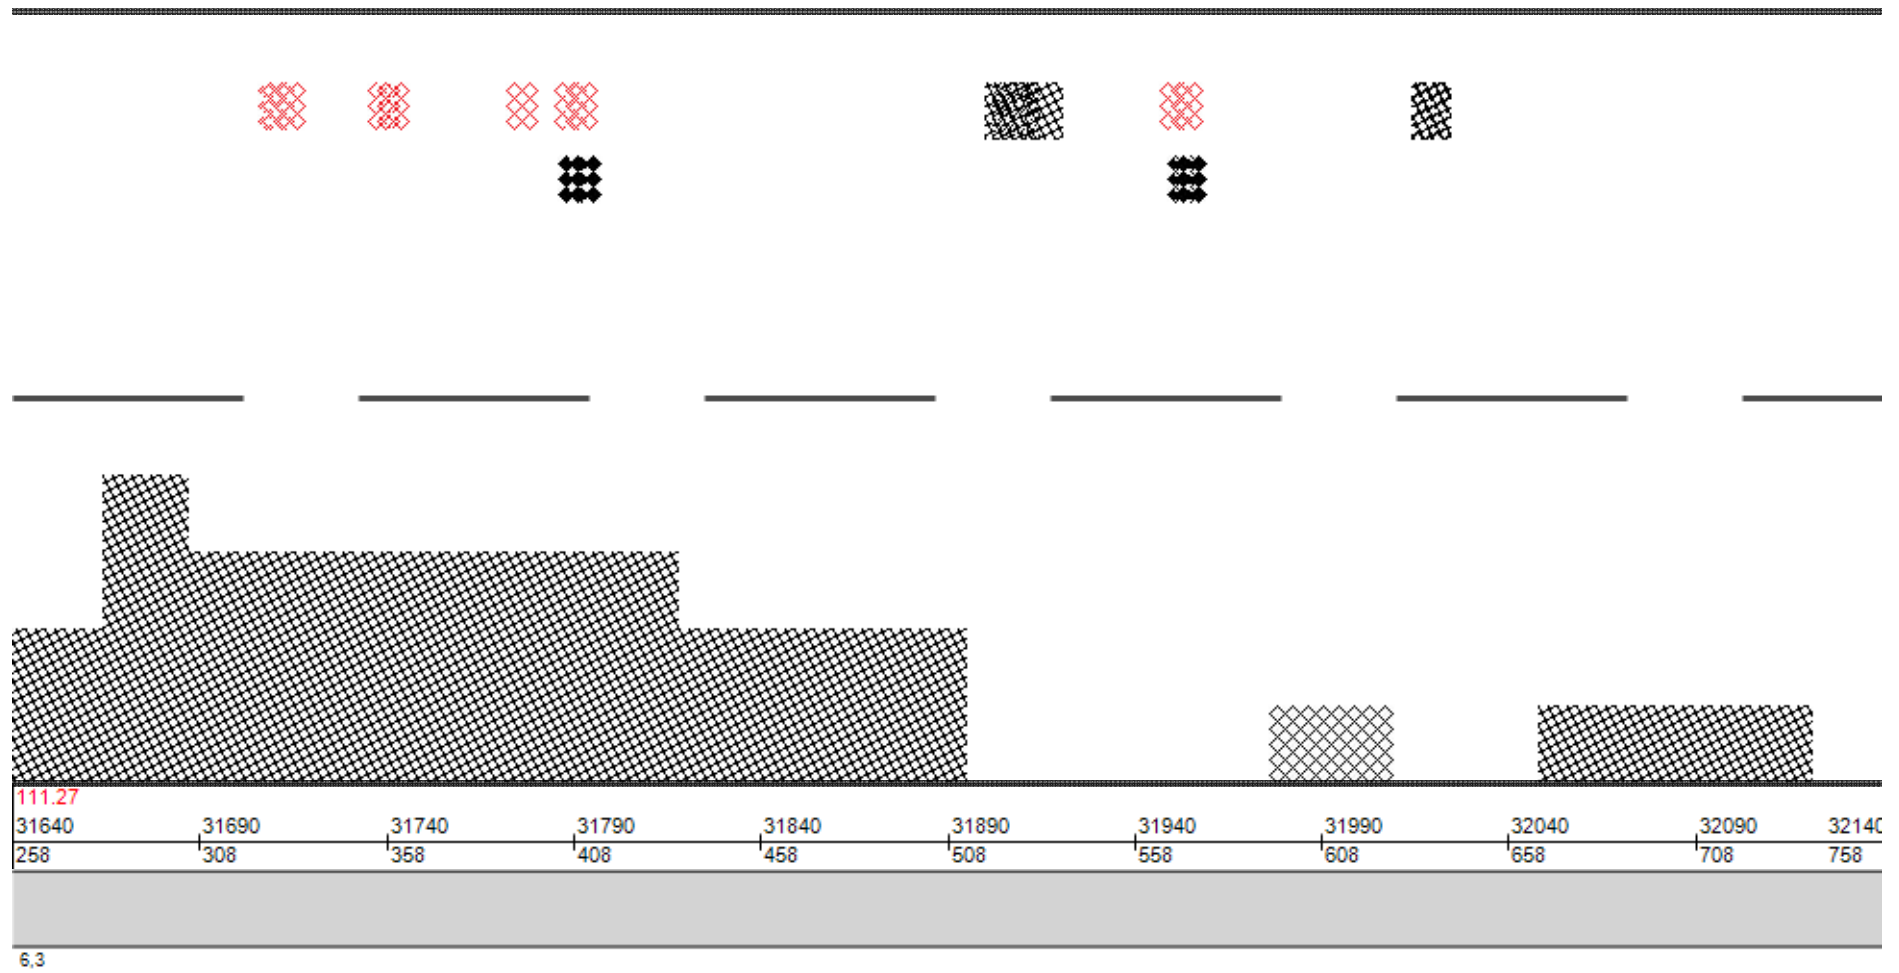


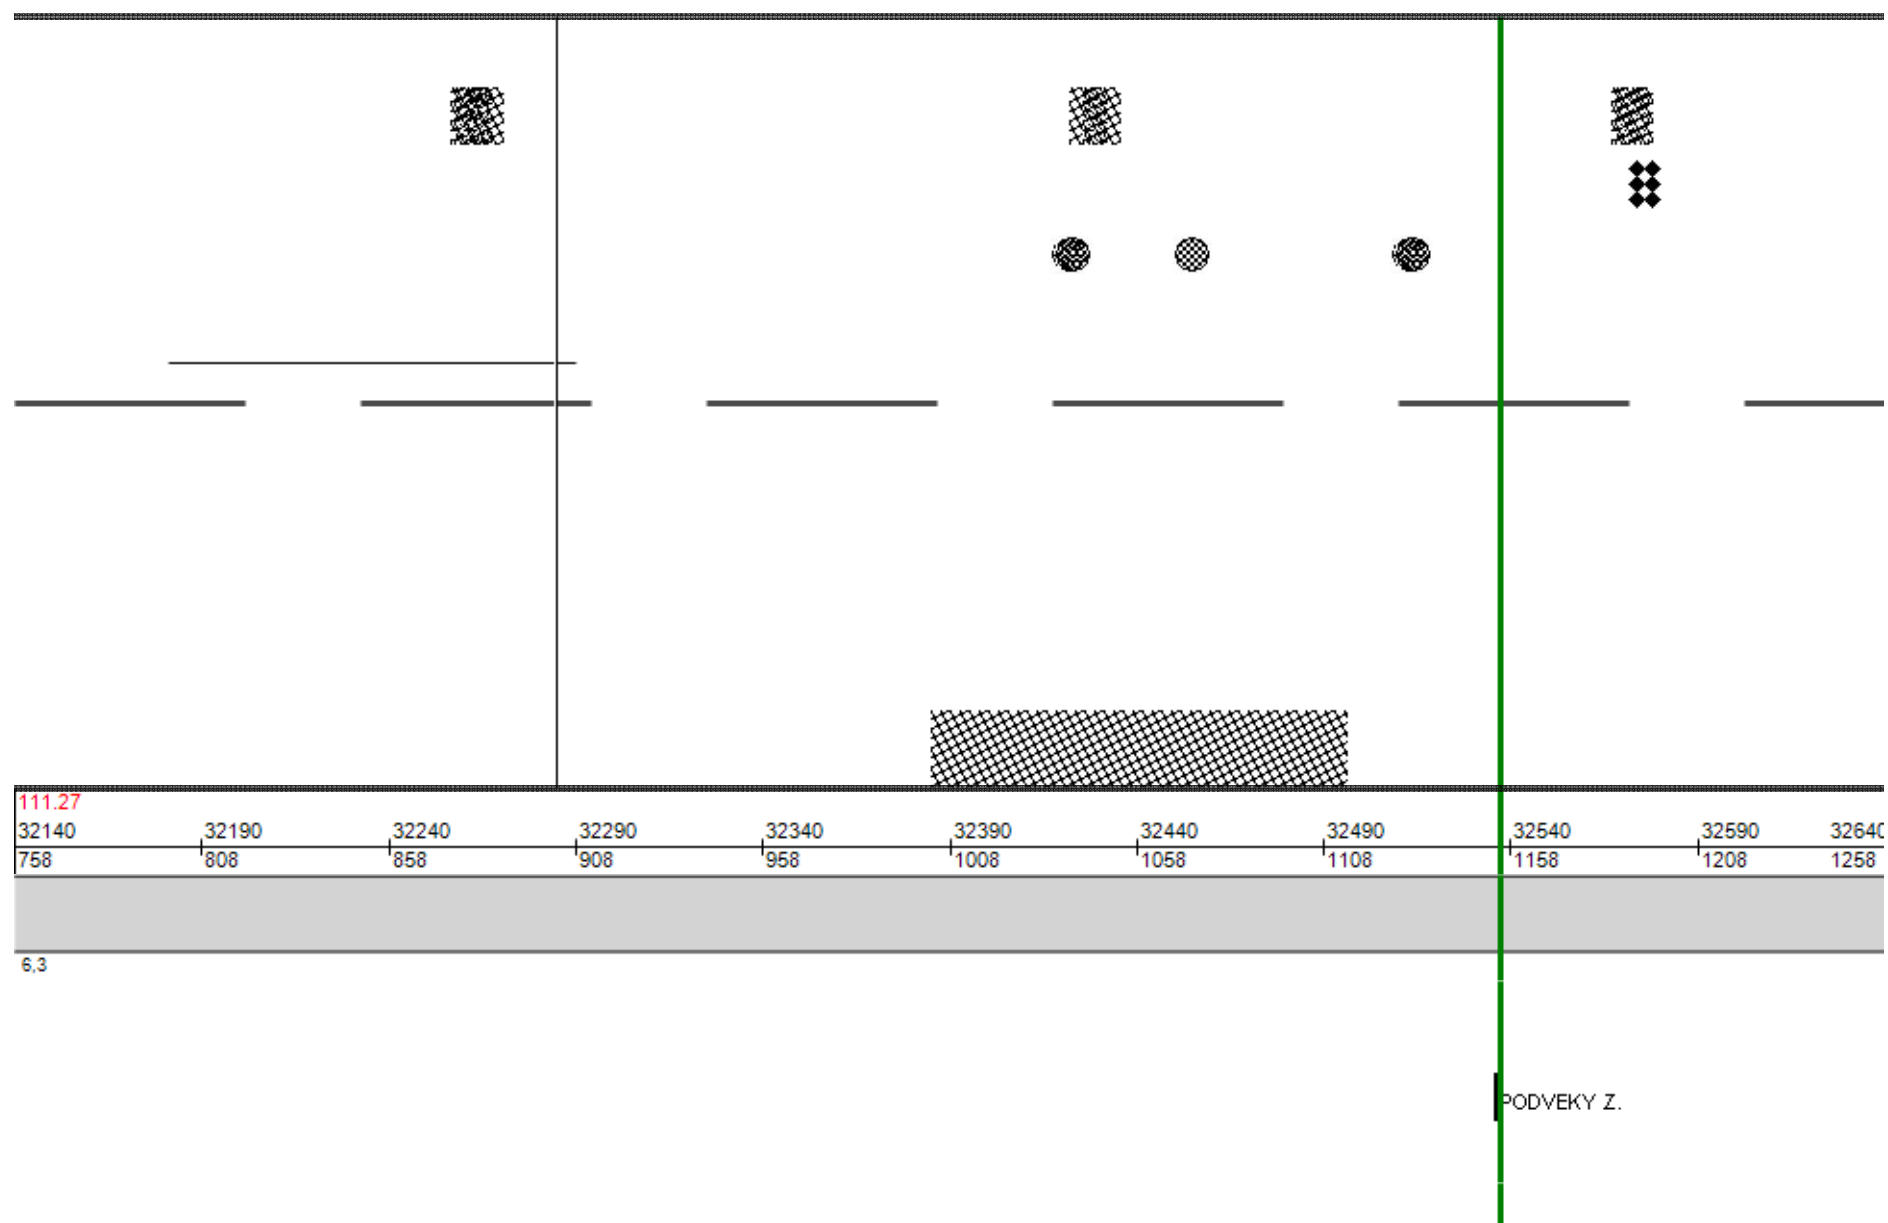


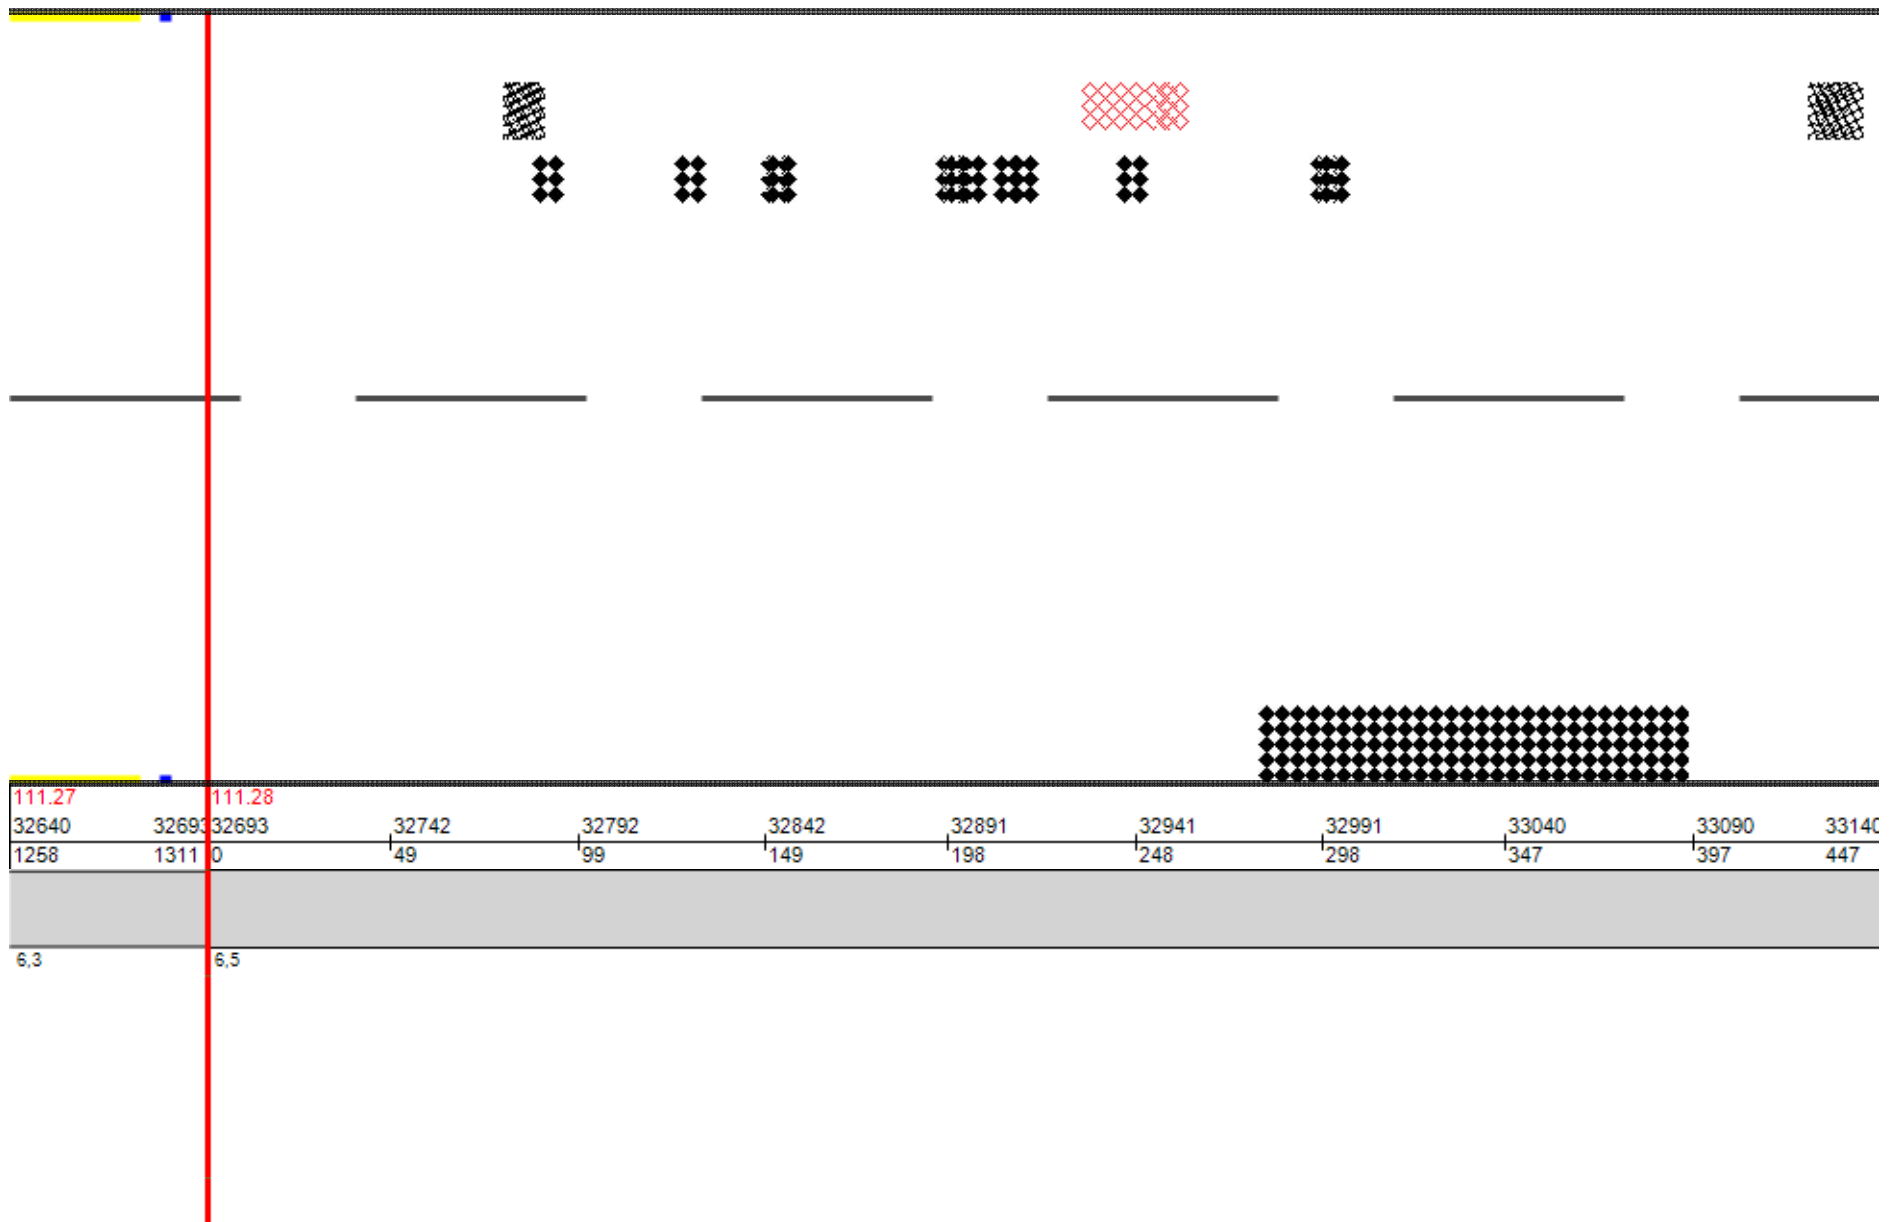


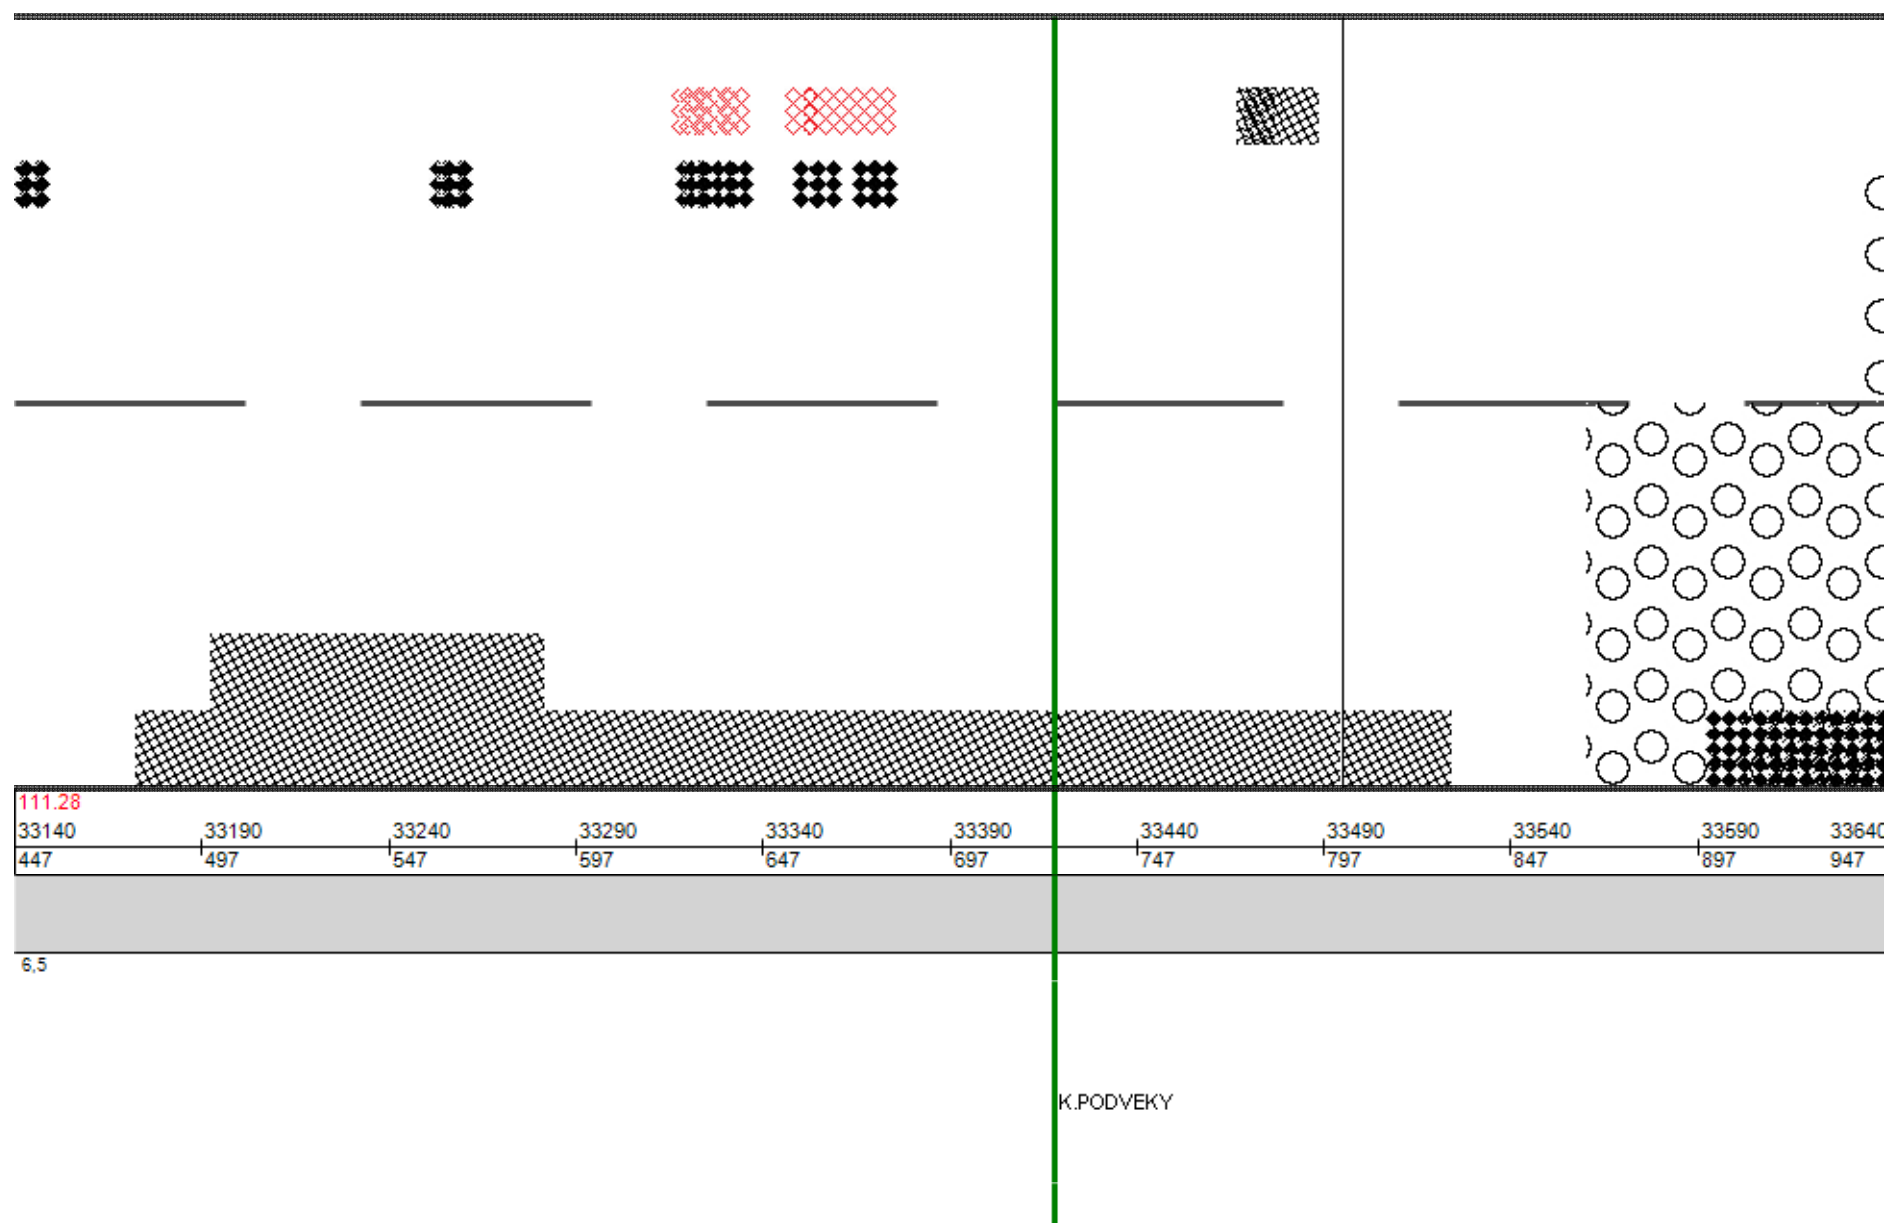

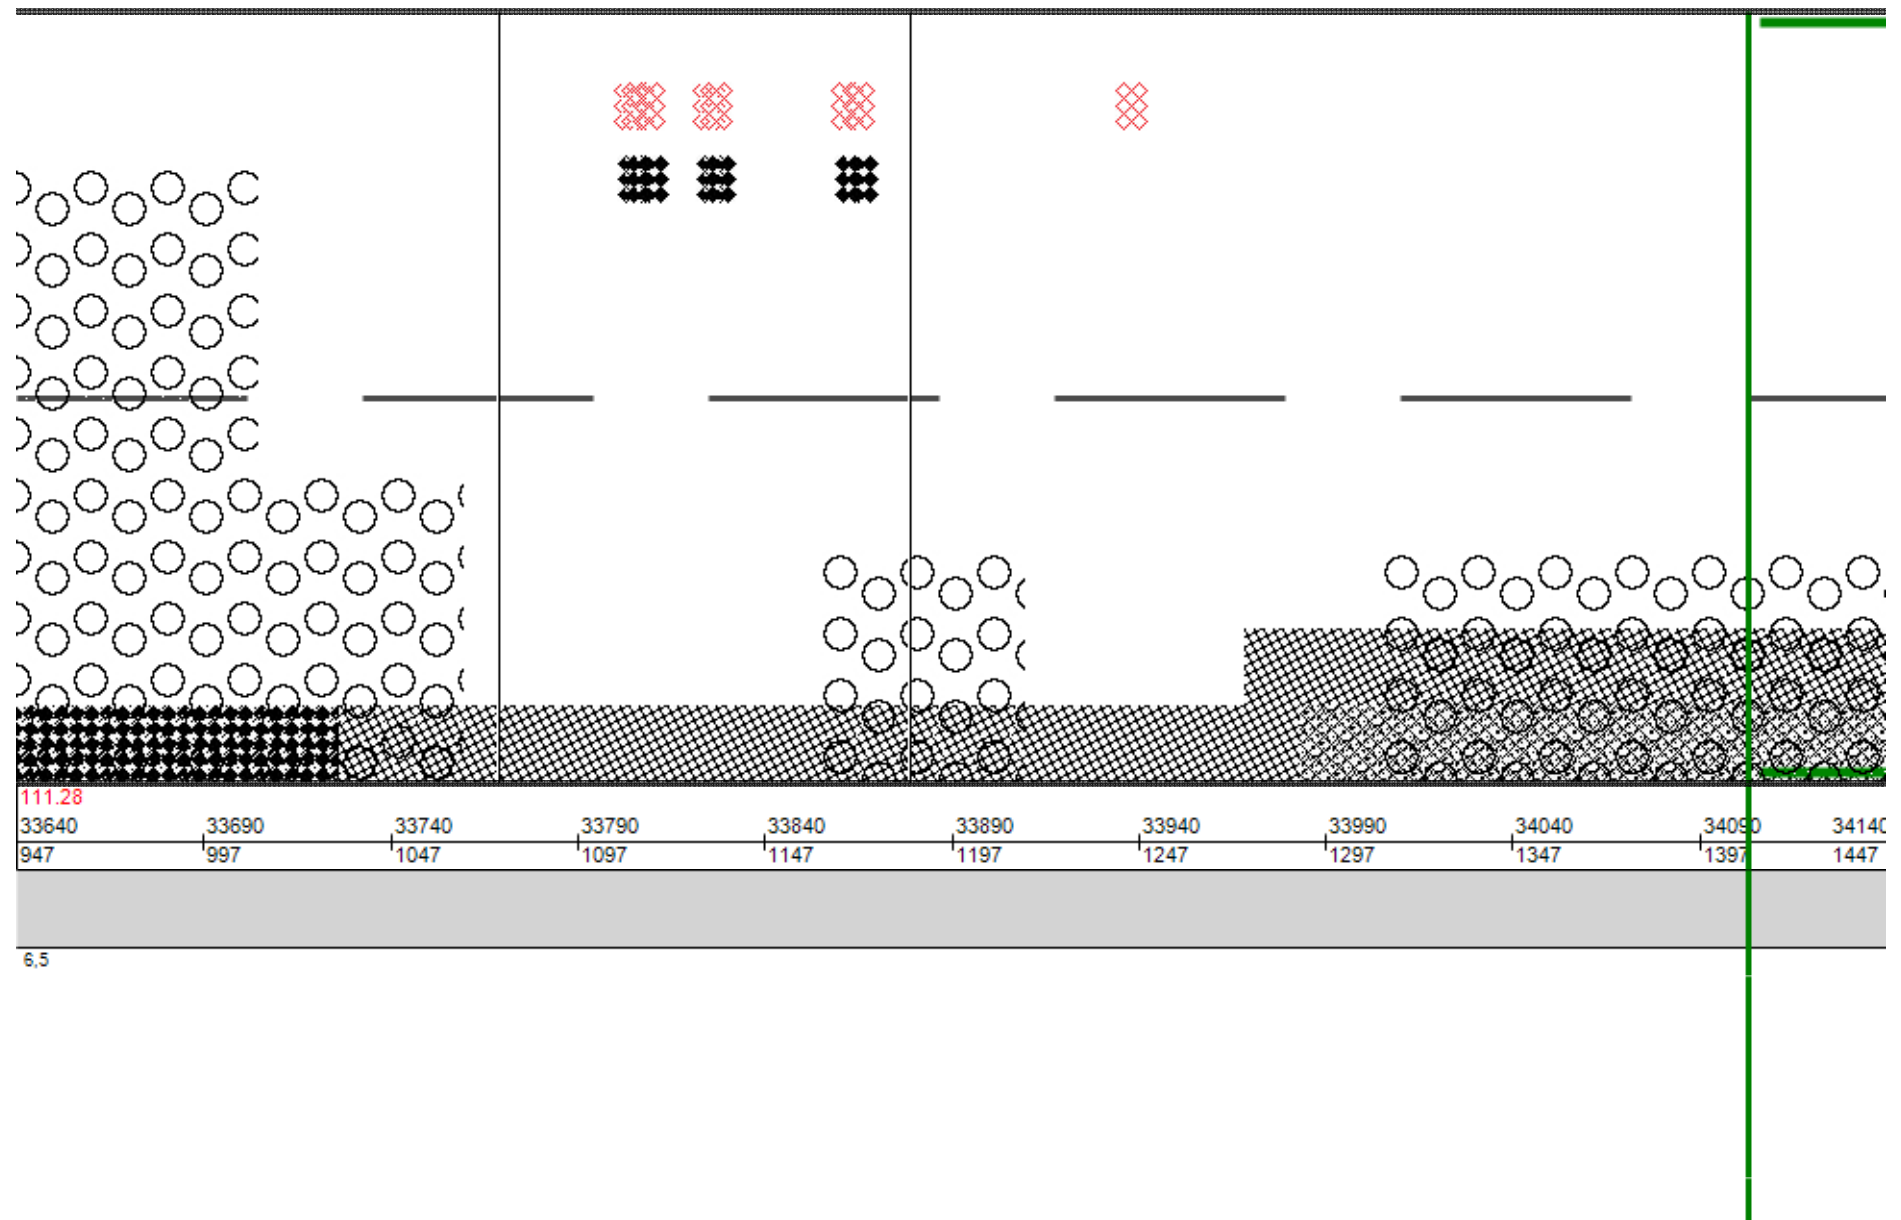

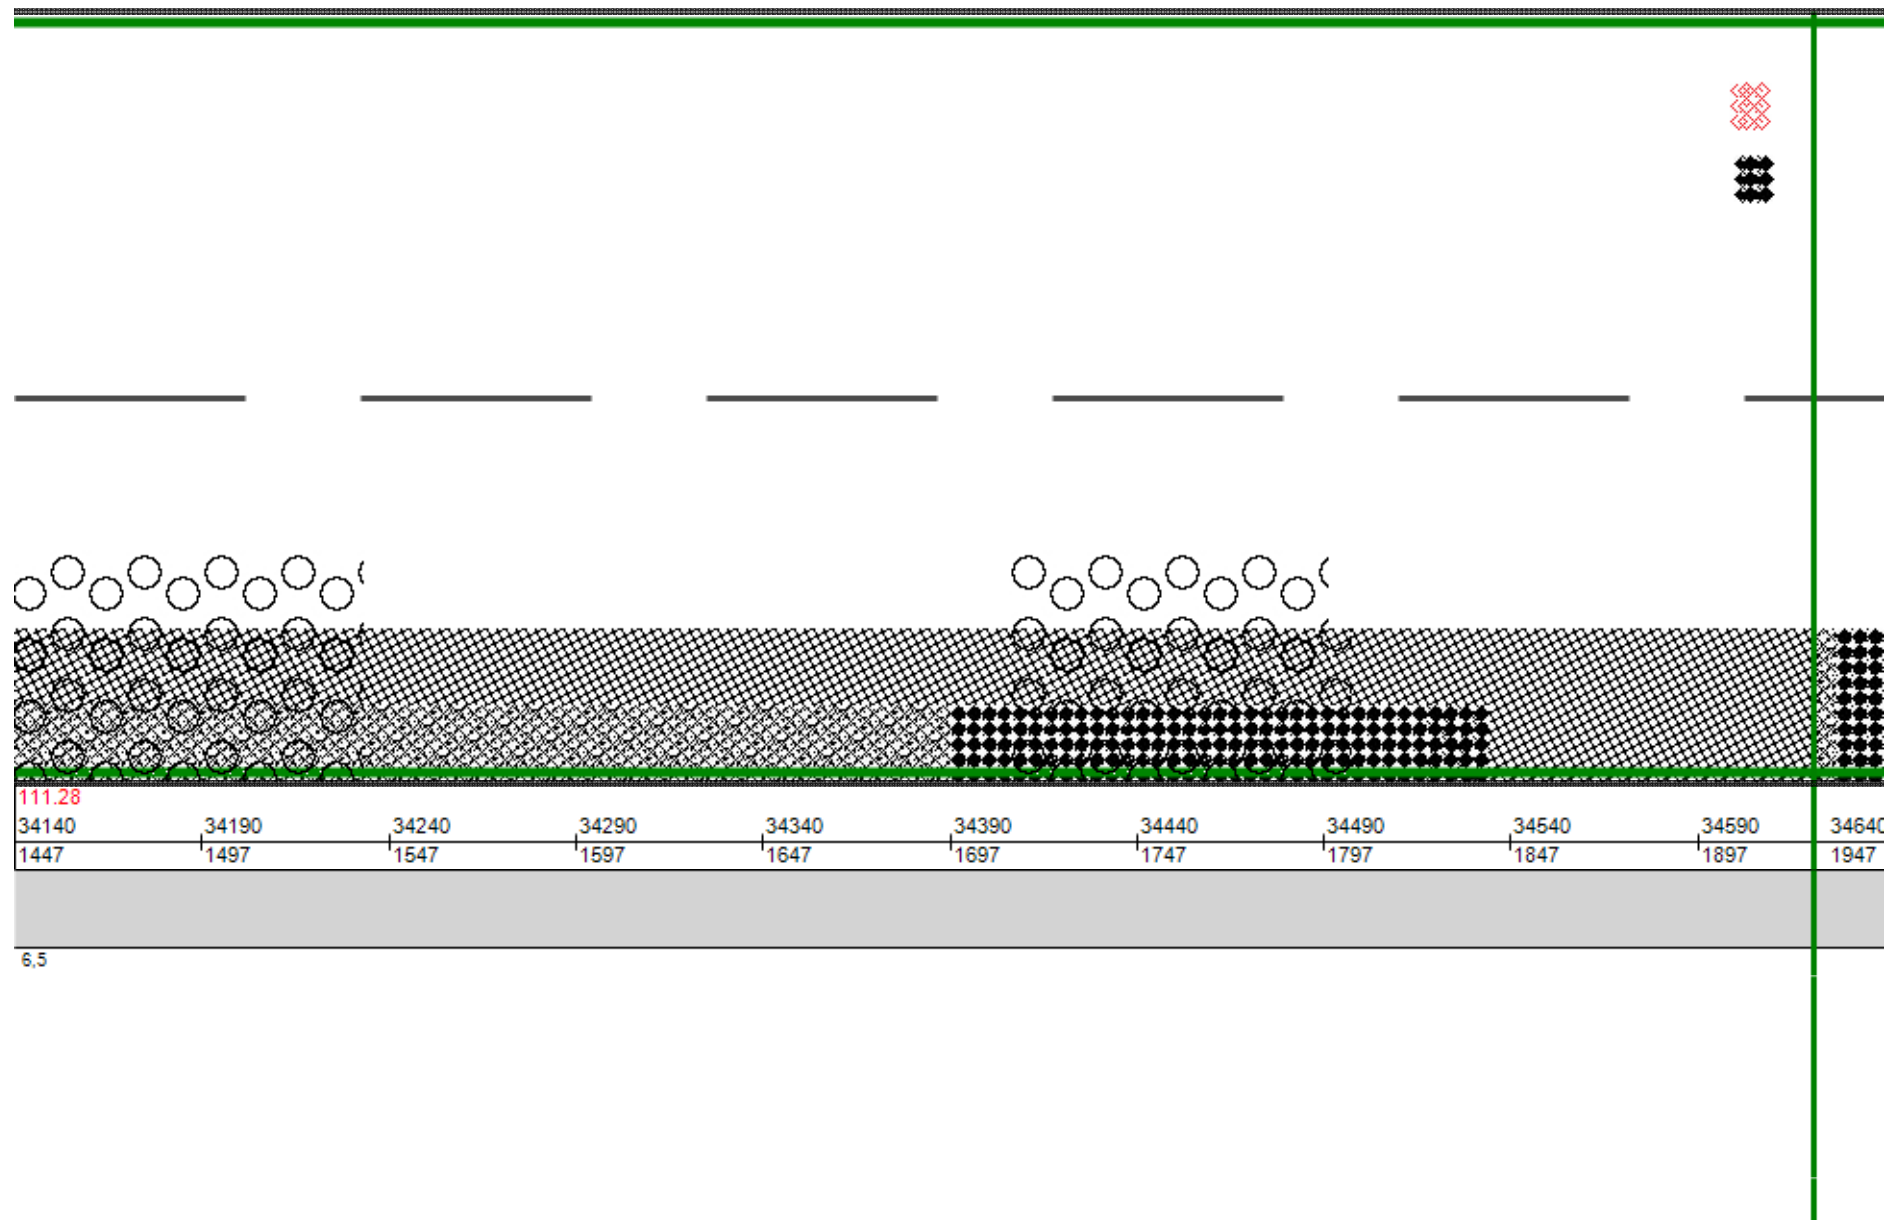

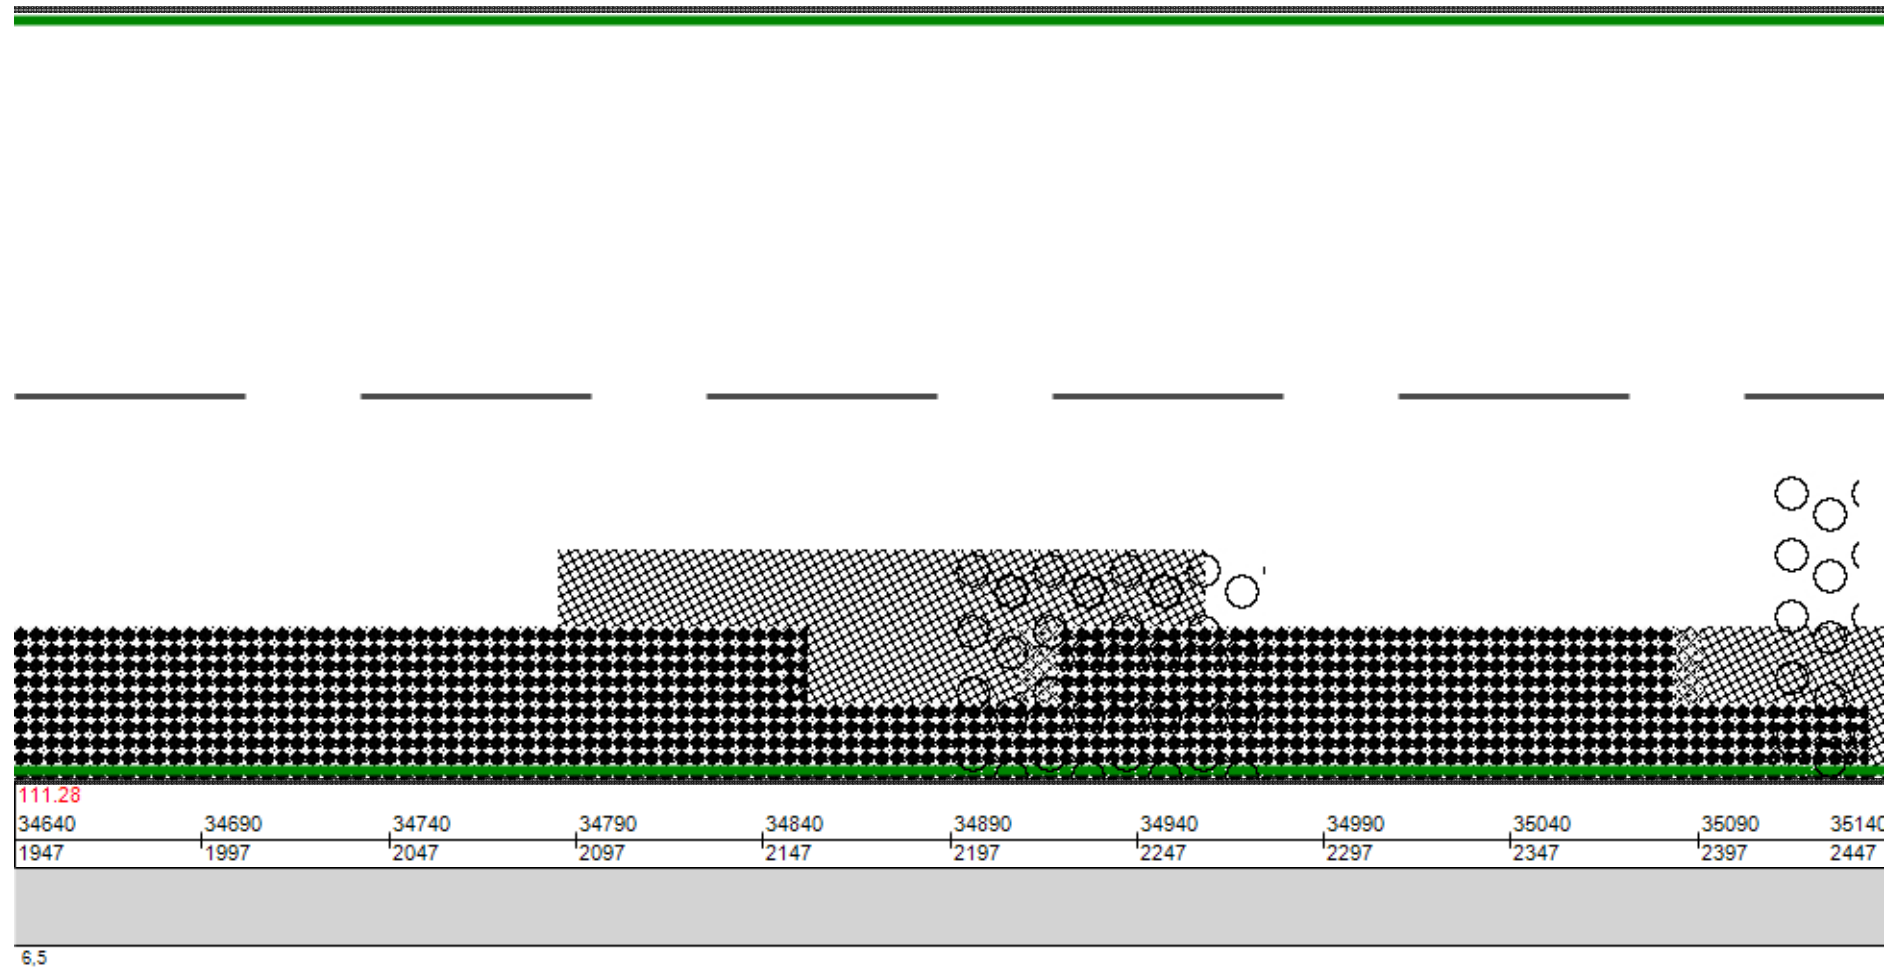

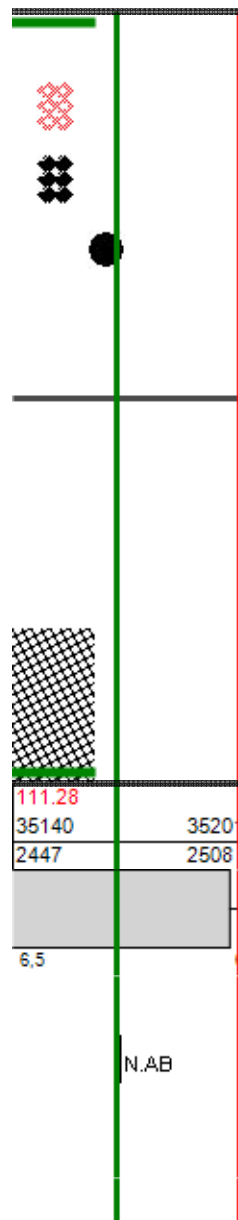

II/111 Český Šternberk - Nechyba

