

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

17.10.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0340/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28-39 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlák - Kostelec u Křížků - II.etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací SO 103 obsahuje níže uvedenou položku.					
37	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	577,000
			asfaltový beton ACL 16+ 50/70 v tl. 40 mm		
			na vrstvu RS-CA pokládka vyrovnávací vrstvy 577 = 577,000 [A]		

28.

Dle ČSN 73 61 21 je minimální tloušťka vrstva pro ACL 16 50 mm. Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry a poznámky u předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. Dále žádáme o zveřejnění **opraveného vzorového řezu** (obsahuje stejnou chybu).

Vysvětlení ZD:					
Zadavatel potvrzuje tloušťku vrstvy položky č. 574C06 ACL 16+ 50/70 tl. 40 mm. Jedná se o vyrovnávací vrstvu navrženou dle domluvy mezi zpracovatelem diagnostického průzkumu a investorem akce. V případě vyrovnávací vrstvy zadavatel uplatňuje ČSN 736121, tabulka E.1 odstavec f), kdy je přípustné vyrovnávací vrstvy pokládat v min tl. 2D. Jak již bylo vysvětleno v DI č.4.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací SO 103 obsahuje níže uvedenou položku.					
29.	14	17110	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM	M3 3 262,000
			vhodný materiálu k recyklaci na mezideponii, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele		
			odměřeno ze ChPŘ 3262 = 3262,000 [A]		

	Poznámka k položce je extrémně matoucí „vhodný materiálu k recyklaci na mezideponii, konkrétní receptura dle ITT zhotovitele“. Dle zveřejněné bilance zemních prací tato výměra odpovídá „dosypávkám“. Je jasné, že tento objem nelze použít na dosypání pláň před realizací studené recyklace, protože by se jednalo o zvýšení nivelety o 220 mm (3.262 m³/ 14.698 m²). Žádáme zadavatele o vysvětlení, kam přesně tento materiál z odkopu bude použit do násypu. Žádáme o opravu chybné poznámky k položce dle skutečného určení materiálu a zveřejnění opraveného soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že se jedná o dosypání vrstvy okraje vozovky v rámci sanace okrajů v tl. 300 mm, šířce cca 1,5 m (po obou stranách vozovky) v délce SO 103 nad nově vybudovanou AZ. K nadvýšení nivelety nedojde. V rámci této vrstvy po dosypání dojde k celoplošné recyklaci za studena. Soupis prací nebude upraven, protože výměry jsou správné.

30.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Soupis prací SO 103 obsahuje níže uvedenou položku.

15	17110	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,000
			násyp z vhodného mat. do násypu se zhutněním z mezideponie		
			odměřeno ze ChPŘ 13 = 13,000 [A]		

Z poznámky ani PD není jasné požadovaný druh materiálu ani jeho přesné místo určení. Žádáme o doplnění poznámky u předmětné položky o požadovaný druh materiálu a jeho přesné určení v násypu a zveřejnění opraveného soupisu prací.


Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje, že se jedná o doplnění násypového tělesa dle CHPŘ z materiálu vykopaného na stavbě, vhodného dle ČSN 73 6133. Jedná se o doplnění v místech dle CHPŘ.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD: 31. Vzorový řez SO 103 obsahuje níže uvedený detail.
--	---

	Hloubková sanace okrajů vozovky (dle TP 87, TP 170): - 50 - 100% délky obou okrajů v šířce 1,00 m, přesný rozsah bude stanoven zástupcem TD, správcem a diagnostikem na základě vizuální prohlídky dle TP 87. Předpoklad ve 100%. - odtěžení stávajících vrstev na niveletu 830 mm - provedení sanace zeminy v mocnosti 500 mm - podkladní nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 300 mm do úrovně vyfrézovaného povrchu - Manipulace dle TP 150, TP 105 - Využití vhodného materiálu z původní konstrukce vozovky dle TP 210 Dle tohoto detailu na dojít k sanaci krajů vozovky. Jestliže se má odtěžit na 2 m délky hloubka 0,83 v celé trase 2.972 m, tak se jedná o objem 4.933,52 m³ (2 x 0,83 x 2972). Tento objem zcela chybí v soupisu prací resp. žádná položka neobsahuje poznámku nebo výkaz výměr, který by tento objem zahrnoval. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky pro odkop sanací a zveřejnění opraveného soupisu prací. Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že sanace krajnic je řešena pouze v objektu SO 103 nikoliv v celé délce stavby 2 972 m (bez SO 104). Tudíž objemy, se kterými počítá tazatel nejsou správné. Objemy v soupisu prací jsou uvedeny správně dle bilance zemin. Odtěžení na niveletu 830 mm je uvažováno s odfrézováním asfaltových vrstev 30 mm v celé ploše stavby a další v krajích odstranění 800 mm pro provedení sanace krajnic. Soupis prací nebude upraven. Znění žádosti o vysvětlení ZD: 32. Vzorový řez SO 103 obsahuje níže uvedený detail.
--	--

	Sunce Hloubková sanace okrajů vozovky (dle TP 87, TP 170): - 50 - 100% délky obou okrajů v šířce 1,00 m, přesný rozsah bude stanoven zástupcem TD, správcem a diagnostikem na základě vizuální prohlídky dle TP 87. Předpoklad ve 100%. - odtěžení stávajících vrstev na niveletu 830 mm - provedení sanace zeminy v mocnosti 500 mm - podkladní nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 300 mm do úrovně vyfrézovaného povrchu - Manipulace dle TP 150, TP 105 - Využití vhodného materiálu z původní konstrukce vozovky dle TP 210
	Dle tohoto detailu na dojít k sanaci krajů vozovky. Jestliže se má doplnit násyp o 0,5 m na délce 2 m v celé trase 2.972 m, tak se jedná o objem 2.972 m³ (2 x 0,5 x 2972). Tento objem zcela chybí v soupisu prací resp. žádná položka neobsahuje poznámku nebo výkaz výměr, který by tento objem zahrnoval. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky pro sanaci násypu a zveřejnění opraveného soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že sanace krajnic je řešena pouze v objektu SO 103 nikoliv v celé délce stavby 2 972 m (bez SO 104). Tudíž objemy, se kterými počítá tazatel nejsou správné.
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
33.	Vzorový řez SO 103 obsahuje níže uvedený detail.

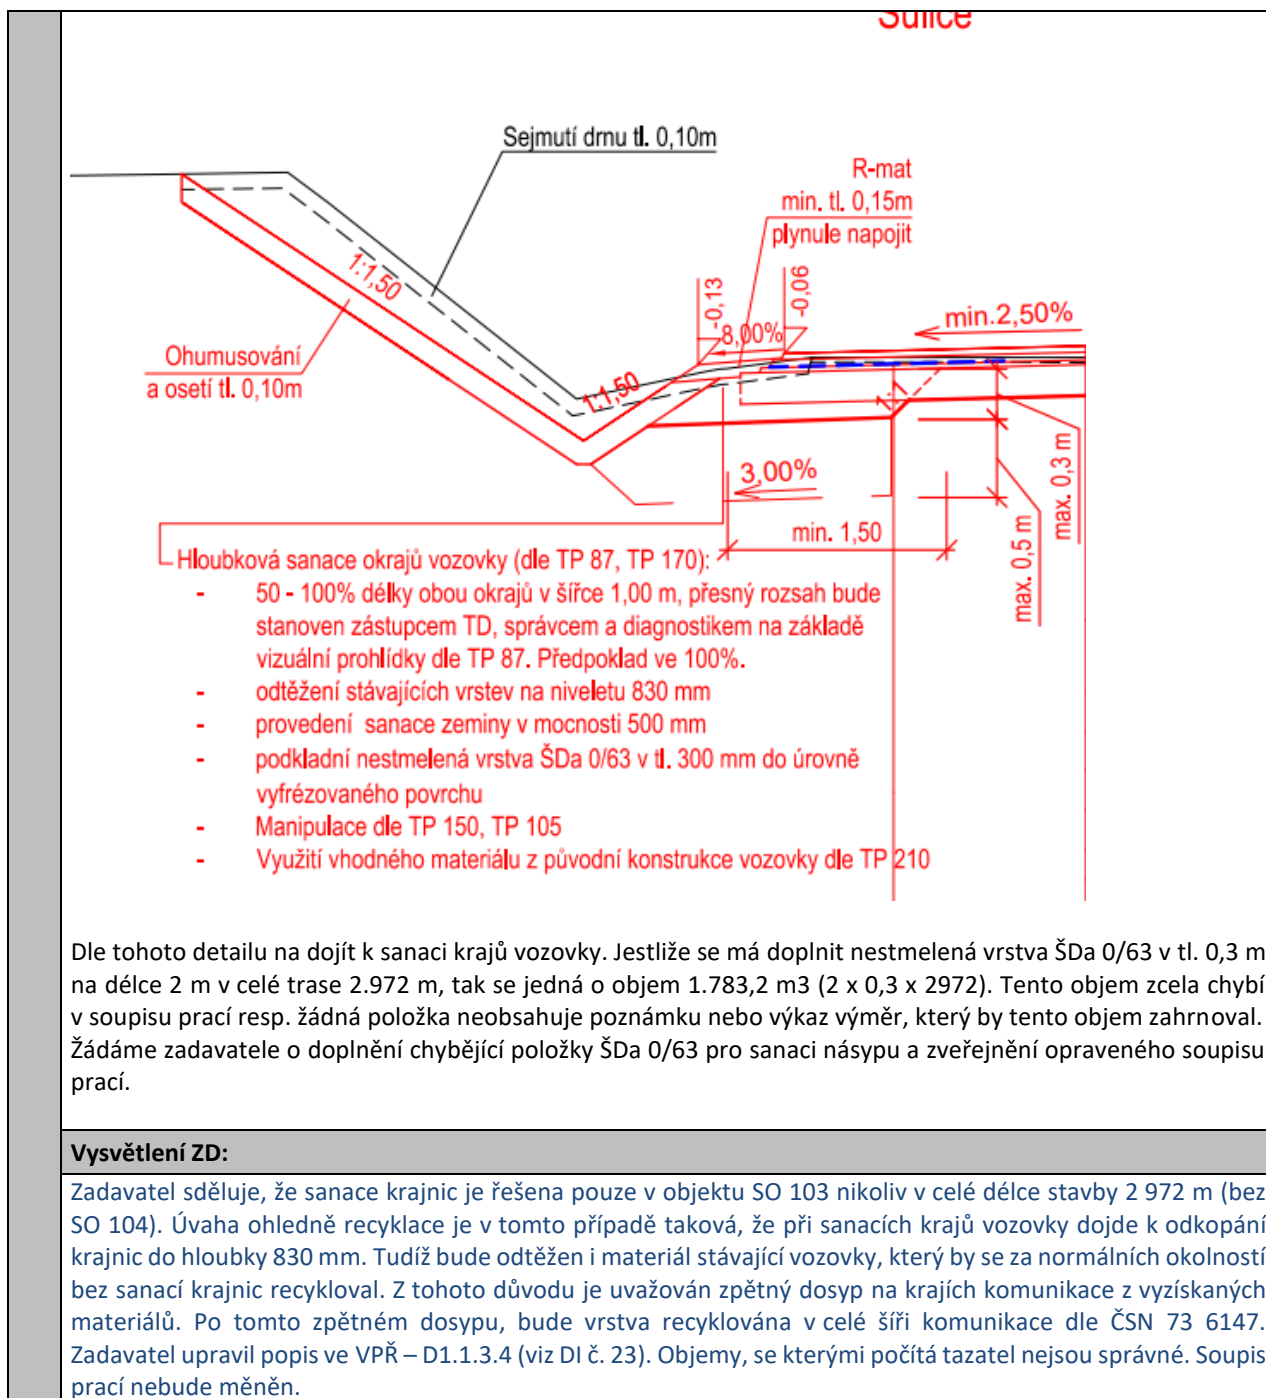

Dle tohoto detailu na dojít k sanaci krajů vozovky. Jestliže se má doplnit nestmelená vrstva ŠDa 0/63 v tl. 0,3 m na délce 2 m v celé trase 2.972 m, tak se jedná o objem 1.783,2 m³ (2 x 0,3 x 2972). Tento objem zcela chybí v soupisu prací resp. žádná položka neobsahuje poznámku nebo výkaz výměr, který by tento objem zahrnoval. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky ŠDa 0/63 pro sanaci násypu a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje, že sanace krajnic je řešena pouze v objektu SO 103 nikoliv v celé délce stavby 2 972 m (bez SO 104). Úvaha ohledně recyklace je v tomto případě taková, že při sanacích krajů vozovky dojde k odkopání krajnic do hloubky 830 mm. Tudíž bude odtěžen i materiál stávající vozovky, který by se za normálních okolností bez sanací krajnic recykloval. Z tohoto důvodu je uvažován zpětný dosyp na krajích komunikace z vyzískaných materiálů. Po tomto zpětném dosypu, bude vrstva recyklována v celé šíři komunikace dle ČSN 73 6147. Zadavatel upravil popis ve VPŘ – D1.1.3.4 (viz DI č. 23). Objemy, se kterými počítá tazatel nejsou správné. Soupis prací nebude měněn.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Soupis prací SO 103 obsahuje níže uvedenou položku.

11	12843		PREDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	1 363,000
			předrcení balvanité sypaniny v mobilním drtiči a zpětné použití		
			odměřeno digitálně 1363 = 1363,000 [A]		


Z PD ani popisu položky není jasné, proč se předrcuje zrovna tento objem tzn. z jaké položky/výměry je toto množství odvozeno a skrze jakou položku se toto množství vrací do násypu. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr předmětné položky o výše uvedené údaje a zveřejnění opraveného soupisu prací.

Vysvětlení ZD:					
Zadavatel sděluje, že dle diagnostického průzkumu, který je součástí PD, byla zjištěna přítomnost balvanité sypaniny s frakcí min 0/250 mm. Tudíž tento objem je vyměřen z předpokladu obsahu balvanité sypaniny, který samozřejmě neleze přesně určit. Aby se tento materiál dal použít zpět na stavbě v požadované frakci, tudíž musí být předrcen. Výkop balvanité sypaniny je zahrnut v odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky. Soupis prací nebude měněn.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací SO 104 obsahuje níže uvedené položky.					
35.	7	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3 185,000
				odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky balvanitá sypanina v tl. 0,250 - zemina s odvozem na mezideponii	
				<i>odměřeno digitálně 185 = 185,000 [A]</i>	
	14	12843		PREDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3 185,000
				předrcení balvanité sypaniny v mobilním drtiči a zpětné použití	
				<i>odměřeno digitálně 185 = 185,000 [A]</i>	
Na rozdíl od SO 103 je u SO 104 jasné z jaké položky je odvozeno množství pro předrcení. Z PD ani popisu položky není jasné, skrze jakou položku se toto množství vrací do násypu. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr navazující položky o výše uvedené údaje a zveřejnění opraveného soupisu prací.					
Vysvětlení ZD:					
Zadavatel sděluje, že v SO 104 v rámci odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v rozsahu SO se nachází pouze balvanitá sypanina. Toto množství se vrací do násypového tělesa v rámci rozšíření. Soupis prací nebude měněn.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Technická zpráva SO 201 obsahuje níže uvedenou skladbu.					
36.	4.1.4.2 Vozovka a zálivky				
	Skladba vozovky na předpolích				
	Asfaltový beton	ACO 11+			40 mm
	Spojovací postřik	PS-C			0,4 kg/m ²
	Asfaltový beton	ACL 16+			70 mm
	Spojovací postřik	PS-CP			0,5 kg/m ²
	Štěrkodrt fr. 0/63	ŠDa			150 mm
	<u>Štěrkodrt fr. 0/63</u>	<u>ŠDa</u>			<u>150 mm</u>
	CELKEM				410 mm

	Chápe účastník správně, že výše uvedená skladba je součástí komunikaci SO 104? Žádáme o doplnění výkazů výměr předmětných položek SO 104 o dílčí výměry pro SO 201 a zveřejnění opraveného soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že výměry vozovky v rámci SO 201 jsou součástí soupisu prací v SO 104. Soupis prací nebude měněn.

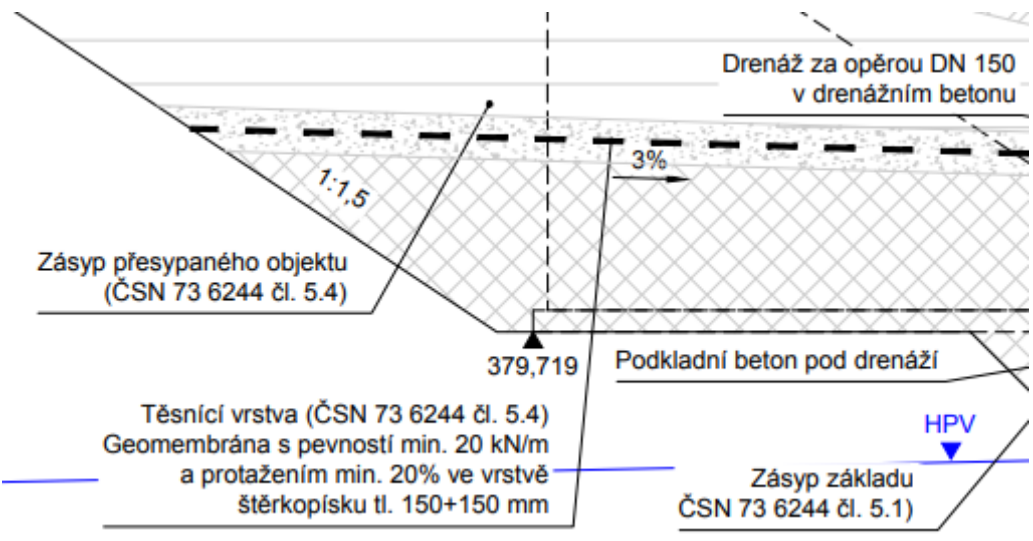	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Podélný řez SO 201 obsahuje níže uvedený detail.
37.	 Z výše uvedeného detailu je zřejmé, že geomembrána má být položena mezi dvě vrstvy štěrkopísku tl. 150 mm. Pro tyto vrstvy v soupisu prací chybí odpovídající položka. Žádáme o doplnění chybějící položky s poznámkou definující frakci požadovaného štěrkopísku a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že dvě vrstvy štěrkopísku jsou součástí položky 21362 (viz popis položky). Dodávku a provedení těchto štěrkopískových vrstev je třeba ocenit v této položce. Chybně je uveden článek na výkrese, který definuje frakci štěrkopísku. V rámci dodatečné informace přikládáme opravený výkres D1.2.1.4 k SO 201 s odkazem na ČSN 73 6244, čl. 5.2.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, v SO 103 je položka č. 58 Bourání konstrukcí ze železobetonu - ubourání stávajícího propustku 3 m3, k této položce není položka skládkovné, prosím o upravení soupisu prací.
38.	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že skládkovné nebude doplněno v souladu s OTSKP, protože se jedná o malé množství, které lze dle metodiky zahrnout do jednotkové ceny bourání. Tato skutečnost je uvedena ve specifikaci položky: „s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání“.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
39.	Ve vysvětlení ZD ze dne 14.10.2024 v bodu 24 zadavatel vydal novou bilanci zemních hmot a opravený soupis prací. V soupisu prací jsou dle podrobných popisů přesuny hmot na a z mezideponie:

a) SO 103 odvoz na mezideponii z položek 4, 5 a 8 v součtu 9.235 m³; odvoz z mezideponie pol.14, 15 a 17 v součtu 8.879 m³ b) SO 104 odvoz na mezideponii z položek 6, 7, 8, 9 a 13 v součtu 1.275 m³; odvoz z mezideponie pol. 15, 17 v součtu 1.240 m³ Celkem na mezideponii odvezeno 10.510 m³ a z mezideponie použito 10.119 m³ Vysvětlí zadavatel tento rozpor v bilanci hmot odvážených a přivážených z/na mezideponii?
Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že vzniklý nesoulad hodnot tazatele je vyvolán nezahrnutím použití části frézovaného materiálu do nepevněných krajnic a sjezdů viz soupis prací - SO 103 položky č. 26 a 28, SO 104 položky č. 24 a 25. Soupis prací nebude měněn.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.11.2024** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

D1.2.1.04-novystav v_akt_37

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval