

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35-57 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.


35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V čl. Smluvní sankce, odst. 13.1 vzorové SOD, jsou zvedeny smluvní pokuty za porušení jednotlivých povinností zhotovitele. U písm. c) je uvedeno: „c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení“ a dále u písm. g) je uvedeno: g) Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě dle čl. 3.1 a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště. Uchazeč má za to, že se v tomto případě jedná o duplicitní smluvní pokutu, která zajišťuje stejnou povinnost zhotovitele týkající se předání staveniště. Může zadavatel vysvětlit důvod této duplicitní smluvní pokuty, případně upravit obě ustanovení SOD? Vysvětlení zadávací dokumentace Opraveno a čl. c) vynechán resp. ponechán jen jeden článek
36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve vzorové smlouvě o dílo je v článku 8.1 uvedeno: „8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením <u>a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.</u>“ Následně je v článku 8.2 uvedeno: „8.2. <u>Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. Dílo je tedy dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu.</u> O předání bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.“ a konečně v článku 8.3 je uvedeno: 8.3 „<u>Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel</u>, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.“ Dílo je tedy možné předat objednateli až po úspěšné kolaudaci. Uchazeči tedy není zcela jasné, který okamžik bude považován za dokončení díla i v souvislosti s uplatnění smluvní pokuty s dokončením dle 13.1 písm. a) SOD, resp. kdy

	zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo k termínu dokončení v souladu s uzavřenou smlouvou. V ustanovení čl. 5.1 je přitom uvedeno cituji: „<i>5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce <u>ke kolaudačnímu řízení</u> do 19 měsíců resp. postupuje dle čl. 8.3 Smlouvy</i>“. Uchazeč má za to, že ustanovení 5.1. si odporuje s výše uvedenými odstavci 8.1 až 8.3. Uchazeč <u>není</u> účastníkem řízení o kolaudaci, pouze předá objednateli doklady pro úspěšné řízení o kolaudaci. Tím pádem není zhotoviteli dána jakákoliv možnost řízení ovlivnit, i s cílem včasného vydání rozhodnutí o kolaudaci ve vazbě na článek 8.2. Obě ustanovení tak mohou být z pohledu soudu pro svou nejednoznačnost v rámci okamžiku dokončení díla neaplikovatelná, a tím pádem neplatná. Je jisté v zájmu zadavatele se takovému riziku neplatnosti ustanovení vyhnout a upravit výše uvedená ustanovení do podoby jednoznačného jazykového výkladu. Vysvětlení zadávací dokumentace Kolaudace ze smlouvy vynechána. Zadavatel zasílá upravenou verzi smlouvy o dílo
37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Bude vybranému dodavateli v případě uzavření smlouvy o dílo poskytnuta bezúplatně zadávací projektová dokumentace v PDPS, která byla poskytnuta uchazečům v rámci zadávacího řízení a zaměření v otevřeném formátu? Vysvětlení zadávací dokumentace Ano
38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Žádáme Zadavatele o sdělení, zda se do 19 měsíců výstavbu počítá i zimní technologická přestávka či nikoli. Vysvětlení zadávací dokumentace Zimní technologická přestávka se nepočítá do doby realizace. V případě, že je vyhlášená technologická přestávka, tak je dílo přerušeno a termín neběží. Zadavatel opravil termín realizace resp. dal do souladu s PDPS tedy stanovil termín 15 měsíců.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	1. SO 101 pol. 55 a 72 – Štěrbínový žlab – délka žlabu, specifikace položky				
	72	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	25,000
	Současně je v koordinaci s budoucí úpravou ulice Ringhofferova řešena návaznost obrubníku podél pravé hrany doplněno osazení zvýšeného silničního obrubníku podél nepevněného ostrůvku. Současně je z důvodů zlepšení stavu odvodnění doplněn odvodňovací žlab 250 mm v délce 11 m, s litinovou mříží a koncovou vpustí (čisticím kusem), který bude přípojkou DN 200 přes novou revizní šachtu DN 600, (poklop B125) napojen na stávající kanalizaci. Stávající vpust bude obnovena a osazena včetně nové přípojky DN 200. POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!				
	55	897727	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	8,000
Ve výkresech SO101 – Koordinační situační výkres – část 13 (C.2.13) jsme našli pouze toto: V km cca 0,16 je ve vjezdu zakreslen „betonový žlábek“ bez uvedení délky, popisu a odvedení vody V km cca 0,18 je ve vjezdu zakreslen „betonový žlábek“ bez uvedení délky a popisu a odvedení vody V km cca 0,61 je ve vjezdu zakreslen „betonový žlábek“ bez uvedení délky a popisu a odvedení vody V km cca 2,3 je ve vjezdu zakreslen „betonový žlábek“ bez uvedení délky a popisu a odvedení vody V km cca 2,62 je ve vjezdu zakreslen „štěrbínový žlab“ bez uvedení délky a popisu a odvedení vody V km cca 3,67 je ve vjezdu zakreslen „kovový žlab“ bez uvedení délky a popisu a odvedení vody					

Tyto žlábký, či štěrbinové žlaby jsou ale zakresleny černě a neměly by tedy být součástí SO101, nebo pouze jejich bourání?

V km cca 4,36 je zakreslen červeně jediný žlab v SO 101, **ale jde o liniový odvodňovací žlab s litinovou mříží délky 12 m, což přibližně odpovídá doplňkovému textu, nikoli však vybrané položce a výměře položky.**

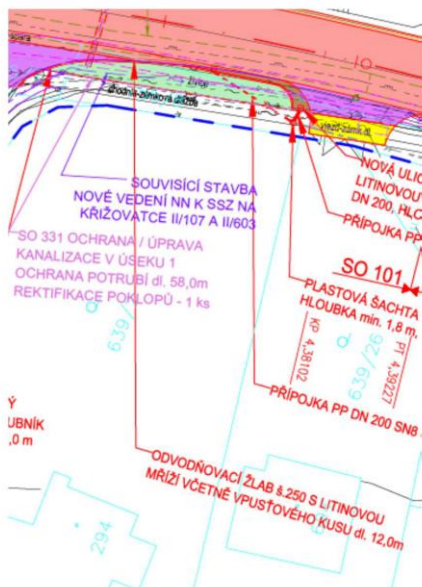

Hodnota **25m** v soupisu prací neodpovídá délce žlabu a ani vybraná položka z ceníku OTSKP není správná pro ocenění liniového žlabu s litinovou mříží, nesouhlasí velikost ani šířka. **Navíc ani betonový ani liniový žlab nelze dělat do oblouku nebo nepravidelně zalamovaný – musí být pouze přímý či pravouhlý.**

Dotaz: Zkontroluje zadavatel položky týkající se žlabu a opraví VV, nebo případně upřesní, kde se žlaby štěrbinové 50x50cm nachází?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupisu prací. Jedná se pouze o žlab, uvedený v sit. výkr. D.101-2.9 v délce 12 m. SO 101. Pol. 93513 (uvedené množství 25 m) byla nahrazena pol. 93554 (množství 12 m). Dále pol. 897727 (uvedené množství 8 kusů) byla nahrazena pol. 897524 (množství 1 kus). V rozpočtu byla přidána související pol. 451315. Úprava množství a popisu v položkách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

2. SO 107 pol.55 a 72 – Štěrbinový žlab – délka žlabu, specifikace položky

72	93513	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	20,000
		ŽLAB S LITINOVÝM ROŠTĚM		
		20 = 20,000 [A]		

55	897727	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	4,000
		4 = 4,000 [A]		

Ve výkresech SO 107 jsme **ne našli** žádný štěrbinový žlab 50x50cm.

Ve výkresech SO107 jsme našli jen tento **žlab s litinovým roštěm** bez udání rozměrů, únosnosti roštu a délky, nicméně 20m určitě nemá.



Pokud je správný údaj v PD, tak by měla být vybrána např. tato položka:

72	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	
55	897543	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	

Dotaz: Zkontroluje zadavatel délku žlabu a příslušenství, případně upřesní, kde se žlab či žlaby nachází?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupisu prací. Pol. 93513 (množství 20 m) byla odstraněna. V pol. 93554 (uvedené množství 50 m) bylo opraveno na množství 11 m a přidán popis. V soupisu prací pol. 897727 (uvedené množství 4 kusy) byla nahrazená položkou 897524 (množství 1 kus). Odstranění pol. 899122 (uvedené množství 1 kus). Odstranění pol. 897727. V rozpočtu byla přidána související pol. 451315

41.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	3. SO 101 – Šachta – chybí specifikace výšky šachty					
	53	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000
				Poklop D400 Se souhlasem TDI		
	Nenašli jsme betonovou šachtu ve výkresech, ani specifikaci výšky šachty.					
	Dotaz: Může zadavatel upřesnit výšku šachty a staničení kde se tato šachta nachází?					
42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	4. SO 101 –Vpusti– chybí specifikace vpustí					
	54	89712	R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	21,000
				Včetně napojení na stávající kanalizaci. Předpoklad výměny 30% vpustí ze 70 ks Mříže budou kompozitní min. D 400.		
	Pro ocenění chybí základní specifikace – požadovaný typ vpustí (zda mají mít přímý odtok, nebo usazovací kalové dno - kaliště) a jakou mají mít výšku.					
	Dotaz: Může zadavatel upřesnit jakou výšku a typ uličních vpustí požaduje ocenit?					
43.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	5. SO 107 – Šachta – chybný počet kusů, chybná specifikace poklopu					
	52	894171	R	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	4,000
				Poklop D1000, HLOUBKA 1.2 M		
	Na zatrubněním příkopu v km cca 4,5 jsme našli pouze dvě šachty.					
	Poklop D1000 neexistuje – vzhledem k tomu, že se šachty nachází v zeleném pásu může být poklop například A15, B125, nebo D400.					
	Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr nebo upřesní, kde se zbylé 2 šachty nachází a určí požadovanou únosnost 2 poklopů na šachtách v zeleném pásu na zatrubněním příkopu?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Chyba v soupisu prací. Šachty jsou v sit. výkr. D.107-2. Počet je 2 ks. Oprava množství a popisu položky. Pol. 894171R byla nahrazená pol. 894471					

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace


6. SO 107 – Šachta – chybně zařazeno do SO107, chybný počet kusů

53	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000
----	--------	-------------------------------------	-----	-------

$$2 = 2,000 [A]$$

V SO 107 jsme nenašli žádnou plastovou šachtu DN400, ale jedna se nachází těsně před začátkem úseku SO 107 a to v úseku SO101, kde ale ve VV chybí.

V PD – Koordinační situační výkres – část 13 (C.2.13) je plastová šachta DN400 a poklop B125 viz níže.

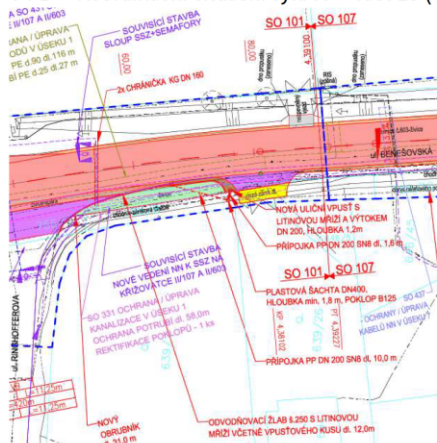

V souvislosti s tímto dotazem je nutné přidat do SO101 taktéž související činnosti jako novou UV hl.1,2m, přípojku UV PP DN200 d.1,6m, a přípojku liniového žlabu PP DN200 d.10m a liniový žlab š.250, délky 12 včetně specifikace požadované únosnosti mříže a vpusťový díl k liniovému žlabu.

Dotaz: Přesune zadavatel plastovou šachtu do SO101, doplní související položky do SO101 kam patří a opraví počet kusů, případně upřesní, kde se má nacházet druhá plastová šachta?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupisu prací. Pol. 894846 byla odstraněná.

44.

45.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
7. SC – rozpor mezi SP a PD					
V soupise prací pro SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán pol. č. 19, viz níže					
19	56143F		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 5/6 TL. DO 150MM	M2	470,000
			Hloubková sanace na ploše 470 m2 470 = 470,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry		
V PD – Vzorové příčné řezy D.102-4 je:					
POZNÁMKA: V MÍSTECH KDE BUDOU PŘI PROHLÍDCE VYFRÉZOVANÉHO POVRCHU ČI SANACÍCH ZAZNAMENÁNY KONSTRUČNÍ PORUCHY VOZOVKY, NEDOSTATEČNÁ ZBYTKOVÁ KONSTRUKCE BUDE SE SOUHLASEM TDI PROVEDENA HLOUBKOVÁ SANACE. PŘEDPOKLÁDANÁ SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV: SC (3/4) 150 mm, MZ 150 mm. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ (min Edef2 = 45 MPa) BUDE PROVEDENO ZLEPŠENÍ AZ					
Soupis prací se neshoduje s projektovou dokumentací.					
Dotaz: Sjednotí zadavatel soupisu prací s PD?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Chyba v soupisu prací. Pol. 56143F byla nahrazená pol. 56143E.					

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

8. Dlažba v poježděném prstenci – položka navíc

V soupise prací pro SO 103 Silnice II/603 úsek 3 – okružní křižovatka pol. č. 53, viz níže

53	582625	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE	M2	100,000
			Dlažba v poježděném prstenci do betonu C 30/37		

V PD – Vzorové příčné řezy D.103-4 je:

Konstrukce poježděného prstence a srpovité krajnice:

Cementobetonový kryt (povrchová úprava řemeslnou striáží)	CB	240 mm	ČSN 73 6123-1
Kamenivo zpevněné cementem	KSC I	150 mm	ČSN 736124-1
Štěrkodrt'	ŠDa 0/63 Ge	150 mm	ČSN 736126-1
celkem		540 mm	

V PD – Situace stavby (km 1,090-1,300) D.103-2 je:



Plocha komunikace - skladba 4 (CB kryt řemeslná striáž)

Soupis prací se neshoduje s projektovou dokumentací. Položka pro pokládku dlažby v poježděném prstenci je navíc, protože položka, která se shoduje s PD je již v soupisu prací, viz níže pol. č. 50

0	581101		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L	M3	50,000
			Okružní křižovatka – konstrukce poježděného prstence (dlažba) - Cementobetonový kryt (povrchová úprava řemeslnou striáží), tl. 240 mm		

Dotaz: Odstraní zadavatel ze soupisu prací položku č. 53 z SO 103?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba v soupisu prací. Pol. 582625R byla odstraněná. Úprava popisu pol. 581101

48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	10. SO 101 – „Sloupky k dopravní značce základní velikosti“ – k pol. 62 chybí položka pro sloupky				
	V soupise prací pro SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán pol. č. 62, viz níže				
	62	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000
	K výše uvedené položce chybí položka pro dodávku a osazení sloupků k dopravním značkám				
49.	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	
	Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
	Dotaz: Doplní zadavatel položku do soupisu prací v SO 101?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Chyba v soupisu prací. Doplnění pol. 914941. Oprava množství v pol. 914981				
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	11. SO 101 pol. 46 Asfaltový beton – ACL nebo ACP				
	V soupise prací pro SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán pol. č. 46, viz níže				
	46	574F98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	1 000,000
	OBNOVA - ASFALT. SJEZDY - asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 100 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7				
	Ve výše uvedené položce je vybraný odlišný název (podkladní vrstva) položky než v popisu položky (ložná vrstva).				
	Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Chyba v soupisu prací. Oprava popisu v pol. 574D58. Pol. 574F98 byla nahrazená pol. 574D08				

50.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	12. SO103 pol.31 Drenážní trubka 150 mm – chybí specifikace - požadovaná tuhost				
	V soupise prací pro SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka pol. č. 31, viz níže				
	31	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	440,000
			Drenážní trubka 150 mm Obsyp drtí fr. 8/32 Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971		
Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění kruhové tuhosti drenážní trubky 150 mm?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Doplnění popisu pol. 212635					

51.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
13. SO101 pol. 64 – chybná výměra					
63	914561		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	12,500
			2500*5000=12500 M2		
			12.5 = 12,500 [A]		
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x		
64	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	25,000

Domníváme se, že jedné velkoplošné značce by měly být pouze 2kusy příhradových sloupků.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace	
Chyba v soupisu prací. Oprava množství v pol. 914561 – 2 ks	

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

14. SO101 – chybí položky pro „Demontáž stávajících značek“ a „Demontáž sloupků k značkám“

Dle PD – Situace dopravního značení jsou v SO101 značky určené k demontáži **např.**


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

15. Přesun budov dřevěných – rozměry, počet

V soupise prací pro SO 020 02 Přesun zařízení pro domácí zvířata v rámci p. č. 986/16 a obnova oplocení pol. č. 13, viz níže

13	981164	R	PŘESUN BUDOV DŘEVĚNÝCH	KPL	1,000
			Přesun zařízení pro domácí zvířata – přesun v rámci pozemku vlastníka 986/16		
			1 = 1,000 [A]		

Z PD není jasné, co má uchazeč posunovat a kam, jaké to má rozměry, hmotnost nebo alespoň nějaké foto či popis přesouvaného zařízení, aby se dala položka zkalkulovat nebo alespoň odborně odhadnout.

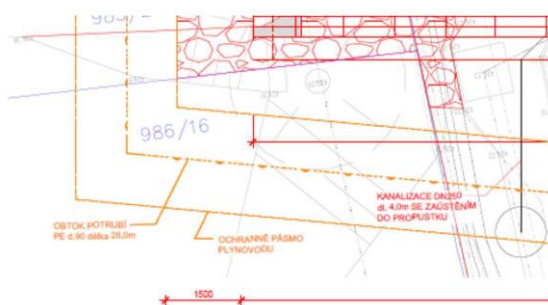

Dotaz: Žádáme zadavatele o více informací k pol. č. 13 v SO 020 02?

53.

Vysvětlení zadávací dokumentace



Přidáváme foto zařízení pro domácí zvířata k plánovanému přesunu. K tomu je přesun oplocení výběhu pro slepice včetně vrátek umístěné kolem zařízením. V rozpočtu přesun kurníku je uveden jednou kompletní položkou, zbytek nutných uprav je rozdělen po položkách.

55.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace 1 - 34 vydal nový soupis prací ve formátu XC4, nicméně při snaze tuto novou variantu nahrát do informačního systému vyskakuje hláška, že soubor není ve formátu XC4. Toto jsme ověřili ve více informačních systémech a výsledek je vždy shodný - např. v ASPE se objeví hláška "neočekávaná chyba", přičemž následuje samovolné ukončení programu. Žádáme Zadavatele o kontrolu souboru a vydání nového ve funkční verzi.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zasílá nový soupis prací včetně nové verze XC4
56.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel stanovil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-34 preliminářové položky na ochranu/úpravu vodovodu, kanalizace, vedení elektro a plynovodů. Avšak v SO 432 chybí stanovení pevné ceny. Žádáme Zadavatele o doplnění prelimináře.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupisu prací. V SO 432 v popisu k položce byla doplněná pevná cena.
57.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel stanovil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-34 preliminářové položky na ochranu/úpravu vodovodu, kanalizace, vedení elektro a plynovodů. Avšak v SO SO 452 chybí stanovení pevné ceny. Žádáme Zadavatele o doplnění prelimináře.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupisu prací. V SO 452 v popisu k položce byla doplněná pevná cena.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II-603 Sulice - zadávací dokumentace.pdf
- _Soupis_praci_po_pripom_2025_02_26_V2.zip
- Příloha č. 3 - SoD_.docx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 264.317.686,00 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 27. 03. 2025 v 9:00.