


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		11417-4	
Název mostu:		Most přes potok v obci Suchdol	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 11417	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		9.558 km	Staničení na úseku: 0.897 km
Rok postavení:		1988	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Středočeský	
Okres:		Příbram	
Obec (MČ):		Suchdol	
Katastrální území:		Suchdol	
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Benešov, majetková správa Příbram, cestmistrovství Skalka	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = - V _r = - V _e = - V _{aj} (V _a) = - Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) V _n = 5.0 t V _r = 16 t V _e = - V _{aj} (V _a) = 12.0 t Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.50 m	Délka NK: 5.00 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.20 m	Celková šířka mostu: 44.40 m
Plocha mostu: 222.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -772555 Y: -1079759	WGS: 49.723193°N 14.082024°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: plné s klenáky.			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB deska prostá tl. 0.25m, šikmá, v prostoru mimo vozovku je NK tvořena válcovanými ocelovými nosníky I 160 a ŽB panely, most má nepravidelný tvar s měnící se šikmostí.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.70 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.68 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Kámen		
	Způsob založení mostu nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
Opěry (Rozšíření)	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: - až - m Tížné z prostého betonu	Druh: Masivní opěra Šířka: - až - m	Materiál: Prostý beton Výška: - až - m
Opěry (Původní)	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 37.40 až 40.73 m Tížné kamenné zdivo z lomového kamene.	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.25 až 0.25 m	Materiál: Kámen Výška: 0.78 až 0.78 m
Nosná konstrukce			
Obecně (Původní)	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.50 m Kolmá světlost: 2.45 m Konstrukční výška: 0.25 m Rozpětí: 4.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		

	Monolitická žlb. deska.
Obecně (Rozšíření)	Počet polí: 1 Šikmá světlost: - m Kolmá světlost: - m Konstrukční výška: - m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Další materiál: Železobeton Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Ocelové válcované I-profily + žlb. panely.
Ložiska, klouby	
Obecně	Způsob uložení: Neuvedeno Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Nejsou provedena.
Mostní závěry	
-	Typ MDZ: ostatní Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Délka MDZ (m) - Jmenovitý posun (mm) - Nejsou.
Vozovka	
Obecně	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.40 m Vozovka na mostě je živičná, dvoupruhová, směrově nerozdělená.
Chodníky	
Obecně (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Nejsou provedeny.
Římsy, obrubníky, zálivky	
-	Římsy - monolitické železobetonové, opatřené cementovou omítkou. Vlevo je původní římsa dodatečně nabetonovaná.
Izolační systém NK	
Obecně	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Nepřístupný, zřejmě natavované asfaltové izolační pásy (NAIP).
Zábradlí	
Obecně	Ocelové trubkové zábradlí : vlevo třímadlové, vpravo dvoumadlové.
Dopravní značení, označení objektu	
Obecně	Druh značení: svislé Před a za mostem dopravní značky : ev. .č mostu, snížená zatížitelnost B13 (18t) + E5 (25t)
Území pod mostem a přístup. cesty	
-	Koryto potoka.
Cizí zařízení	
-	Typ zařízení: Neuvedeno Správce: Nezjištěno.
Odvodnění	
Obecně	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů:

	Za mostem vlevo je odvodňovací skluz z betonových žlabovek
Další části	
-	Most má 1 prosté pole. Nachází se v obci. Původní mostní konstrukce byla dodatečně rozšířená. Most má nepravidelný tvar směnicí se šikmostí.
Správní údaje	
Archivace projektu: Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný	Spodní stavba: V - Špatný
Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.10.2023	
Reprodukční pořizovací hodnota: 156571.16 Kč	Datum posledního stanovení: -
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 6.12.2024 10:23 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.	



PODÉLNÝ ŘEZ/BOČNÍ POHLED M 1:100

MOST evid.č.11417-004

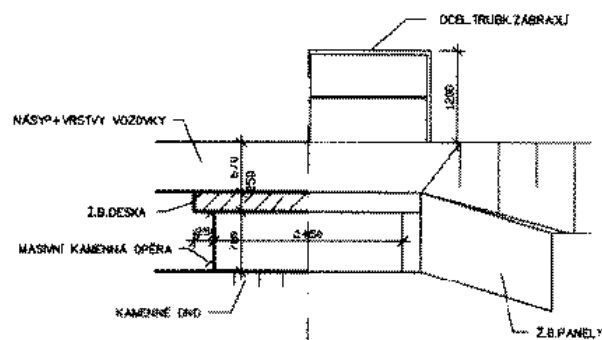


PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:100

MOST evid.č.11417-004

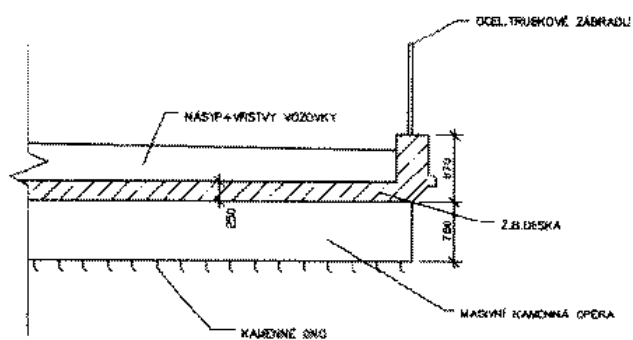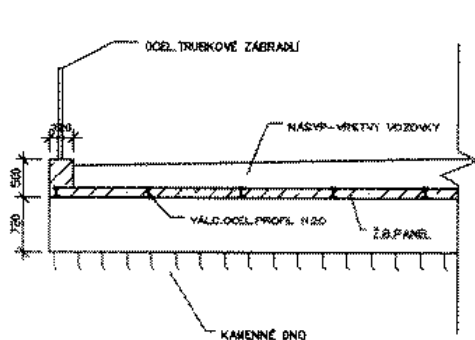

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

MOST evid.8.11417-004

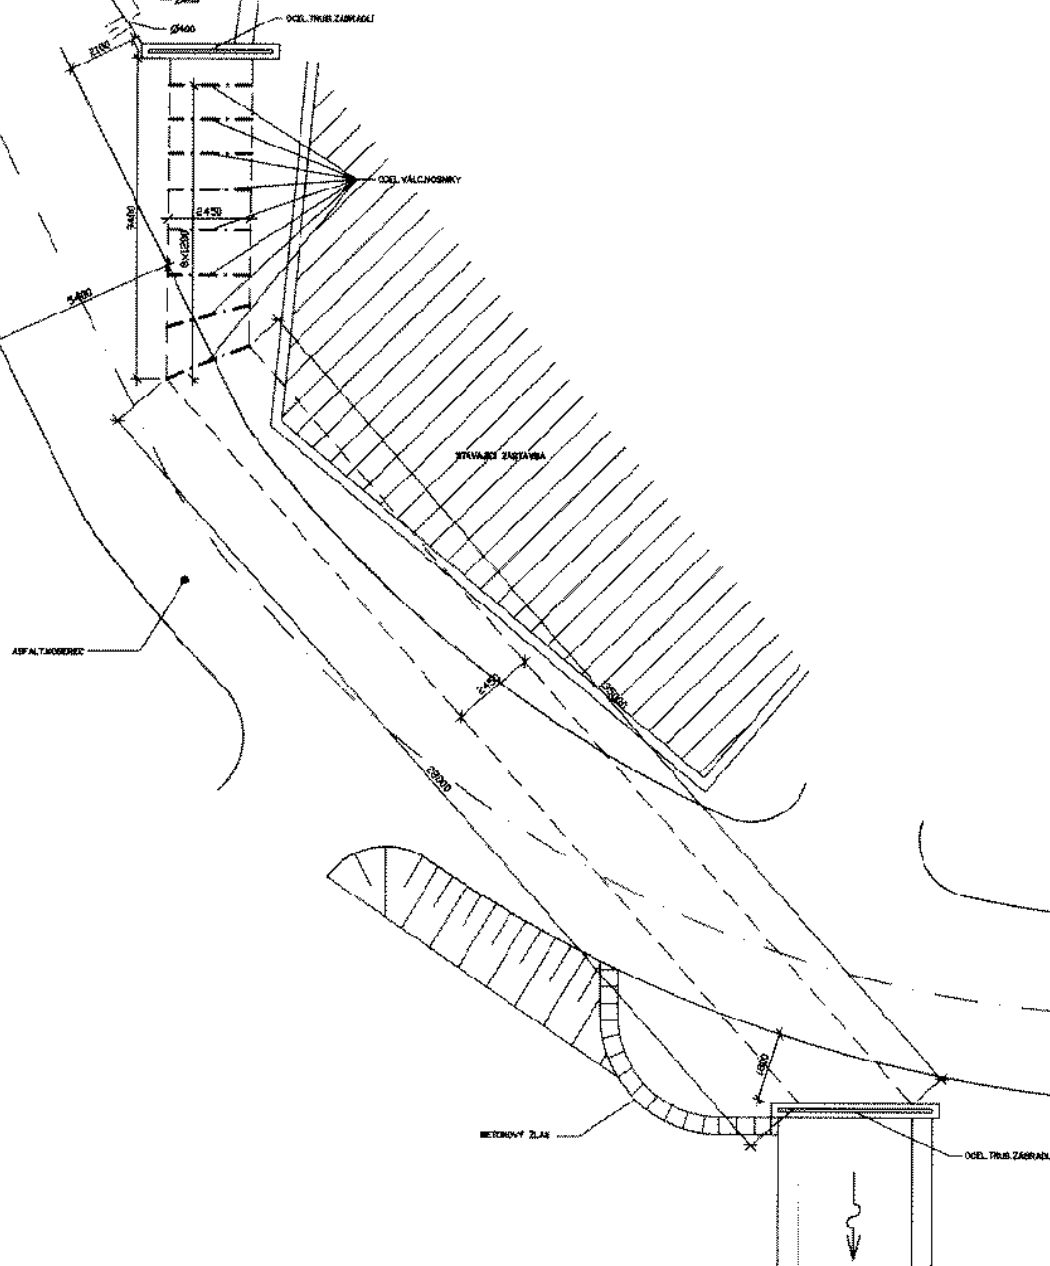

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část