

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 254/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ0066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

TANNACO, a.s.

se sídlem: Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

IČ: 61677272

DIČ: CZ61677272

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14489

Jednající: Pavel Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Pavel Machek, ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních

prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 567 447,05 Kč bez DPH, 686 610,93 Kč s DPH.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 024 252,11 Kč	1 055 092.94 Kč	6 079 345,05 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy: dle textu

V Říčanech dne 27.7.2016
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
152 21 Praha 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Choťánkách dne 17 -07- 2016
Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
dopravní a průmyslové služby
Choťánky 38, 290 01 Poděbrady
IČ: 61677272, DIČ: C23117272
(13)

TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most		201 / 1	1
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001		
Zastoupený:	název:		
Zhotovitel:	název: TANNACO,a.s. adresa: Choťánky 38, Poděbrady 290 01 IČ: 61677272		
Zastoupený:			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

201 / 1

1

Strany smlouvy o dílo č 254/KSUS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.4.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: TANNACO,a.s. Choťanky 38, Poděbrady 290 01

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

1 počet listů A4

Přehled změn

1 počet listů A4

Rozpis ocenění změn položek

1 počet listů A4

Přehled dokladů

1 počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - viz přehled dokladů

19 počet listů A4

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

TDI

Iniciátor změny:

Zhotovitel: TANNACO a.s.

Popis a zdůvodnění změny včetně kategorie změny:

SO 201 MOST

a) Z důvodu nevhodnosti použít vytěženou zeminu k zpětnému zásypu, je nutné provést zásypy objektu z nakupovaného materiálu.

b) Základová spára mostu je cca 1,5 m pod úrovní dna melioračního sběrače (viz. fotodokumentace). Pro odtěžení zeminy na úroveň základové spáry, bylo nutné převést vodu mimo prostor mostu. V dané úrovni zakl. spáry byly průsaky spodní vody a tak vznikla nutnost jejího čerpání až do doby zásypu objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-165 776,78	567 447,05	401 670,27

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Marcel Mimra	datum	25.7.16	podpis	
Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	Ing. Radovan Dostál	datum	19.7.2016	podpis	
Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	David Kuttich	datum	19.7.2016	podpis	
TDI	jméno	Ing. Miroslav Bureš	datum	20.7.2016	podpis	
Objednatel, zástupce ve věcech technických	jméno	Jan Boček	datum	20.7.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	27-07-2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Pavel Machek	datum	19.7.2016	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré: 2

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby: Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice	č.p. 2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 622 581,84

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 622 581,84	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-165 776,78	567 447,05	567 447,05	12,28%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-165 776,78	5 024 252,11	401 670,27	8,69%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Radovan Dostál
Zhotovitel (stavbyvedoucí): David Kuttich

souhlasím
souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Mimra Marcel

souhlasím

Stavební dozor: Ing. Miroslav Bureš

souhlasím

Zaměstnanec KSUS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál jr.

souhlasím

19.7.2016
19.7.2016
25.7.16
IBH Poděbradova 3178
272 01 Kladno
IČ: 475 40 966
26.7.2016

Č.p. 2

Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% max 6 mil ZMR
4 622 581,84	0,00	6 000 000,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH													
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena stavby s vícepracemi a méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 201	MOST	Zemní práce	ANO	0,00	-165 776,78	-165 776,78	4 456 805,06	567 447,05	5 190 028,89	5 024 252,11	108,69%	12,28%

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice

Objekt: SO 201 Most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílná celkem	rozdílná celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	t	674,572	1 438,648	764,076	125,00	84 321,50	0,00	95 509,50	179 831,00	95 509,50	113,27
7	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z mezikládky	M3	382,038	0,000	-382,038	85,00	32 473,23	-32 473,23	0,00	0,00	-32 473,23	-100,00
8	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na mezikládku	M3	382,038	0,000	-382,038	225,00	85 958,55	-85 958,55	0,00	0,00	-85 958,55	-100,00
9	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	289,066	671,104	382,038	445,00	128 634,37	0,00	170 006,91	298 641,28	170 006,91	132,16
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	378,760	0,000	-378,760	125,00	47 345,00	-47 345,00	0,00	0,00	-47 345,00	-100,00
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutěný zásep z vhodné zeminy, vč.nákupu materiálu	M3	73,122	451,882	378,760	689,00	50 381,06	0,00	260 965,64	311 346,70	260 965,64	517,98
		Nové položky: (JC nových položek dle OTSKP- SPK 2015)											
101	11511	Čerpání vody do 500 l/min	hod	0,000	400,000	400,000	75,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
102	11524	Převedení vody potrubím DN 400 nebo žlaby R.O. do 1,4 m	m	0,000	17,000	17,000	645,00	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	100,00
		Celkem bez DPH						429 113,71	-165 776,78	567 447,05	830 783,98	401 670,27	0,00
		DPH 21%						90 113,88	-34 813,12	119 163,88	174 464,64	84 350,76	
		Celkem vč. DPH						519 227,59	-200 589,90	686 610,93	1 005 248,61	486 021,03	0,00

Za objednatel: JUREJ H.

Datum: 20. 7. 2019

Za zhotovitele: KUTTER H.

Datum: 19. 7. 2019

Poděbradova 3178
272 01 KLADNO
IČ: 475 40 966

J. Boček

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001

TANNACO a.s.
dopravní a průmyslové stavby
Chotánky 38, 290 01 Poděbrady
IČ: 61677272, DIČ: CZ61677272

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
př.7 - Pasport změny	1	
př.8 - Soupis prací SO 201 po změně	5	
př.9 - SD list 5367168	1	
př.10 - Zápis z KD č.4, 22.6.2016	2	
př.11 - Protokol o laboratorních zkouškách č.2016000020-22	4	
př.12 -Posouzení geologa - ALGEO TEST z 22.6.2016	1	
př.13 - Vyjádření AD - Pontex 28.6.2016	1	
př.14 - Fotodokumentace	3	
př.15 - Žádost o změnu rozsahu díla	1	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 1
Stavba: Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice		SO/PS: SO 201 MOST
Název změny: Zásyp za OP a čerpání vody		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) TANNACO a.s.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD č.4, 22.6.2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: a) Úprava spočívá v změně použití materiálu k provedení zásypu. b) Nutnost odvedení a čerpání vody v spodní stavbě		
Zdůvodnění změny/úpravy: a) Z důvodu nevhodnosti použít vytěženou zeminu k zpětnému zásypu, je nutné provést zásypy objektu z nakupovaného materiálu. b) Základová spára mostu je cca 1,5 m pod úrovní dna melioračního sběrače (viz. fotodokumentace). Pro odtěžení zeminy na úroveň základové spáry bylo nutné převést vodu mimo prostor mostu. V dané úrovni základové spáry byly průsaky spodní vody a tak vznikla nutnost jejího čerpání až do doby zásypu objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 014102a - Poplatky za skládku 125731 - Vykopávky ze zemníků a skládek, odvoz do 1 km 131731 - Hloubění jam zapaž i nepaž, odvoz do 1 km 131738 - Hloubění jam zapaž i nepaž, odvoz do 20 km 17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním 17481 - Zásyp jam a rýh z nakup.materiálu 11511 - Čerpání vody 11524 - Převedení vody potrubím DN 400 nebo žlaby R.O. do 1,4 m		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		méněpráce -165 776,78 bez DPH vícepráce 567 447,05 bez DPH
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Soupis prací se změnami

Poř. č. pol	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	Méněpráce	Vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	jednotková 8	cena 10	cena 12
		0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina 2,0*0,70+289,066=595,532 [A] dm 2,0*0,2*197,60=79,040 [B] Celkem: A+B=674,572 [C]	T	674,572	125,00	84 321,50	0,00
2	2015_OTSKP	014102e		POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo křoviny 0,03*20=0,600 [A]	T	0,600	1 190,00	714,00	0,00
3	2015_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMLIK zahraduje cenu za nákup omnice ze zemníku	M3	7,200	200,00	1 440,00	0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				86 475,50	95 509,50
1				Zemní práce					
4	2015_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN vč.odvozu na skládku, štěpkování a uložení na skládce odhad 20=20,000 [A]	M2	20,000	42,00	840,00	0,00
5	2015_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládce	M2	197,600	46,00	9 089,60	0,00
101	2015_OTSKP	11511		(2,2+0,6)*17,0+5,0*24,0+4,0*(2,0+4,0)+4,0*1,5=197,600 [A]	hod	0,000	75,00	0,00	400,000
102	2015_OTSKP	11524		ČERPÁNÍ VODY PŘEVÉZENÍ VODY	m	0,000	645,00	0,00	17,000
6	2015_OTSKP	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	8,700	453,00	3 941,10	0,00
7	2015_OTSKP	125731		hrázky 1,0*1,5*(3,0+2,8)=8,700 [A] VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z mezikládky	M3	382,038	85,00	32 473,23	0,00
8	2015_OTSKP	131731		Pro zásep a zemní krajnice 378,76+3,278=382,038 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na mezikládku	M3	382,038	225,00	85 958,55	0,00
9	2015_OTSKP	131738		Pro zásep a zemní krajnice 378,76+3,278=382,038 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	289,066	445,00	128 634,37	170 006,91
				celkový výkop 10,5*3,4*14,0+5,6*1,9*16,1=671,104 [A] odpočet zásepů a zemní krajnice -(378,76+3,278)=- 382,038 [B] Celkem: A+B=289,066 [C]					

celkový výkop
10,5*3,4*14,0+5,6*1,9*16,1=671,104 [A]
odpočet zášypu a zemní krajnice -(378,76+3,278)=- 382,038 [B]
Celkem: A+B=289,066 [C]

10/2015_OTSKP	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	679,804	18,00	12 236,47	0,00	0,000	0,00
		skládka a meziskládka							
		skládka 8,70+289,066=297,766 [A] meziskládka 378,76+3,278=382,038 [B] Celkem: A+B=679,804 [C]							
11/2015_OTSKP	17290R	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2	81,190	355,00	28 822,45	0,00	0,000	0,00
		Těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána vč. ochranných vrstev - viz TZ							
		(2,9+2,4)*7,5+2,8*14,8-81,190 [A]							
12/2015_OTSKP	17310	ZEMINÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,278	190,00	622,82	0,00	0,000	0,00
		0,12*0,7*(22,09+7,1+4,04*2)=3,131 [A] provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd: 0,12*0,6*1,02*2=0,147 [B] Celkem: A+B=3,278 [C]							
13/2015_OTSKP	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	378,760	125,00	47 345,00	0,00	0,000	0,00
		za opěrmi pod geomembránou a vně křidel 1,7*1,6*2*(7,5*2+4*0,45/2)+10,5*3,5*(14,0-8,4)=292,296 [A] za zdi pod geomembránou a v patě zdi (0,7*1,1+0,7*3,0+1,5*1,5)*16,1*(0,7*2,5+0,7*0,7)*1,8=86,464 [B] Celkem: A+B=378,760 [C]							
14/2015_OTSKP	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,122	689,00	50 381,06	0,00	0,000	260 965,64
		hutněný zásep z vhodné zeminy, vč. nákupu materiálu za opěrmi nad geomembránou (1,5*3,0+1,7*1,8)*7,5=56,700 [A] za zdi nad geomembránou 0,3*3,4*16,1=16,422 [B] Celkem: A+B=73,122 [C]							
15/2015_OTSKP	17750	ZEMINÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	8,700	435,00	3 784,50	0,00	0,000	0,00
		vč. dodání vhodné zeminy úprava toku hrázkováním 1,0*1,5*(3,0+2,8)=8,700 [A]							
16/2015_OTSKP	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	48,000	32,00	1 536,00	0,00	0,000	0,00
		3,0*16,0=48,000 [A]							
17/2015_OTSKP	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	48,000	25,00	1 200,00	0,00	0,000	0,00
1 Zemní práce				406 865,15		165 776,78		471 937,55	
2 Základy									
18/2015_OTSKP	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	43,100	336,00	14 481,60	0,00	0,000	0,00
		Kompletní DN 150 mm vč. podklad betonu, obsypu drenážním betonem a vč. vyústění 2*7,5+2*2,5+2,3*0+14,8+2*0,8+3*0,8=43,100 [A]							
19	22595R	ZAPOROVÉHO PAŽENÍ KOMPLETNÍ (POHLEDOVÁ PLOCHA)	M2	43,000	9 500,00	408 500,00	0,00	0,000	0,00
		vč. vrtní, vložení ocelových zápor, zabetonování, dřevěných pažin, vč. případného kotvení 2,0+41,0=43,000 [A]							
20/2015_OTSKP	272324	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	23,520	3 420,00	80 438,40	0,00	0,000	0,00
		C25/30-XF3, vč. bednění, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. izolaci proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč. ochrany této izolace							
21/2015_OTSKP	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505	T	4,234	24 500,00	103 733,00	0,00	0,000	0,00
		základy mostu 0,5*5,6*8,4=23,520 [A]							
2 Základy						607 153,00	0,00		

37/2015_OTSKP	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin - nařezání po 5m do hl. 50mm	M3	30,570	1 680,00	51 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2015_OTSKP	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SD 0/32	M3	45,315	662,00	29 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2015_OTSKP	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	23,566	114,00	2 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2015_OTSKP	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI 0,80kg/m2	M2	252,937	12,00	3 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2015_OTSKP	572211	viz ACP22 252,937=252,937 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS 0,35 kg/m2	M2	512,143	12,00	6 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2015_OTSKP	574B34	viz ACO11+ a ACL22+ 259,454+252,689=512,143 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL- 40MM ACO 11+ modif.	M2	259,454	221,00	57 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2015_OTSKP	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL- 60MM ACL 22+ modif.	M2	252,689	286,00	72 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2015_OTSKP	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL- 70MM	M2	252,937	285,00	72 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace						294 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Přidružená stavební výroba										
45	71119R	PŘÍPLATEK ZA PROVÁDĚNÍ MOSTOVKY V KLIMATICKY NEPŘÍZNIVÉM OBDOBÍ čerpání pouze na pokyn investora	KUS	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2015_OTSKP	711432	IZOLACE MOSTOVÉK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami	M2	6,000	650,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2015_OTSKP	711442	0,6*5,0*2=6,000 [A] IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU vč. přetažení na opěry ke drenáži	M2	72,240	735,00	53 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2015_OTSKP	78382	8,4*(5,0+2*1,8)=72,240 [A] NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7,000	301,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2015_OTSKP	78383	kraje NK (0,5+0,2)*5,0*2=7,000 [A] NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsy (0,15+0,15)*(10,42+10,08+14,76)=10,578 [A]	M2	10,578	345,00	3 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Přidružená stavební výroba						87 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí										
50/2015_OTSKP	87634	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM DN160 provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přelaz	M	14,000	296,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Potrubí						4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce										
51/2015_OTSKP	9113C1	SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1,25+52,0+1,2+52,0=106,450 [A]	M	106,450	1 700,00	180 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2015_OTSKP	9117C1	SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní, vč. kotvení do říms přes patní plechy uložené na plastmaltu, vč. PKO 10,5+24,9=35,400 [A]	M	35,400	4 390,00	155 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLNÉ OTSKP		911CC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ Položka bude čerpána pouze na pokyn investora provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd	M	20,000	3 125,00	62 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
54	2015_OTSKP	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem Položka bude čerpána pouze na pokyn investora provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd	M	20,000	400,00	8 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
55	2015_OTSKP	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2*3=6,000 [A]	KUS	6,000	241,00	1 446,00	0,000	0,00	0,000	0,00
56	2015_OTSKP	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	10,000	677,00	6 770,00	0,000	0,00	0,000	0,00
57	2015_OTSKP	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 010,00	2 020,00	0,000	0,00	0,000	0,00
58	2015_OTSKP	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 740,00	7 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00
59	2015_OTSKP	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO vč. PKO	KUS	1,000	978,00	978,00	0,000	0,00	0,000	0,00
60	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA bílá barva se zvýšenou viditelností	M2	25,000	109,00	2 725,00	0,000	0,00	0,000	0,00
61	2015_OTSKP	931315	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 s předtěstněním	M	35,260	71,00	2 503,46	0,000	0,00	0,000	0,00
		9	podél řms 10,42+10,08+14,76=35,260 [A]								
			Ostatní konstrukce a práce				430 793,46		0,00		0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	567 447,05
Méněpráce	
Méněpráce celkem	- 165 776,78
Celkem	401 670,27
Celkem	3 671 285,62

Datum

Denní záznamy stavby

25.5.16

29. 5. 2016

Dalším dnem probíhal kontrolní den stavby č. 2
 Měs zaměřením zaps. kontrola stavebního
 bylo provedeno v rámci kontrolního dne.
 Kontrola uložení armatury do žlabu a jeho betonáže
 je plánována na 29. 5. 2016.
 TDI nemá k přiběhu prací připraveny.

25.5.16

POČASÍ: ZATÍŽENO ± 24°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRAC. + MECH: CAT 31 PL, M. B. 8x6 + ULEK

4x DĚLNÍK + THP

PROV. PRÁCE: - KONTROLA ZNAČENÍ DIO

- ODVOZ NEVHODNÉ ZEHINY Z MERIDEPONIE
NA SKLADKU

- ČERPÁNÍ VODY NA 6h

- ŠALOVÁNÍ ZAKLADOVÉ DESKY MOSTU
A ZÁKLADU OPĚRNÉ ZDI

- STAUBA ZABEZPEČENA DIO, PLOT

26.5.16

POČASÍ: ZATÍŽENO ± 24°C

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

27.5.16

POČASÍ: ZATÍŽENO ± 26°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRAC. + MECH: CAT 31 PL

2x DĚLNÍK + THP

PROV. PRÁCE: - ČERPÁNÍ VODY 5h

- ZATRUŠNĚNÍ TOKU

- DOVOZ VÝZTUŽE

- STAUBA ZABEZPEČENA DIO, PLOT



Zápis č. 4 z KD stavby
„Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí
Dobrovice“
konaného dne 22.06.2016

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Stavební práce pokračují vzhledem k předanému harmonogramu stavebních prací s předstihem cca 3 týdnů.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

SO 181 - DIO

Zhotovitel provádí průběžnou kontrolu nainstalovaného přechodného dopravního značení. O provedených kontrolách bude zápis v SD.

SO 201 - Most

Byla uložena armatura a provedeno bednění na stěnách, křídlech a horní desce rámu. Dne 16.6.2016 byla provedena betonáž rámu a křidel. Probíhají práce na uložení armatury a bednění dířku opěrné zdi. Betonáž opěrné zdi bude provedena 22.6.2016. Dále budou zahájeny práce na zásypech ŽB rámu po drenáži, provedeny drenáže, izolace opěrné zdi a ŽB rámu pod římsami. Následně bude uložena armatura říms, bednění a provedena jejich betonáž. Betonáž říms je plánována na 1.7.2016. Budou probíhat zásypy na ŽB rámu a opěrné zdi a izolace mostovky.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 4.1. Zkušební laboratoř ALGEO TEST s.r.o. provedla odebrání vzorků a laboratorní zkoušky zeminy určené ke zpětnému zásypu. Zemina určená ke zpětnému zásypu byla shledána laboratoří jako nevhodná do zásypů a vysoce namrzavá. Zhotovitel předal protokol TDI a zástupci investora. Na zásypy NK bude muset být použit materiál nakupovaný.
- 4.2. Na KD byl za účasti investora, zhotovitele a TDI projednán návrh ZBV č. 1 týkající se výše uvedeného bodu 4.1., který předložil zhotovitel. K Návrhu nebyly vzneseny připomínky. Zhotovitel připraví podklady pro odsouhlasení ZBV č. 1. Bude doloženo vyjádření geotechnické laboratoře ohledně zkoušeného materiálu a protokol o laboratorních zkouškách. Dále vyjádření autorského dozoru.
- 4.3. TDI připraví žádost o kolaudaci stavby a projedná se zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství MM Mladá Boleslav termín případné kolaudace. O výsledku bude informovat účastníky výstavby.
- 4.4. Zhotovitel zaslal TDI TP a KZP na betonáž říms a kamennou dlažbu.

D. Kontrola úkolů z minulých KD

- Byly splněny vše z předchozích KD. Z 3.KD nebyly určeny žádné úkoly vyplývající z problematiky výstavby.

E. Různé

Příští KD č. 5 se bude konat dne 7.7.2016 (čtvrtek) v 13.00 hod na místě stavby.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Bureš M., TDI

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.210

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Most Dobruška
Kód akce : 2016000020
Celkový počet stran protokolu : 4

Odběratel : Tannaco a. s.
Adresa odběratele : Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Odběr vzorků in situ zajistil : J. Vokál
Místo odběru: vrstva zásypu
Datum odběru vzorků in situ : 9.6.2016
Datum zahájení zkoušek : 13.6.2016
Laboratorní čísla : 16-0562

Použité zkušební postupy :

poznámka : použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty:

ČSN EN ISO 17892-1:2005, opr.1:2005 Stanovení vlhkosti zemin

ČSN EN 1097-5:2008 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008)

ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin -

Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin -

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Související normy a dokumenty:

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zařizování zemin

Část 2: Zásady pro zařizování

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 17.6.2016

**Prohlášení :**

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce:

Most Dobruvice

Kód akce :

2016000020

Označení vzorku Lab. číslo Druh vzorku	IN-0609-01 16-0562 poloporušený					
Přirozená vlhkost [%]	25,4					
Mez tekutosti [%]	67,6					
Mez plasticity [%]	28,2					
Číslo plasticity [%]	39,4					
Klasifikace podle ČSN 73 6133	F8 CH					
Název zeminy podle ČSN 73 6133	Jli s vysokou plasticitou					
Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2						
Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133	pevná					
Index konzistence	1,1					
Poměr únosnosti CBR [%]	--					
Poměr únosnosti IBI [%]	--					

Vhodnost pro pozemní komunikace						
Vhodnost pro podloží vozovky (aktivní zóna)	nevhodná					
Násyp	nevhodná					

Namrzavost	vysoce namrzavé					
------------	-----------------	--	--	--	--	--

Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4


název akce:	Most Dobrovice		označení vzorku :	IN-0609-01
kód akce:	2016000020		laboratorní číslo :	16-0562
datum odběru in situ:	9.6.2016	místo odběru: vrstva zásypu		
dodání do laboratoře:	9.6.2016	popis vzorku: jíl písčitý		
zahájení zkoušky:	13.6.2016	(vizuální)		
		barva vzorku: šedá		
obsah frakce (%)		přirozená vlhkost (%):		
jíl:	90,8	klasifikace ČSN 73 6133:		
prach:		název zeminy		
písek:	8,4	jíl s vysokou plasticitou		
štěrk:	0,8	číslo nestejnozrnnosti C_u :		
		číslo křivosti C_c :		

zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

Poznámka:

konzistenční meze		propady na jednotlivých sítích (%)				
mez tekutosti:	67,6	125	63	32	16	8
mez plasticity:	28,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
index plasticity:	39,4	4	2	1	0,5	0,25
nadsítné / podsítné (%)		99,7	99,2	98,3	95,9	93,7
zrna >125 mm	0,0	0.125	0.063	0.02	0.007	0.004
zrna < 0.002 mm		92,3	90,8	84,8	84,8	82,8

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN

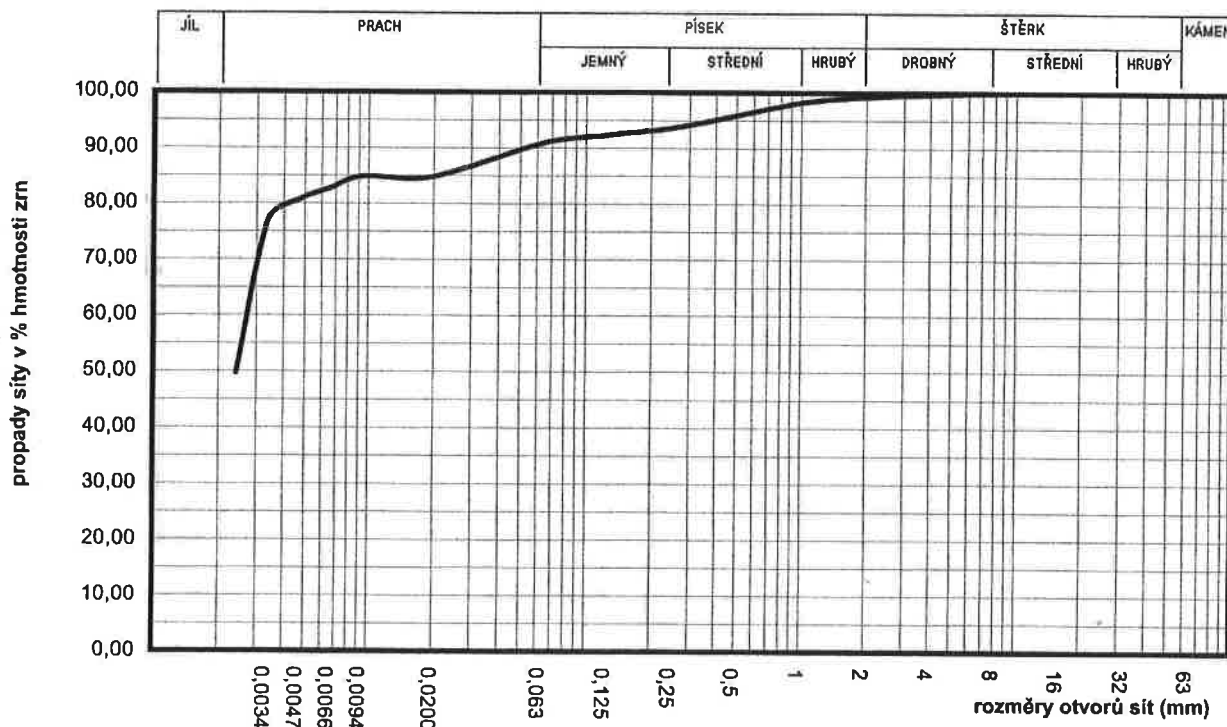

ALGEO TEST s.r.o. - laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210
 Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
 Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072
 Email: info@algeo.cz


zkoušku provedl : Vokálová

protokol č. 2016000020-22

strana 3


Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy ČSN 73 6133

název akce:	Most Dobrovice	označení vzorku :	IN-0609-01
kód akce:	2016000020	laboratorní číslo :	16-0562
datum odběru in situ:	9.6.2016	místo odběru:	vrstva zásypu
dodání do laboratoře:	9.6.2016	popis vzorku:	Jíl písčitý
zahájení zkoušky:	13.6.2016	(vizuální)	
		barva vzorku:	šedá

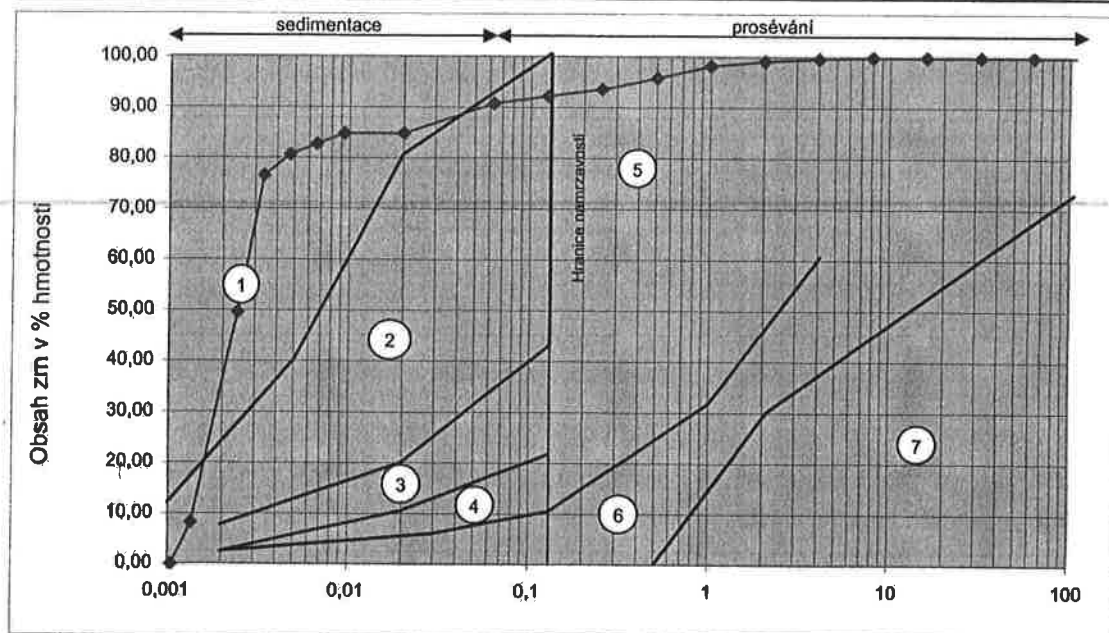

- Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)
 Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé
 Oblast 3 - Namrzavé
 Oblast 4 - Mírně namrzavé
 Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010
 Oblast 6 - Nenamrzavé
 Oblast 7 - Příliš hrubozrné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)

Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm ČSN 73 6133

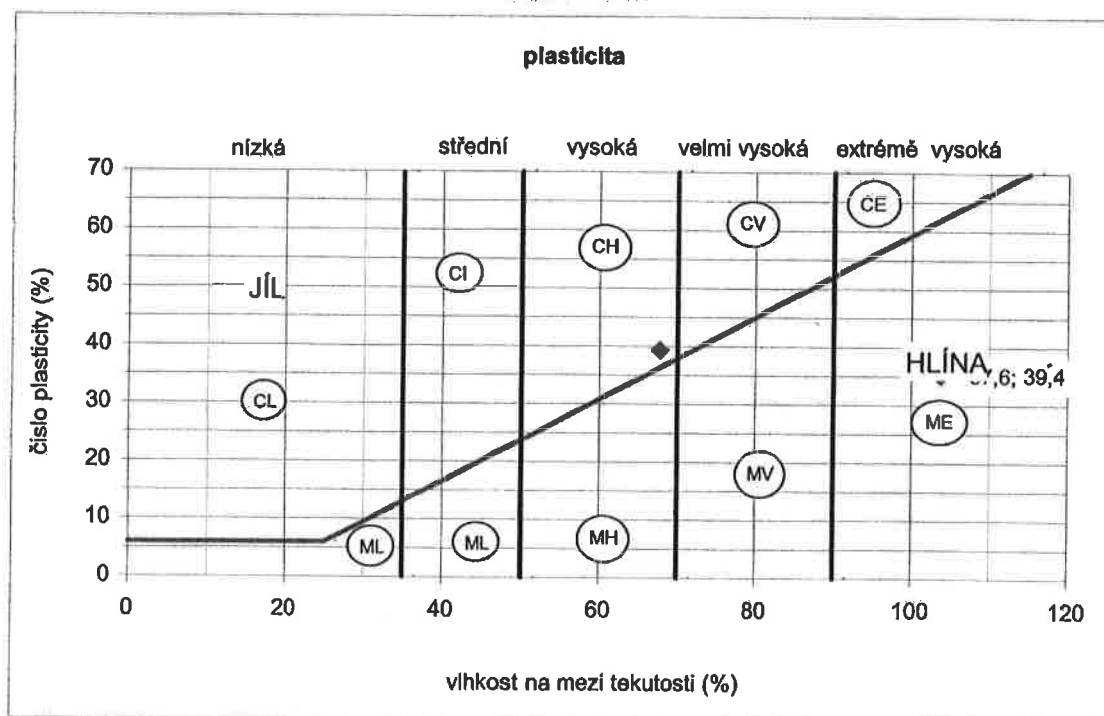

Tannaco a.s.
Choťánky 38,
290 01 Poděbrady

Jir-16-06-22
V Praze, dne 22.6.2016

Akce: Most Dobrovice
Posouzení vhodnosti zeminy pro zpětný zásyp opěr

Úvod

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení zemin na stavbě Most Dobrovice z hlediska vhodnosti jejich použití pro zpětný zásyp mostních opěr.

Podkladem pro toto vyjádření bylo laboratorní zatřídění a stanovení indexových parametrů vzorku zeminy.

Vzorek zemin byl odebrán dne 9.6.2016 z vrstvy zásypu opěry za přítomnosti objednatele.


Zemina byla zatříděna jako **jíl s vysokou plasticitou**, zatřídění **F8 CH** podle ČSN 73 6133. Zemina je vysoce namrzavá. Pro použití do aktivní zóny komunikace a do násypu a zásypu je tato zemina charakterizována jako nevhodná, pro použití do násypu jako podmíněčně vhodná..

Tabulka č.1 – výsledky laboratorních zkoušek

Parametr	Sonda 1
zatřídění zeminy	F8 CH
přirozená vlhkost	25,4
vhodnost do AZ	nevhodná
vhodnost do zásypu	nevhodná
namrzavost	vysoce namrzavá

Závěr a doporučení

Na základě výsledků laboratorních zkoušek **nedoporučuji** zeminu k použití do zpětných zásypů mostních opěr z důvodu její vysoké namrzavosti, zvýšené přirozené vlhkosti a obtížné zhutnitelnosti. Pro dosažení předepsaných parametrů doporučuji nevhodnou zeminu odstranit a zásypy realizovat vhodným nenamrzavým materiálem.

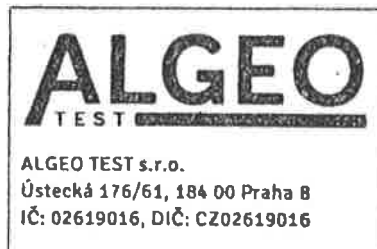

Mgr. Aleš Jírovec
ALGEO TEST s.r.o.

KSÚS Středočeského kraje p. o.
p. Jan Boček
mostní technik - Mnichovo Hradiště
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.J. : PX 2940/2016
Datum : 28. června 2016
Vyřizuje : Ing. Jan Gajzler
Telefon : 241 096 751 Fax : 244 461 038
: 241 096 752 E-mail : gajzler@pontex.cz

Věc: Oprava mostu ev.č. 2746-1 Most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA Č. 1

Dne 7. 6. 2016 jsme od zástupce zhotovitele obdrželi žádost o změnu materiálu pro zpětný zásyp. Žádost byla doplněna posouzením vhodnosti zeminy geologem stavby.

Na základě posouzení geologa stavby č.j. Jir-16-06-22 ze dne 22.6.2016 autorský dozor s výměnou nevhodného materiálu na zpětný zásyp souhlasí.

Pokud náhrada materiálu vyvolá potřebu čerpání podzemní vody, souhlasíme též s provedením této činnosti

S pozdravem

Ing. Marcel Mimra
manažer akce

Y. Z. 

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-8-

Přílohy:

1. Posouzení vhodnosti zeminy pro zpětný zásyp opěr

1x

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. IBH spol. s r.o., Ing. M. Bureš, info@ibh-kladno.cz
2. TANNACO, a.s., Ing. Ľuboš Varga varga@tannaco.cz

FOTODOKUMENTACE

Výkopy



Čerpání vody a převedení vody potrubím





TANNACO a.s.
Choťanky 38
290 01 Poděbrady

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

J.Boček/ 724342787

Praha

29.6.2016

Věc : „Oprava mostu ev.č. 2746-1, most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 254/KSÚS/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vyjádřením geotechnika (Mgr. A.Jírovec Algeo Test s.r.o., 22.6.2016) a na základě vyjádření AD (Ing. M.Mimra, Pontex s.r.o. 28.6.), **s těmito navrhovanými změnami:** a) Z důvodu nevhodnosti použít vytěženou zeminu k zpětnému zásypu, je nutné provést zásypy objektu z nakupovaného materiálu.

b) Základová spára mostu je cca 1,5 m pod úrovní dna melioračního sběrače. Pro odtěžení zeminy na úroveň základové spáry je nutné převést vodu mimo prostor mostu. V dané úrovni základové spáry jsou průsaky spodní vody a tudíž vzniká nutnost jejího čerpání až do doby zásypu objektu.

Jan Boček, mostní technik

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO. 00066001
150 21 Praha 5
DIČ CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail: