

Profil zadavatele

V Říčanech 23.4.2021
Reg. č.: vz-34/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58-72 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

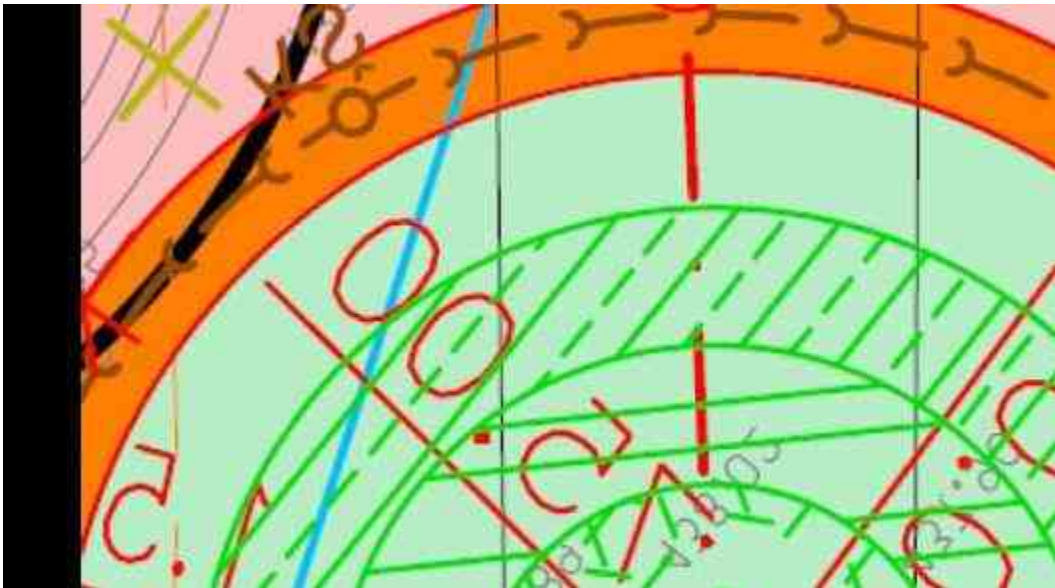
Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.


58.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. SO 101.1 – pol.2 chybná objemová hmotnost asfaltů 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 212,29 Poplatek za skládku nevhodné podkladní asfaltové směsi ACP třídy ZAS-T4. Podkladní asfaltová směs ACP třídy ZAS-T4 nevhodná pro opětovné použití - z položky č. 11313 odstranění krytu vozovek s asf. pojivem - 92,3 m ³ * objemová hmotnost 2,3 t/m ³ 92,3*2,3=212,29 [A] t zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Skutečná objemová hmotnost asfaltů je minimálně 2,5t/m ³ . Stejná chyba je i v SO 101.2, SO 102.2, SO 103, SO 104. V SO 331, SO342 je dokonce uvažována hmotnost asfaltů jen 2,2t/m ³ . Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výkaz výměr pol.014102 bude u SO 101.2, SO 102.2, SO 103, SO 104. V SO 331, SO342 opraven.

59.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2. SO 101.1 – drenáž – chybí poplatek za skládku a geotextílie 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 145,00 PE HD DN 150 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.) ze situace : 145=145,00 [A] m Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu , dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

	- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie Uložení přebytečného materiálu není „poplatek za skládku“ – poplatek za skládku zeminy musí být vykázan zvlášť. Zde je kompletní výpis potřeb položky 21263 v OTSKP. V rozpočtu dále chybí položka pro ocenění obalení geotextilií, kterou položka 21263 rovněž neobsahuje, což je v jejím popisu také uvedeno. Dle vzorového řezu má být rýha pro trativod obalena geotextilií. Stejně chyby jsou i v SO 102.1, SO 102.2. SO 103, SO 104. Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ze vzorových příčných řezů vyplývá, že separační geotextilie bude použita pouze při nesplnění filtračního kritéria. Soupis prací v tomto smyslu nebude měněn. V případě, že během stavby bude prokázáno, že filtrační kritérium není splněno, bude řešeno jako ZBV. Přebytečný materiál z rýhy pro trativody je zahrnut do celkové bilance zemních prací, a tedy v případech, že přebytečný výkopový materiál je odvážen na skládku, je skládkovné v soupisech prací již zapracováno. Zadavatel nebude opravovat výkaz výměr.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: SO 101.1 – drenáž
60.	 Většina drenážního potrubí je uložena v oblouku, ale zároveň má být dle vzorového řezu PE-HD SN8. Drenážní potrubí PE-HD SN8 se ale vyrábí pouze v „tyčích“ a nelze ho ohýbat, ani v tupém úhlu spojovat – ohýbat lze jen flexi drenážní potrubí, které ale nemá únosnost SN8. Stejný problém je i v ostatních kruhových křižovatkách. Dotaz: Jaké drenážní potrubí má zhotovitel použít?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Na kruhových křižovatkách bude použito flexi drenážní potrubí, únosnost SN8 nebude v těchto případech požadována.
--	---

61.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	SO 101.1 – drenážní šachty 28 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 8,00 z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu ze situace : 8=8,00 [A] ks položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce Ani ve výkresech, ani v TZ není žádná specifikace alespoň rozměrů kontrolních šachet. Položka 895822 v OTSKP zahrnuje pouze obyčejný plastový pochozí poklop. 
	Tři drenážní šachty jsou ale umístěny v pojížděném prstenci a dle našeho názoru tedy musí mít litinové poklopy s únosností D400 a pod poklopy musí být navíc umístěny speciální betonové roznášecí prstence. Chybí specifikace poklopů i položky, do kterých se mají poklopy ocnit – cena plastové drenážní šachtice pojížděné poklopy neobsahuje. Dále bychom rádi upozornili, že pokud by měla být kontrolní šachta například průměru DN800, tak v prstenci kamenné dlažby kolem kruhové křižovatky, ale i v chodníku dojde podle našeho názoru ke kolizi s obrubami a velký problém bude i umístění roznášecích betonových prstenců pod poklopy. Stejný problém je i u ostatních kruhových objezdů. Dotaz: Upřesní zadavatel specifikaci drenážních šachet, poklopů vč. materiálu a únosnosti a prověřit, zda se do míst, kde jsou zakresleny vejdou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Trativod včetně drenážních šachet bude umístěn mimo pojížděné prstence okružních křižovatek. Upravené situace, vzorové řezy a příčné řezy jsou přiloženy. V chodnících lze drenážní šachty prostorově umístit. Soupisy prací budou beze změny.

62.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	SO 101.1 – obrubníky lemující zelený střed kruhového objezdu 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 250,00 obrubník silniční nášlap 0,2m C35/45 XF4 : 60m obrubník silniční nášlap 0,15m C35/45 XF4 :168m obrubník snížený nášlap 0,02m C35/45 XF4 : 16m obrubník silniční přechodový levý C35/45 XF4 : 3m obrubník silniční přechodový pravý C35/45 XF4 : 3m (dle TKP 18) včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m" ze situace : 60 + 168 +16 + 3 + 3=250,00 [A] m Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

	betonové lože i boční betonovou opěrku. Položka OTSKP 917224 je určena pro standardní obruby výšky 25cm. Ač chybí ve vzorovém řezu specifikace obrub, domníváme se, že obrubníky lemující zelený střed kruhového objezdu mají mít výšku 30cm a tedy nepatří do této položky, ale do položky 31. KO obrubníky betonové. Dle našeho názoru je použití obrubníků KO na výšku kolem zeleného středu vhodné hned ze dvou důvodů: a) Mají na výšku 305mm a šířku 195cm a lze je tedy lépe ukotvit do betonu – budou stabilnější. b) Mají délku jen 60cm, na rozdíl od standardních obrub o délce 100cm a lze s nimi tedy lépe vyskládat kruh. Stejný problém je i u ostatních kruhových objezdů. Dotaz: Upřesní zadavatel specifikaci obrub kolem kruhového objezdu a opraví výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Obrubníky lemující zelený střed kruhových objezdů mají výšku 25cm. Návrh obrubníků zůstane dle vzorových příčných řezů, soupis prací bude beze změny.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
63.	6. SO 02 Dešťová kanalizace – chybně vybraná položka z OTSKP 23 17411 02 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 367,80 Dovezenou nakoupenou dobře hutnitelnou zeminou: 1367,8=1 367,80 [A] m3 Expertní ceny OTSKP není metodicky možné doplňovat o text, kterým se zásadním způsobem mění specifikace položky a její náplň, neboť tím dochází k deformaci cenového odhadu stavby. Položka s kódem 17411 neobsahuje nakupovaný materiál, čemuž odpovídá i její cena. _____ Místo dopisování textu „Dovezenou nakoupenou.....“ měla být vybrána položka s kódem 17481: Stejná chyba je v SO 03. _____ Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	U SO 02 a SO 03 budou pol.17411-02 nahrazeny pol.17481, doplňkový text bude vypuštěn.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
64.	7. SO 301.2 chybí položky pro ocenění štěrbinových žlabů a čistících kusů 26 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 5,00 Pouze spodní část 5=5,00 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce V rozpočtu SO je pouze 5kusů spodních dílů štěrbinového žlabu. Čistící kusy a desítky metrů samotných žlabů ale v rozpočtu chybí. _____

	Zároveň chybí přesnější specifikace, zda má mít šterbinový žlab např. přerušovanou šterbinu, zda má být dno se spádem nebo ne. Dotaz: Doplní zadavatel chybějící položky do VV a upřesní rozměry a specifikaci šterbinových žlabů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Do SO 102.1 budou doplněny položky šterbinových žlabů (935111), čistících kusů (897726) a do pol. 45131A bude doplněna kubatura podkladního betonu pod šterb.žlaby.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
65.	8. SO 102.2 Bariéra pro obojživelníky 45 95400 Svodidlová stěna - naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky M 155,00 včetně uchycení a ukotvení, včetně povrchové úpravy a nutných zemních prací ze situace: 155=155,00 [A] m V PD ani TZ jsme nenašli nějakou bližší specifikaci, jak má stěna vypadat a z jakého materiálu má být vyrobena. Dotaz: Upřesní zadavatel specifikaci, rozměry, materiál tak, aby bylo možné položku ocenit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Specifikace je doplněna do vzorového příčného řezu SO 102.2 – viz odpovědi na dotazy č.41 a č.49

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
66.	9. SO 102.1 pol. 17310 – chybně vybraná pol. 6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 16,90 provizorní komunikace - dosypávka nezpevněných krajnic z ŠDB plocha odměřena z příčných řezů * délka trasy - 0,25m2*33,8m*2: 0,25*33,8*2=16,90 [A] Šterkodrt' je nakupovaný materiál – nelze použít pol. 17310, která cenově odpovídá dosypávce z vytěženého mat. Pro nakupovaný materiál ŠDb je nutné použít odpovídající položku: Stejný problém je v SO 120, SO 121, SO 121.2 Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Soupis prací bude u SO 102.1, 120, 121 a 121.2 opraven. Pol.17310 bude nahrazena pol.17380.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
67.	10. SO 02, SO 03, SO 04, SO 102.2, SO 120 - Chybí pol. „Poplatek za skládku ŽB odpad“ Odpad vzniká z pol. 11336. Dotaz: Doplní zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vzhledem k malému množství je poplatek zahrnut v jednotkové ceně bourání (v souladu s OTSKP) – bude uvedeno v popisu položky bourání. Je zahrnuto již v odpovědi na dotaz č.25. Soupis prací nebude opravován.

68.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
-----	---

	11. SO 03 pol. 4. 014101 Poplatek za skládku zeminy – chybné množství 4 014101 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,00 z položky 17120DEP: $2=2,00$ [A] m³ Objem vykopané zeminy v pol. 15 a 16 je celkem 1 720m³ Zásyp vytěženou zeminou z pol. 17 je 580,44m³ Zemina na skládku z výkopů rýh tedy $1720-580,44= 1\ 139,56\text{m}^3$ Zemina na skládku z výkopů drenáží $1,2*(0,1+0,15)/2*120\text{m}= 18\text{m}^3$ Celkem tedy $1139,56+18=1\ 157,56\text{m}^3$ Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výměra u pol.014101-04 bude opravena dle výše uvedeného.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
69.	12. SO 03 – ve VV chybí základová deska tl.100mm viz TZ Dotaz: Doplní zadavatel chybějící položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položka je v soupisu prací zahrnuta – viz.pol.451312 (pol.poř.č. 24)

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
70.	13. SO 02 – ve VV chybí základová deska tl.100mm viz TZ Dotaz: Doplní zadavatel chybějící položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položka 45 1312 bude do soupisu prací SO 02 doplněna.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
71.	14. SO 04 Chybí poplatek za skládku zeminy Objem vykopané zeminy v pol. 13 je 991m³ Zásyp vytěženou zeminou z pol. 14 je 695,7m³ Zemina na skládku z výkopů rýh tedy $991-695,7= 295,3\text{m}^3$ Dotaz: Doplní zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výměra u pol.014101-04 bude opravena dle výše uvedeného.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
72.	15. SO 02 pol. 4. 014101 Poplatek za skládku zeminy – chybné množství 4 014101 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 754,20 z položky 17120DEP: $754,2=754,20$ [A] m³ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Objem vykopané zeminy v pol. 17,18,19 a 20 je celkem 2 903m³ Zásyp vytěženou zeminou z pol. 22 je 781m³ Zemina na skládku z výkopů rýh tedy $2\ 903-781= 2\ 122\text{m}^3$ Zemina na skládku z výkopů drenáží $1,5*(0,1+0,15)/2*120\text{m}= 22,5\text{m}^3$ Celkem tedy $2\ 122+22,5=2\ 144,5\text{m}^3$ Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výměra u pol.014101-04 bude opravena dle výše uvedeného.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění lhůtu pro podání nabídek na 20.5.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel