










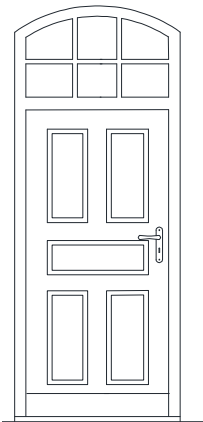


Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKEM
DN 01	 <p>schéma celková výška 2800 rozm.: sv. 900/2100 nutno zaměřit</p>	<p>dveře vstupní s nadsvětlíkem vč. zárubně</p> <p>jednokřídlové s proskleným obloukovým nadsvětlíkem otvíravé dovnitř křídlo rámové, plné kazety zárubeň: dřevěná rámová nadsvětlík prosklený,pevný zasklení: sklo čiré tl.6mm světlost dveří 900/2100 kování: dveřní klika se štítkem bezpečnostní zámek vložkový bezpečnostní dveřní závěsy ocel</p> <p>celoobvodové těsnění zafrézovat,těsnící padací práh ocelový okopový plech z exteriéru</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr, vzhled starého nátěru, bude vyvzorkováno</p>	2				2

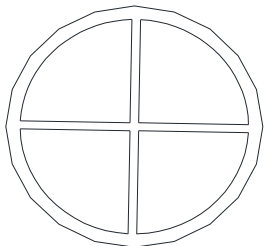

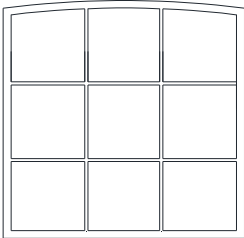Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
ON 01	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1100/2000 nutno zaměřit</p>	<p>nové ocelové okno pevné atyp</p> <p>kopie okna stávajícího OR/01 ocelový subtilní rám dělený třemi svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi horní část zaklenutá dělený na dvacet polí zasklení- drátosklo vsazené do tmelu</p> <p>provedení: celkové provedení okna vč, povrch.úpravy musí odpovídat oknu stávajícímu OR/01</p>	1					1
ON 02	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1030/1000 nutno zaměřit</p>	<p>nové ocelové okno atyp</p> <p>kopie okna stávajícího OR/08 ocelový subtilní rám dělený, střed vyklápěcí ven horní část zaklenutá krajní pole dělená dvěma vodorovnými příčlemi na tři pole středové křídlo vyklápěcí dělené jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi na šest polí zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu kování: atypické panty vč. zajišťujícího uzávěru</p> <p>provedení: ocel ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 skleněné tabulky do sklenářského tmelu celkové provedení okna vč, povrch.úpravy musí odpovídat oknu stávajícímu OR/08</p>		3				3



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
ON 03	 <p>schéma</p> <p>rozm.: ø 950 nutno zaměřit</p>	<p>nové dřevěné okno</p> <p>pevné dřevěný rám kruhový, dělený středovým křížem jednoduché zasklení, sklo čiré, čtyři tabulky do sklenářského tmelu</p> <p>provedení: odřevo pod krycí nátěr odstín hnědá bude vyvzorkováno</p>  <p>foto stávajícího otvoru</p>					2	2
ON 04	 <p>foto stávajícího rámu</p> <p>rozm.: 2010/1600 nutno zaměřit</p>	<p>nová dřevěná okenice dvoukřídlová</p> <p>osazena na stávající kované závěsy před okno OR/03 stávající dřevěný dochovaný rám bude vyrobena kopie stávající dochované okenice (uloženo v objektu)</p> <p>provedení: masivní dřevěná prkna pod krycí nátěr odstín hnědá bude vyvzorkováno</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
ON 05	 <p>rozm.: 1110/1040-1090 nutno zaměřit</p>	<p>nové okno interiérové ocelové pevné</p> <p>požární odolnost EW 30</p> <p>subtilní ocelové profily obvodový rám v horní části zaklenutý dělený dvěma vodorovnými a svislými příčlemi devět tabulek sklo čiré jednoduché požární, zalištované</p> <p>provedení: ocel opatřena tanátováním poznámka: mezi chodbou a kompresorovnou zazdívka bude vybourána</p>  <p>foto stávajícího stavebního otvoru</p>		1				1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 01	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1100/2000 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený třemi svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi horní část zaklenutá dělený na dvacet polí zasklení- drátosklo vsazené do tmelu</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, drátosklo rozbité(70%)</p> <p>návrh: ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 rozbité tabule skla vyměnit, osadit do tmelu prověřit stav stávajícího tmelu v případě nesoudržné vrstvy opravit</p>	3						3
OR 02	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 870/780 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, střed vyklápěcí ven horní část zaklenutá krajní pole dělená jednou vodorovnou příčlí na dvě pole středové křídlo vyklápěcí dělené jednou svislou a vodorovnou příčlí na čtyři tabulky zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu</p> <p>kování: atypické panty vč. zajišťujícího uzávěru</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, zasklení nutno prověřit</p> <p>návrh: ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 v případě potřeby opravit tmelení zasklení ponechat prověřit stav stávajícího tmelu v případě nesoudržné vrstvy opravit</p>	1						1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 03	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 2010/1600 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený třemi svislými a dvěma vodorovnými příčlemi chybí původní žaluziová výplň</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, chybí výplně</p> <p>návrh: ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 osadit nové výplně dle dochovaných v kompresorovně</p> <p>foto původní výplně dochované v kompresorovně</p>	1						1
OR 04	 <p>foto stávajícího otvoru</p> <p>rozm.: 1170/1570 nutno zaměřit</p>	<p>skleněné cihly- (luxfery) stávající</p> <p>35 kusů žlutý odstín součástí otvoru je ocelový rám vč. kotev v líci fasády (původní ocelové okno)</p> <p>stav: některé cihly poškozené, v některých místech poškození spojovací spáry ocelový rám zkorodovaný</p> <p>návrh: prověřit stav napojovacích spar (jejich soudržnost) v případě poruchy opravit cihly ponechat</p>	3						3




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 05	 <p>foto stávajícího otvoru</p> <p>rozm.: 1420/3110 nutno zaměřit</p>	<p>skleněné cihly- (luxfery) stávající</p> <p>45 kusů žlutý odstín součástí otvoru je ocelový rám vč. kotev v líci fasády (původní ocelové okno)</p> <p>stav: některé cihly poškozené, v některých místech poškození spojovací spáry</p> <p>návrh: prověřit stav napojovacích spar (jejich soudržnost) v případě poruchy opravit cihly ponechat ocelový rám nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 pod spodní hranou rámu a plochou parapetu vytvořit drážku pro odtok vody poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		3					3
OR 06	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1420/2660 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, třemi svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi, na dvacet polí, každé pole zaskleno horní část zaklenutá</p> <p>zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu</p> <p>kování: atypické panty vč. zajišťujícího uzávěru provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, sklo rozbité(70%)</p> <p>návrh: odstranit pouze rozbité tabulky skla, celistvé ponechat ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 pod spodní hranou rámu a plochou parapetu vytvořit drážku pro odtok vody prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		3					3



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 07	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1700/1260 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné okno stávající</p> <p>druhotně vložené, nevhodně upravené okenní ostění na větší rozměr dřevěný okenní rám dělený dvěma svislými sloupky okno třídlílné, špaletové, křídla otvírává dovníř zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní kličky, jazýčkový uzávěr</p> <p>provedení: dřevo pod krycí nátěr</p> <p>stav: dřevo poškozené vlhkostí někde chybí zasklení</p> <p>návrh: demontovat, po úpravě okenního ostění na původní rozměr bude osazeno nové okno ON/02</p>		1					1
OR 08	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1030/1000 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, střed vyklápěcí ven horní část zaklenutá krajní pole dělená dvěma vodorovnými příčlemi na tři pole středové křídlo vyklápěcí dělené jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi na šest polí zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu kování: atypické panty vč. zajišťujícího uzávěru</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, některé tabulky chybí návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 rozbité tabulky skla doplnit dle stávajících prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		1					1




Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 09	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1260/1130 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné okno stávající</p> <p>druhotně vložené, nevhodně upravené okenní ostění na větší rozměr dřevěný okenní rám okno dvoukřídlové, špaletové, křídla otvírává dovníř zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní oliva, dvoucestný uzávěr</p> <p>provedení: dřevo pod krycí nátěr</p> <p>stav: dřevo poškozené vlhkostí někde chybí zasklení</p> <p>návrh: demontovat, po úpravě okenního ostění na původní rozměr bude osazeno nové okno ON/02</p>		1					1
OR 10	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1700/1260 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné okno stávající</p> <p>druhotně vložené, nevhodně upravené okenní ostění na větší rozměr dřevěný okenní rám dělený dvěma svislými sloupky okno třídlílné, špaletové, křídla otvírává dovníř zasklení: sklo čiré jednoduché do sklenářského tmelu kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní klíčky, jazýčkový uzávěr</p> <p>provedení: dřevo pod krycí nátěr</p> <p>stav: dřevo poškozené vlhkostí někde chybí zasklení</p> <p>návrh: demontovat, po úpravě okenního ostění na původní rozměr bude osazeno nové okno ON/02</p>		1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 11	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1350/3000 nutno zaměřit</p>	<p>okno dřevěné špaletové včetně původního rámu ocelového okna</p> <p>špaletové čtyřkřídle, otvíravé dovnitř, vodorovný poutec bez profilace špaleta dřevěná zasklení: sklo čiré do sklenářského tmelu kování: dvojcestná rozvora, mosazná oliva se štítkem</p> <p>ocelový rám vč. kotvení (původní okno) ve spodní polovině uřezané původní příčle</p> <p>stav dřevo: z exteriéru již bez povrchové úpravy, degradace povětrnostními vlivy ze strany špalety a interiéru krycí hnědý nátěr zasklení zachovalé ocel: zkorodovaná</p> <p>návrh: dřevo očistit, opatřit novým krycím nátěrem, matným, odstín dle stávajícího prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit ocel- doplnit příčle nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006</p>		1					1
OR 12	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1980/1580 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový rám horní 1/3 vyklápěcí ven, dělená čtyřmi svislými příčlemi na pět tabulek 2/3 spodní pevné, dělené jednou vodorovnou a čtyřmi svislými příčlemi na deset tabulek sklo čiré stav: ocel zkorodovaná bez povrchové úpravy několik rozbitých tabulek</p> <p>návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 rozbité tabulky skla doplnit dle stávajících prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 13	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 2350/2350 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, pěti svislými a třemi vodorovnými příčlemi, na dvacetčtyři polí, každé pole zaskleno</p> <p>zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, sklo rozbité(30%)</p> <p>návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 rozbité tabulky skla doplnit dle stávajících prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		2					2
OR 14	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1900/1100 nutno přeměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový rám součástí nosné stěny, dělený dvěma svislými příčlemi na tři pole každé pole zaskleno</p> <p>sklo čiré zalištované</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná</p> <p>zasklení poškozené 100%</p> <p>návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 nově zasklít drátosklem poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		5					5



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 15	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: cca1500/1500 nutno zaměřit</p>	<p>ocelový rám s odvětráním</p> <p>ocelový rám výplň z 2/3 plech s větrací žaluzií, 1/3 zasklení zasklení: sklo čiré do sklenářského tmelu</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, sklo poškozené(drátosklo)</p> <p>návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 posoudit poškození skla, ponechat popřípadě vyměnit za nové</p> <p>poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p> 			1				1
OR 16	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1600/1600 nutno zaměřit</p>	<p>ocelová žaluzie stávající</p> <p>vodorovné lamely v rámu, vyklápěcí chybí řetízkové ovládání, lamely spřažené ocel. Pásovinou</p> <p>stav: ocel zkorodovaná bez povrchové úpravy</p> <p>návrh: ocel nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 doplnění řetízkového mechanismu</p> <p>poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>		4					4



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 17	 <p>foto stávajícího otvoru</p> <p>rozm.: 1420/3110 nutno zaměřit</p>	<p>skleněné cihly- (luxfery) stávající</p> <p>45 kusů žlutý odstín součástí otvoru je ocelový rám vč. kotev v líci fasády (původní ocelové okno)</p> <p>stav: některé cihly poškozené, v některých místech poškození spojovací spáry</p> <p>návrh: prověřit stav napojovacích spar (jejich soudržnost) v případě poruchy opravit cihly ponechat ocelový rám nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 pod spodní hranou rámu a plochou parapetu vytvořit drážku pro odtok vody poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</p>			7				7
OR 18	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1420/2660 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, třemi svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi, na dvacet polí, každé pole zaskleno horní část zaklenutá</p> <p>zasklení- sklo čiré vsazené do tmelu</p> <p>kování: atypické panty vč. zajišťujícího uzávěru</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, sklo rozbité(70%) návrh: odstranit pouze rozbité tabulky skla, celistvé ponechat ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit pod spodní hranou rámu a plochou parapetu vytvořit drážku pro odtok vody</p>			3				3



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 19		<p>střešní světlík stávající</p> <p>ocelová pevná konstrukce zasklení drátosklem</p> <p>stav: zajištění skel proti posunu bylo zhotoveno z nevhodného materiálu</p> <p>návrh: v celé ploše osadit nové zajištění skel - nerez plech tl.2-4mm</p>					1		1
	<p>foto stávajícího světlíku</p> <p>rozm.: 4110/17210/v.1600</p>								
OR 20		<p>ocelové okno stávající</p> <p>ocelový subtilní rám dělený, třemi svislými a dvěma vodorovnými příčlemi, na dvanáct polí, každé pole zaskleno horní část zaklenutá sklo čiré do sklenářského tmelu provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, někde vyřezané příčle některé skl.tabulky chybí</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, některé tabulky chybí</p>					6		6
	<p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 1300/1210 nutno přeměřit</p>	<p>návrh: odstranit pouze rozbité tabulky skla, celistvé ponechat, příčle nedoplňovat ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006 prověřit stávající upevnění skel, popřípadě opravit pod spodní hranou rámu a plochou parapetu vytvořit drážku pro odtok vody</p>							



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 21	<div></div> <div>foto stávajícího okna</div> <div>rozm.: 1300/1210 nutno přeměřit</div>	<div>ocelový rám stávající původně okno jako OR/20</div> <div>ocelový subtilní rám horní část zaklenutá</div> <div>provedení: ocel pod krycí nátěr</div> <div>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná, vyřezané všechny příčle</div> <div>návrh: nově doplnit příčle na 12 tabulek nové zasklení , sklo čiré</div> <div>ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006</div> <div>poznámka: stav nebylo možné posoudit z bezprostřední blízkosti</div>					1		1
OR 22	<div></div> <div>foto stávajícího torza rámu</div> <div>ø 950mm nutno přeměřit</div>	<div>torzo dřevěného okenního rámu</div> <div>původně středový kříž zasklení dělené na čtyři tabule</div> <div>stav: 50% konstrukce chybí</div> <div>návrh: demontovat bude nahrazeno novým oknem ON/03</div>						2	2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 23	 <p>foto stávajícího okna</p> <p>rozm.: 300/300 nutno přeměřit</p>	<p>dřevěné okno</p> <p>vnitřní za oknem vnějším OR/01 dřevěný rám jednok křídlo otvíravé dovnitř, zasklení sklo čiré do skl.tmelu kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr okenní klička se štítkem, bakelit</p> <p>stav: dřevo a krycí nátěr poškozený vlivem vlhkosti</p> <p>návrh: bude zachován stávající stav, pouze očistit vyčistit prostor mezi oběma okny jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p> <p>místn.: JM.0.07</p>	1						1
OR 24	 <p>foto stávající niky s dvířky</p> <p>rozm.: 900/560/ hl.500 nutno přeměřit</p>	<p>nika s dřevěným obkladem a dvířky</p> <p>masivní dřevěná prkna v nice bez povrchové úpravy s vnějším rámem dřevěný rám s dvoukřídlovými dvířky křídla rámová s hladkou výplní, pod krycím nátěrem kování: panty otvíravé ocel pod krycím nátěrem petlice ocel pro vysací zámek</p> <p>stav: dřevo v nice seschlé bez povrch.úpravy dvířka s rámem pod krycím nátěrem, nátěr poškozený kování se známkami koroze</p> <p>návrh: nika - dřevo očistit osadit dvířka a obnovit jejich funkci, doplnit magnet a úchytky jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>	1						1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	VI.NP	CELKEM
OR 25	 <p>foto stávajícího výduchu</p> <p>rozm.: 2300/1300/3100 nutno přeměřit</p>	<p>větrací výduch</p> <p>zděný sokl dřevěné vodorovné žaluzie, z části oplechování dřevěná stříška s oplechováním</p> <p>provedení: dřevo masiv pozink.plech</p> <p>stav: masivní dřevo bez povrchové úpravy zvětralé vlivem povětrnostních podmínek plech pozink , některé části zkorodované</p> <p>návrh: výměna poškozených částí nový nátěr dřeva</p>			1				1
OR 26	 <p>rozm.: 1000/2000 nutno zaměřit</p>	<p>stávající ocelové okno</p> <p>dělené třemi svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi</p> <p>původně zasklené, dvacet tabulek</p> <p>stav: chybí zasklení 100%, chybí ve spodní části dvě příčle</p> <p>návrh: rám očistit odstranit zbytky výplně zasklít čirým sklem do sklenářského tmelu pasivace koroze ocelovou konstrukci nově ošetřit tanátováním viz technol.postup TP/1006</p> <p>stavební zazdívká bude odstraněna</p>	1						1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 01	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 1900/2700 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé ven ocelový rám s dvěma vodorovnými příčlemi, z exteriéru hladký plech zárubeň ocelová kování: dveřní panty ocel klika se štítkem hliník, zámek vložkový</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: nová klika se štítkem nerez mat nový bezpečnostní zámek pasivace koroze , jinak ponechat ve stávajícím stavu</p>	1					1
DR 02	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 1600/2500 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové, posuvné po fasádě ocelová zárubeň ocelová kolejnice s posuvným systémem zámek na křídlech</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná vč. pojezdů</p> <p>návrh: prověřit funkci kování, v případě nefunkčnosti opravit nový bezpečnostní zámek pasivace koroze, jinak ponechat ve stávajícím stavu</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 03	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 1120/2060 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající vč. zárubně</p> <p>dveře druhotně vložené jednokřídlové, otvíravé ven ocelový rám, z exteriéru hladký plech zárubeň ocelová kování: dveřní panty ocel klika se štítkem hliník, zámek vložkový</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: konstrukce zkorodovaná</p> <p>návrh: demontáž dveře budou nahrazeny novým oknem ON/ 01</p>	1					1
DR 04	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 750/1800 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající vč. zárubně</p> <p>vč. ocelové mříže</p> <p>dřevěná rámová zárubeň křídlo dřevěné masivní, prkenné</p> <p>kování: dveřní panty ocel mříž ocelová</p> <p>stav: dřevo poškozené vlivem vlhkosti, bez povrchové úpravy ocel: konstrukce zkorodovaná</p> <p>návrh: demontáž dveře budou nahrazeny novými dveřmi DN/ 01</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 05	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 4000/3020 nutno zaměřit</p>	<p>ocelová vrata stávající vč. pojezdu</p> <p>jednokřídlová, posuvné po fasádě, vstupní otvíravé dveřní křídlo sv.900/2090 ocelový rám s dvěma vodorovnými příčlemi, z exteriéru hladký plech ocelový rám ve stavebním otvoru</p> <p>kování: posuvné ocelové kování včetně vodícího profilu dveřní panty ocel, petlice s vysacím zámkem</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: prověřit funkci kování, v případě nefunkčnosti opravit nový bezpečnostní zámek pasivace koroze, jinak ponechat ve stávajícím stavu</p>	1					1
DR 06	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 1960/2620 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé ven ocelový rám s dvěma vodorovnými příčlemi, z exteriéru hladký plech zárubeň ocelová kování: dveřní panty ocel klika se štítkem hliník, zámek vložkový</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr již chybí, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: prověřit funkci kování, v případě nefunkčnosti opravit nový bezpečnostní zámek pasivace koroze, jinak ponechat ve stávajícím stavu</p>			1			1





Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 07	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:920/2000 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>zárubeň ocelová křídlo dveří z ocelových profilů, výplň ocel plech, kování: ocelové dvevní panty, klíka hliníková, zámek vložkový</p> <p>provedení: pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen, nápisy sprejem známky koroze</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1
DR 08	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 900/2030 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>zárubeň ocelová křídlo dveří z ocelových profilů, výplň ocel plech, kování: ocelové dvevní panty, klíka hliníková, zámek vložkový</p> <p>provedení: pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen, nápisy sprejem známky koroze</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 09	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 910/1970 nutno zaměřit</p>	<p>ocelová zárubeň stávající</p> <p>zárubeň ocelová</p> <p>provedení: pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen známky koroze</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1
DR 10	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 920/1970 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>zárubeň ocelová</p> <p>křídlo dveří z ocelových profilů, výplň ocel plech, pákový uzávěr, madla</p> <p>provedení: pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen známky koroze</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 11	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 800/1990 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>zárubeň ocelová křídlo dveří rámové se třemi kazetami na výšku dvě kazety plné dřevěné, horní zasklená, sklo čiré kování: dveřní ocelové panty, oválný štítek, klika chybí, zámek chybí</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen, sklo s polepy zárubeň: krycí nátěr poškozen, známky koroze</p> <p>návrh: dřevo -ponecháno bez oprav ocel -pasivace koroze, jinak ponechat</p>	1					1
DR 12	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 760/1950 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>zárubeň dřevěná křídlo dveří ocelový rám, výplň plech pozink kování: dveřní panty ocel zástrč</p> <p>stav: dřevěná zárubeň bez krycího nátěru křídlo pozink bez povrchové upravy</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 13	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:910/2080 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>zárubeň ocelová křídlo dveří z ocelových profilů, výplň ocel plech, klika na štítě provedení: pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen známky koroze</p> <p>návrh: bude demontováno včetně zárubně, bez náhrady</p>	1					1
DR 14	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:680/2000 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>zárubeň dřevěná rámová s obkložkou křídlo dveří rámové se třemi kazetami na výšku kazety dřevěné hladké</p> <p>kování: dveřní ocelové panty, štítek/klika chybí, zámek dozický</p> <p>stav: dřevo pod krycím nátěrem, poškozené poškozené vlivem vlhkosti, stopy mastnoty kování zkorodované</p> <p>návrh: opravit vylomené části, pro zajištění funkce dveří doplnit kliku, zámek jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 15	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:760/2000 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>zárubeň dřevěná rámová s obkložkou křídlo dveří rámové se třemi kazetami na výšku kazety dřevěné s profilací</p> <p>kování: dveřní ocelové panty, štítek/klika ocel, zámek dozický</p> <p>stav: dřevo pod krycím nátěrem, poškozené poškozené vlivem vlhkosti, stopy mastnoty, středová kazeta vylomená vylomený rám v místě zámku kování zkorodované</p> <p>návrh: opravit vylomené části, a doplnit chybějící kazety nově sesadit celý rám vč. kazet, zajistit funkci dveří odstranit loupající se části krycí barvy, nové dřevěné části opatřit krycím nátěrem dle stávajícího, vzhled starého nátěru jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>						
DR 16	 <p>foto stávající skříně</p> <p>rozm.:1210/3000 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěná vestavěná skřín čtyřkřídlová</p> <p>spodní křídla rámová se dvěma kazetami na výšku korní křídla s jednou kazetou kazety plné dřevěné obložka stěny masivní dřevěná vnitřek skříně- boky masivní dřevěná prkna s vodorovnými lištami 1x police, ocelový plech s háky kování: dveřní panky ocel, petlice pro visací zámek</p> <p>stav: dřevo pod krycím nátěrem, poškozené poškozené vlivem vlhkosti, stopy mastnoty křídla svěšená kování zkorodované</p> <p>návrh: opravit pro zajištění funkce odstranit části loupající se krycí barvy doplnit visací zámek, jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>	1					1








Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 17	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:610/1990 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>zárubeň dřevěná rámová s obkložkou křídlo dveří rámové se třemi kazetami na výšku kazety dřevěné hladké</p> <p>kování: dveřní ocelové panty, štítek/klika chybí, zámek dozický petlice pro vysací zámek</p> <p>stav: dřevo pod krycím nátěrem, poškozené poškozené vlivem vlhkosti, stopy mastnoty vylomená zárubeň v místě zámku kování zkorodované</p> <p>návrh: opravit pro zajištění funkce dveří odstranit části loupající se krycí barvy doplnit visací zámek, jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>	1					1
DR 18	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:750/1980 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>zárubeň dřevěná rámová s obkložkou křídlo dveří rámové se třemi kazetami na výšku kazety dřevěné s profilací</p> <p>kování: dveřní ocelové panty, štítek/klika ocel, zámek dozický</p> <p>stav: dřevo pod krycím nátěrem, poškozené poškozené vlivem vlhkosti, stopy mastnoty, středová kazeta vylomená vylomený rám v místě zámku kování zkorodované</p> <p>návrh: opravit vylomené části, a doplnit chybějící kazety nově sesadit celý rám vč.kazet, zajistit funkci dveří odstranit části loupající se krycí barvy jinak ponechat bez nové povrchové úpravy</p>	1					1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 19	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.: 840/2020 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře součástí celé stěny</p> <p>ocelový rám je součástí stěny křídlo- ocelový rám s příčlemi vodorovné ocelové pláty nýtované kování: dveřní panty ocel, zástrč pro vysací zámek</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen celá konstrukce zkorodovaná</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>	1					1
DR 20	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:820/1960 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>dřevěná rámová zárubeň s obložkou dřevěné křídlo nepůvodní (hladká překližka na rámu) kování: dveřní panty ocel, chybí klika se štítkem zámek vložkový</p> <p>stav: zárubeň- krycí nátěr poškozený křídlo provizorní</p> <p>návrh: celková repase zárubně, nový krycí nátěr nové křídlo dřevěné kazetové viz DR/21 klika se štítkem, zámek vložkový, dveřní panty</p> <p>odstín- hnědá bude vyvzorkováno povrchová úprava- vzhled starého nátěru</p>		1				1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 21	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:870/1970 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>dřevěná rámová zárubeň, chybí obložky dřevěné rámové křídlo s čtyřmi kazetami na výšku</p> <p>kování: dveřní panty ocel, chybí klika se štítkem i zámek</p> <p>stav: zárubeň- krycí nátěr poškozený křídlo velmi poškozené dožité</p> <p>návrh: celková repase zárubně, nový krycí nátěr nové křídlo dřevěné kazetové dle stávajícího klika se štítkem, zámek vložkový, dveřní panty</p> <p>odstín- hnědá bude vyvzorkováno povrchová úprava- vzhled starého nátěru</p>		1				1
DR 22	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:820/1930 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>dřevěná rámová zárubeň s obložkou dřevěné křídlo nepůvodní (hladká překližka na rámu)</p> <p>kování: dveřní panty ocel, chybí klika se štítkem i zámek petlice na visací zámek vč.zámku</p> <p>stav: zárubeň- krycí nátěr poškozený křídlo provizorní</p> <p>návrh: celková repase zárubně, nový krycí nátěr nové křídlo dřevěné kazetové viz DR/21 klika se štítkem, zámek vložkový, dveřní panty</p> <p>odstín- hnědá bude vyvzorkováno povrchová úprava- vzhled starého nátěru</p>		1				1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 23	 <p>rozm.:900/1950 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající</p> <p>dřevěná rámová zárubeň s obložkou dřevěné křídlo nepůvodní (hladká překližka na rámu)</p> <p>kování: dveřní panty ocel, chybí klika se štítkem i zámek petlice na visací zámek vč.zámku</p> <p>stav: zárubeň- krycí nátěr poškozený křídlo provizorní</p> <p>návrh: celková repase zárubně, nový krycí nátěr nové křídlo dřevěné kazetové viz DR/21 klika se štítkem, zámek vložkový, dveřní panty</p> <p>odstín- hnědá bude vyvzorkováno povrchová úprava- vzhled starého nátěru</p>		1				1
DR 24	 <p>foto stávající skříně</p> <p>rozm.:1420/2400 nutno zaměřit</p>	<p>vestavěná dřevěná skřín</p> <p>vestavěná skřín do niky s bohatou profilací v nadpraží dveře dvoukřídlové,rámové,kazetové, tři kazety na výšku sokl s profilací</p> <p>kování: dveřní nábytkové panty,petlice pro visací zámek</p> <p>stav: krycí nátěr poškozený provozem chybí uzávěr skříně</p> <p>návrh: nově osadit vložkový zámek jinak ponechat ve stávajícím stavu bez obnovy povrchové úpravy</p>		1				1


Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 25	 <p>foto stávající skříně</p> <p>rozm.:1350/2400 nutno zaměřit</p>	<p>vestavěná dřevěná skříň(rozvaděč)</p> <p>vestavěná skříň do niky s bohatou profilací v nadpraží dveře jednokřídlové,rámové,kazetové, tři kazety na výšku v horní části dvě zasklené tabule,jedno sklo chybí kování: dveřní panty</p> <p>stav: krycí nátěr poškozený provozem chybí štítek s klikou, zámek</p> <p>návrh: nově osadit vložkový zámek jinak ponechat ve stávajícím stavu bez obnovy povrchové úpravy</p>		1				1
DR 26	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:1620/2000 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající vč. zárubně</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé ven ocelový rám s vodorovnou příčlí, výplň hladký plech zárubeň ocelová kování: dveřní panty ocel štítek bez kliky, madla,zámek vložkový</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozený, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p> 		1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 27	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:1600/2000 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající chybí pravé křídlo</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé ven ocelový rám s vodorovnou příčlí, výplň hladký plech zárubeň ocelová, jedno křídlo chybí kování: dvevní panty ocel</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozený, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>		1				1
DR 28	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:600/1940 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající schodiště na těžní věž</p> <p>dřevěná rámová zárubeň je součástí stěny dvevní křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky kování: pásové závěsy ocel štítek bakelit, oko pro visací zámek</p> <p>stav: dřevo bez povrchové úpravy chybí klika a zámek kování zkorodované</p> <p>stav: dřevo bez povrchové úpravy chybí klika a zámek kování zkorodované</p> <p>návrh: bude demontováno bez náhrady</p>		1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 29	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:600/1920 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající součástí dřevěné prkenné stěny</p> <p>dřevěná rámová zárubeň je součástí stěny dveřní křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky kování: pásové závěsy ocel</p> <p>stav: dřevo bez povrchové úpravy kování zkorodované</p> <p>návrh: bude demontováno bez náhrady</p>		1				1
DR 30	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:600/1700 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající součástí dřevěné prkenné vestavby</p> <p>dřevěná rámová zárubeň je součástí stěny dveřní křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky vyříznuté obdélné okénko na středu kování: pásové závěsy ocel</p> <p>stav: dřevo bez krycího nátěru poškozené provozem</p> <p>návrh: ponechat ve stávajícím stavu</p>		1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 31	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:1610/2010 nutno zaměřit</p>	<p>ocelové dveře stávající</p> <p>dvoukřídlové, otvíravé do chodby ocelový rám s vodorovnou příčlí, výplň hladký plech zárubeň ocelová kování: dveřní panty ocel pákový uzávěr, madla,zámek vložkový</p> <p>provedení: ocel pod krycí nátěr</p> <p>stav: krycí nátěr poškozený, ocel zkorodovaná</p> <p>návrh: pasivace koroze jinak ponechat</p>		1				1
DR 32	 <p>foto stávajících dvířek</p> <p>rozm.:730/700 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěná dvířka rozvaděče dvoukřídlová</p> <p>masivní dřevěný rám výplň dýhovaná dřevo pod krycím nátěrem kování: otočné ocelové panty zámek dozický</p> <p>stav: dýda poškozena vlivem vlhkosti poškozen krycí nátěr kování zkorodované</p> <p>návrh: výměna dýhy v kazetách, barevně sjednotit jinak ponechat povrchová úprava nových částí dřeva- vzhled starého nátěru</p>		1				1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 33	 <p>foto stávající niky</p> <p>rozm.:340/420 nutno zaměřit</p>	<p>nika ve stěně s dřevěným obkladem</p> <p>masivní dřevěná prkna pod krycím nátěrem</p> <p>stav: krycí nátěr poškozen mastné skvrny</p> <p>návrh: ponechat bez oprav</p>		1				1
DR 34	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:800/1830 nutno zaměřit</p>	<p>dveře</p> <p>věž</p> <p>dřevěná rámová zárubeň je součástí stěny</p> <p>dveřní křídlo masivní dřevěná prkna spojená svlaky</p> <p>kování: pásové závěsy ocel</p> <p>štitek bakelit, oko pro visací zámek</p> <p>stav: dřevo surové</p> <p>návrh: bude demontováno bez náhrady</p>					1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	V.NP	CELKEM
DR 35	 <p>foto stávajících dveří</p> <p>rozm.:800/1820 nutno zaměřit</p>	<p>dřevěné dveře stávající součástí dřevěné prkenné stěny s oplechováním</p> <p>dřevěná rámová zárubeň je součástí stěny dveřní křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky z jedné strany oplechované, pozink. plechem kování: pásové závěsy ocel</p> <p>stav: dřevo bez povrchové úpravy kování zkorodované</p> <p>návrh: ponechat bez oprav</p>					1	1