VYTYČOVACÍ SITUACE - II/121
M 1:250; km 59,580 00 - 59,925 00

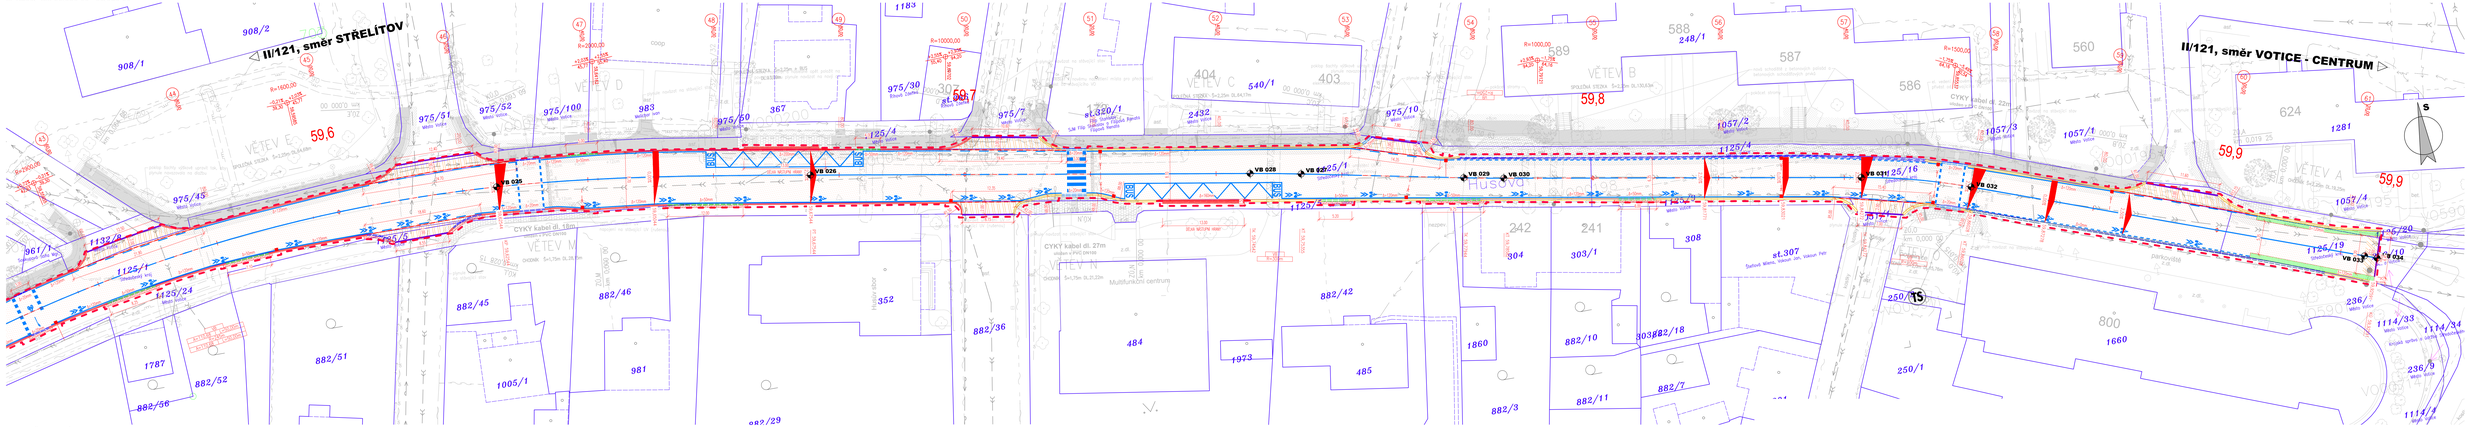


VYTYČOVACÍ SITUACE - II/121
M 1:250; km 59,320 00 - 59,580 00

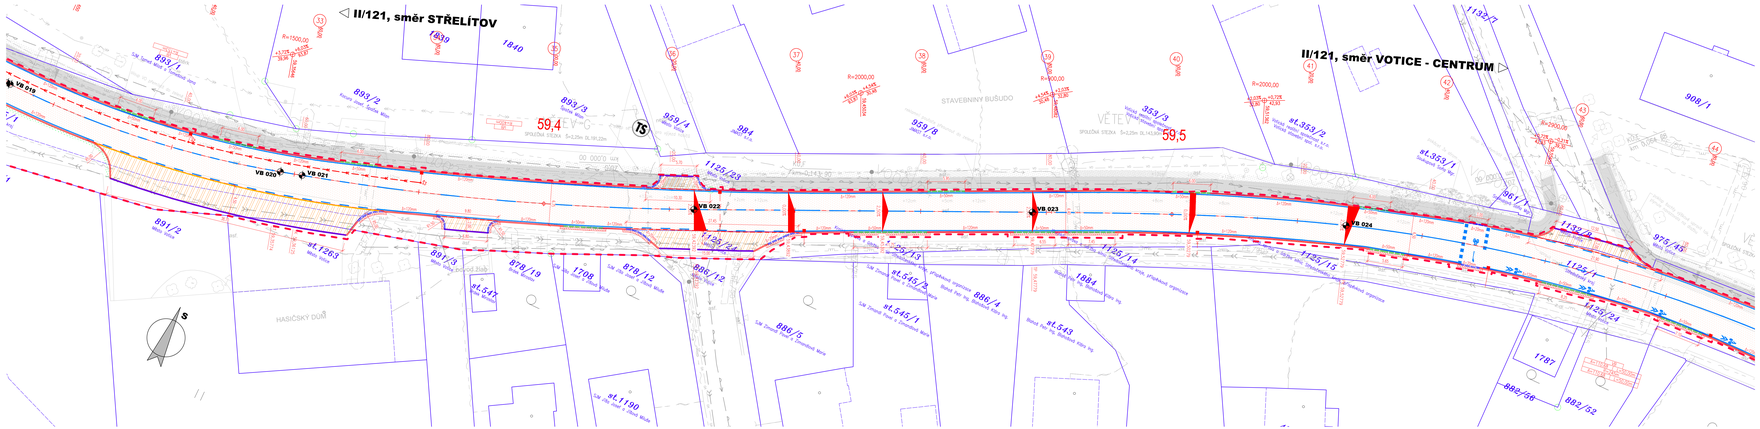


## Vytyčovací body

| Ozn. | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| VB 001 | -735172,005 | -1094822,569 | 470,114 |
| VB 002 | -735168,949 | -1094819,644 | 474,314 |
| VB 003 | -735146,271 | -1094803,288 | 473,635 |
| VB 004 | -735113,662 | -1094779,785 | 471,827 |
| VB 005 | -735096,614 | -1094767,699 | 470,882 |
| VB 006 | -735081,741 | -1094757,361 | 469,997 |
| VB 007 | -735045,767 | -1094748,969 | 469,574 |
| VB 008 | -735043,502 | -1094749,313 | 469,624 |
| VB 009 | -735013,85 | -1094751,401 | 470,53 |
| VB 010 | -734976,226 | -1094680,783 | 477,151 |
| VB 010 | -734967,023 | -1094734,325 | 472,571 |
| VB 011 | -734974,454 | -1094680,805 | 477,217 |
| VB 012 | -734785,654 | -1094658,587 | 478,699 |
| VB 013 | -734783,662 | -1094658,42 | 478,715 |
| VB 014 | -734713,307 | -1094665,128 | 479,063 |
| VB 015 | -734424,679 | -1094633,698 | 480,923 |
| VB 016 | -734082,418 | -1094704,364 | 481,524 |
| VB 017 | -734066,23 | -1094703,525 | 481,696 |
| VB 018 | -734031,701 | -1094711,27 | 482,095 |
| VB 019 | -734031,113 | -1094711,263 | 482,106 |
| VB 020 | -734086,268 | -1094709,647 | 483,754 |
| VB 021 | -734482,892 | -1094704,701 | 483,932 |
| VB 022 | -734424,112 | -1094683,137 | 487,657 |
| VB 023 | -734375,151 | -1094660,684 | 490,456 |
| VB 024 | -734329,041 | -1094641,409 | 491,399 |
| VB 025 | -734232,836 | -1094638,905 | 492,123 |
| VB 026 | -734183,339 | -1094635,875 | 493,315 |
| VB 027 | -734108,407 | -1094634,406 | 495,522 |
| VB 028 | -734114,265 | -1094647,901 | 495,284 |
| VB 029 | -734081,036 | -1094654,544 | 496,213 |
| VB 030 | -734074,762 | -1094655,731 | 496,306 |
| VB 031 | -734018,731 | -1094665,595 | 495,646 |
| VB 032 | -734001,789 | -1094670,139 | 495,056 |
| VB 033 | -733942,014 | -1094691,825 | 491,742 |
| VB 034 | -733940,174 | -1094692,821 | 491,632 |
| VB 035 | -735064,005 | -1094749,806 | 469,316 |
| VB 036 | -735065,307 | -1094744,372 | 469,392 |
| VB 037 | -735078,422 | -1094735,212 | 469,134 |
| VB 038 | -735074,739 | -1094730,801 | 468,964 |
| VB 039 | -735063,351 | -1094724,278 | 468,448 |
| VB 040 | -735119,758 | -1094648,485 | 467,19 |
| VB 041 | -735123,384 | -1094642,004 | 467,077 |
| VB 042 | -735158,021 | -1094587,211 | 467,431 |
| VB 043 | -735155,09 | -1094576,627 | 467,691 |
| VB 044 | -735156,573 | -1094573,463 | 467,783 |
| VB 045 | -735160,571 | -1094565,006 | 468,042 |
| VB 046 | -735169,722 | -1094545,819 | 468,868 |
| VB 047 | -735196,222 | -1094494,767 | 471,218 |
| VB 048 | -735195,47 | -1094492,325 | 471,438 |
| VB 050 | -735238,667 | -1094452,871 | 475,313 |
| VB 050 | -735211,732 | -1094468,882 | 472,077 |
| VB 051 | -735239,242 | -1094453,77 | 475,356 |
| VB 052 | -735292,177 | -1094465,642 | 479,075 |
| VB 053 | -735301,904 | -1094472,047 | 479,931 |
| VB 054 | -735321,261 | -1094481,783 | 481,768 |
| VB 055 | -735247,536 | -1094501,346 | 483,87 |
| VB 056 | -735367,372 | -1094499,962 | 485,379 |
| VB 057 | -735386,423 | -1094498,26 | 487,155 |
| VB 058 | -735391,332 | -1094495,307 | 487,536 |

POZNÁMKA:
POHLED NEBE OMEZENO JAMK, VYHLÍDNE JE PŘÍSA OBRUBU.

| | | |
|---|---|---|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |
| ZMĚNA | POPIS | DATUM |


ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Kaštova 17/43, 000 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@iomail.cz, www.simain.cz IČ: 297 86 783


investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

**II/121 Votice, ul. Husova**

| | |
|---|---|
| kraj: Středočeský | odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír |
| MO / OU: Votice | odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala |
| stupeň objekt. for. objekt | vypracoval: Ing. Martina Zakalová |
| datum: 02/2020 | kontroloval: Ing. Jan Fiala |
| měřítkové číslo: 1000 | změna číslo: 00 |
| stupeň PD: DPS | měřítko: 1:250 |

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

VYTYČOVACÍ SITUACE II/121 - km 59,320 00 - 59,925 00 D.1.1.9.2