

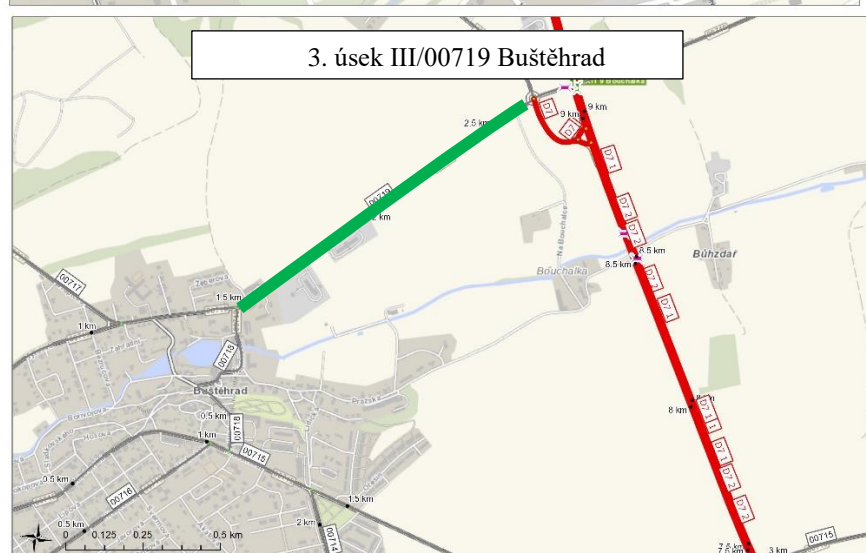
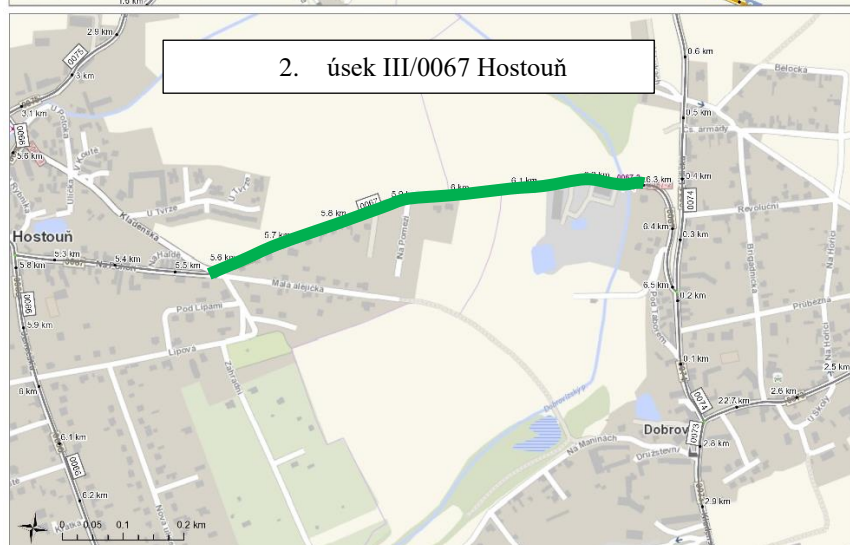


Technická specifikace pro zadání stavebních prací (škody po zimě 2025)

Název akce: III/0067 Pavlov a Hostouň, III/00719 Buštěhrad, III/10141 Brandýsek

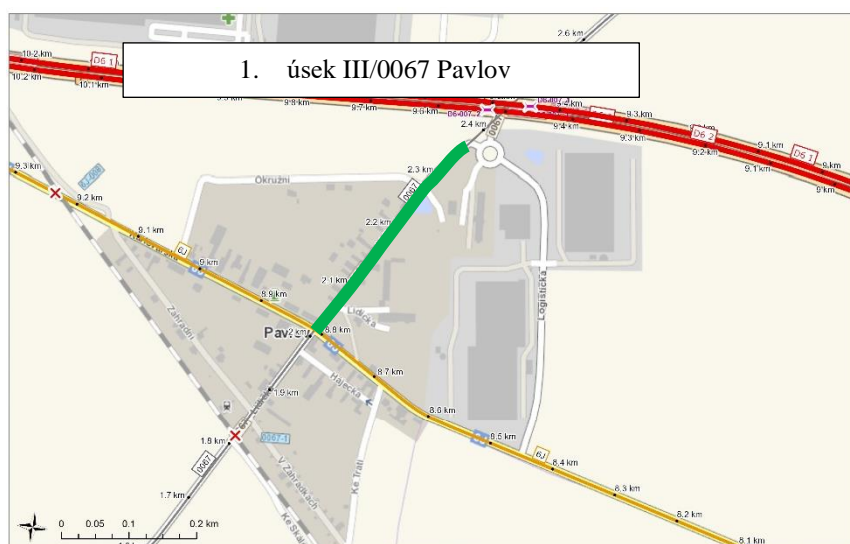

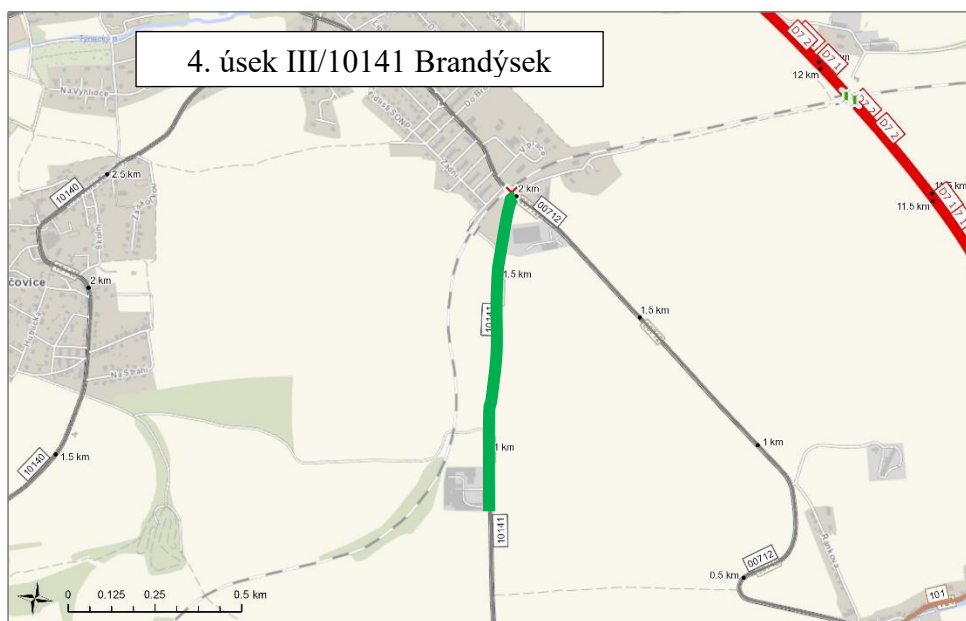

Místo realizace oprav:

1. úsek III/0067 Pavlov

Staničení úseku opravy sil. III/0067 v km 2,020 - 2,370, úsek mezi ulicemi „Karlovarská“ a „Logistická“, který se nachází mezi uzlovými body 1223A033-1223A174.

délka opravovaného úseku je 0,350 km v průměrné šíři 5,5 m.

2. úsek III/0067 Hostouň

Staničení úseku opravy sil. III/0067 v km 5,560 - 6,020, úsek mezi uzlovými body 1223A280-1223B029.

délka opravovaného úseku je 0,460 km v průměrné šíři 6,6 m.

3. úsek III/00719 Buštěhrad

Staničení úseku opravy sil. III/00719 v km 1,470 - 2,630, úsek mezi uzlovými body 1223A215-1223A04805.

délka opravovaného úseku je 1,160 km v průměrné šíři 6,0 m.

4. úsek III/10141 Brandýsek

Staničení úseku opravy je v km 0,850 - 1,760, úsek mezi uzlovými body 1223A101-1223A047

délka opravovaného úseku je 0,910 km v průměrné šíři 5,9 m.

Celková délka opravovaných úseků silnic III. třídy je 2,88 km

Středočeský kraj, TSÚ Kladno, okres Kladno, CSM Fialka

Popis současného stavu:

Stávající živичný povrch silnic vykazuje příčné a podélné nerovnosti ke konci životnosti, se ztrátou makro textury, asfalt. tmelu a kameniva a s tvorbou síťových trhlin. Povrch vozovky je na konci životnosti kdy počínající poruchy mají vliv na bezpečnost provozu a na to navazující zvětšený objem běžné údržby silniční sítě.

Současný stav předmětných silnic III. třídy je z hlediska stavebního stavu silnice nevyhovující.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnovu obrusné vrstvy z důvodu prodloužení životnosti silnic III. třídy, která bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací v jihozápadní lokalitě okresu Rakovník.

Opravy byly sloučeny z důvodu nutnosti zajištění jejich koordinace, která bude mít zásadní vliv na dopravního obslužnost předmětného území.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Technické specifikace.

Technologie obnovy:

1. úsek III/0067 Pavlov – obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 50 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), provedení spoj. postřiku PS-CP 0,5 kg/m², pokládce asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek, čištění krajnic od nánosů a zpevnění krajnic z recyklátu

2. úsek III/0067 Hostouň – obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 40 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), provedení spoj. postřiku PS-CP 0,5 kg/m², lokální pokládce vyrovnávky asphaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11 +, spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m², pokládce asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek.

3. úsek III/00719 Buštěhrad - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 50 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), sanaci hl. 40 cm, provedení spoj. postřiku PS-CP 0,5 kg/m², pokládce asphalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm, a pokládce asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek, čištění krajnic od nánosů a zpevnění krajnic z recyklátu, čištění příkopu s odvozem na skládku. Místa lokálních poruch budou vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování.

4. úsek III/10141 Brandýsek - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 60 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), provedení spoj. postřiku PS-CP 0,5 kg/m², pokládce asphalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a pokládce asphalt. betonu pro obrusné vrstvy ACo 11+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek, čištění krajnic od nánosů a zpevnění krajnic z recyklátu, čištění příkopu s odvozem na skládku. Místa lokálních poruch budou vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita asphaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asphaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, šterkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění.

Nezpevněná krajnice šířky min. 0,5m bude odtěžena na kótu 130mm vč. odvozu na skládku a provedena recyklátem tl. 0,10 m frakce 0-22 a pro zajištění řádného odvodu srážkové vody z povrchu komunikace bude upravena do úrovně min. – 3mm pod úroveň přilehlé vozovky.

Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,125 m bude provedena jednotným způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící čáry musí být profilované a/nebo strukturální (nehluchá úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“. Značení bude provedeno v barvě bílé.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly lokálně zastiženy tyto látky ve třídě ZAS-T3, T4. Zadavatel nepředpokládá stavební zásah do kontaminovaných vrstev.

Součástí dodávky je dále ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou (pokládka obrusné vrstvy bude provedena v celé šíři vozovky případně na horkou spáru), geodetické zaměření stavby před a po dokončení

Obnova zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem není trasa měněna.

Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu pravidelné autobusové dopravy a rezidentů dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby.

Pořadí etap bude určeno v rámci projednání dopravně inženýrského opatření v orgánech státní správy a místní samosprávy.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Termín realizace: v trvání 6 týdnů

Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1 a T2)

Přílohy:

Položkový rozpočet (referenční)

Položkový rozpočet slepý (zadávací)

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 0006001

Vedoucí oblasti Kladno:	Karel Motal, karel.motal@ksus.cz , tel. 723 500 384
Vedoucí manažer provozu:	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz , tel. 602 375 608
Projektový manažer:	Pavel Špaček, pavel.spacek@ksus.cz , tel. 724 118 323,
Provozní cestmistr:	Radek Vlasatý, radek.vlasaty@ksus.cz , tel. 602 375 604
Správní cestmistr:	Tereza Lázníčková, tereza.laznickova@ksus.cz , tel. 607 059 804

Fotodokumentace :

1. úsek III/0067 Pavlov



2. úsek III/0067 Hostouň



3. úsek III/00719 Buštěhrad



4. úsek III/10141 Brandýsek



Zpracoval: Pavel Špaček v lednu 2025